

PeakTech®

Unser Wert ist messbar...



PeakTech® 4145

**Bedienungsanleitung /
Operation manual**

**3-Phasen Leistungsanalysator /
3-Phase Power Analyzer**

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Einleitung	2
2. Sicherheitshinweise	2
2.1. Sicherheitssymbole am Gerät	2
3. Technische Merkmale	3
3.1. Einführung	3
3.2. Technische Funktionen	3
4. Lieferumfang	3
4.1. Beiliegendes Zubehör	3
4.2. Optionales Zubehör	3
5. Bedienung	4
5.1. Funktionstasten und Anschlüsse	4
5.2. Erste Verwendung	5
5.3. Eingangsanschlüsse	5
5.4. Kurzübersicht der Messfunktionen	6
5.5. Anzeige der Funktionstasten	7
6. Erweiterte Bedienung und Funktionen	11
6.1. Aufstellbügel und Tragegurt	11
6.2. Ein / Ausschalten & Helligkeit der Anzeige	12
6.3. Firmware Update	12
6.4. Eingangsverbindungen	12
6.5. Anzeigeeinformationen	13
6.6. Einrichten des Analysators	14
6.7. Datenspeicherung und PC-Verbindung	16
7. Anwendungsbeispiele	18
7.1. Oszilloskop	18
7.2. Spannung/Strom/Frequenz	18
7.3. Tabellenansicht	18
7.4. Dips und Swells	20
7.5. Oberwellen	22
7.6. Leistung und Energie	24
7.7. Flicker	25
7.8. Unsymmetrie	26
7.9. Transiente Spannungen	27
7.10. Einschaltströme	28
7.11. Monitor	29
7.12. Datenlogger	32
8. Technische Spezifikationen	33
8.1. Frequenzmessung	33
8.2. Spannungseingänge	33
8.3. Stromeingang	33
8.4. Sampling System	33
8.5. Anzeigemodi	33
8.6. Messmodi	34
8.7. Messbereiche/Auflösung/Genauigkeit	34
8.8. Verdrahtungskombinationen	35
8.9. Allgemeine Spezifikationen	36
9. Bedienung der PC-Software	37
9.1. Fernsteuerung über die LAN-Schnittstelle	37
9.2. Überprüfen der gespeicherten Datei	38
English User Manual	40

1. Einleitung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union zur CE-Konformität: 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2014/35/EU (Niederspannung), 2011/65/EU (RoHS).

Überspannungskategorie CAT III 1000V / CAT IV 600V, Verschmutzungsgrad 2.

Hinweis: Dieses Gerät ist für den professionellen Einsatz in industriellen Umgebungen vorgesehen und erfüllt die Anforderungen für Geräte der Klasse A. In Wohnbereichen kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Störungen zu ergreifen.

2. Sicherheitshinweise

Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüssen sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

- Maximal zulässige Eingangswerte unter keinen Umständen überschreiten
- (schwere Verletzungsgefahr und/oder Zerstörung des Gerätes)
- Beachten Sie alle Sicherheitsregeln.
- Prüfleitungen vor dem Anschluss auf schadhafte Isolation und blanke Drähte überprüfen.
- Verwenden Sie nur beiliegendes original Prüfbühör oder für dieses Gerät geeignetes Zusatzzubehör.
- Messspitzen der Prüfleitungen nicht berühren.
- Warnhinweise am Gerät unbedingt beachten.
- Prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes vor der Messarbeit an einem bekannten Stromkreis.
- Achten Sie besonders beim Anschluß der beiliegenden flexiblen Stromsonden auf eine Absicherung gegen Berührung der spannungsführenden Adern.
- Messarbeiten nur in trockener Kleidung und vorzugsweise in Gummischuhen bzw. auf einer Isoliermatte durchführen.
- Vor dem Umschalten auf eine andere Messfunktion, Prüfleitungen oder Tastkopf von der Messschaltung abkoppeln.
- Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- Starke Erschütterungen vermeiden.
- Heiße Lötpistolen aus der unmittelbaren Nähe des Gerätes fernhalten.
- Gerät nicht im Freien verwenden.
- Sicherung nur mit gleichwertiger ersetzen. Sicherung und Sicherungshäuser niemals kurzschließen.
- Um alle Spezifikationen einzuhalten muss sich das Gerät sich der Raumtemperatur anpassen.

*** Messgeräte gehören nicht in Kinderhände !!!**

2.1. Sicherheitssymbole am Gerät



Achtung ! Stromschlaggefahr ! Öffnen Sie nicht das Gehäuse während eines Messvorganges !



Achtung !
Keine Überspannung an die Eingangsbuchsen anlegen! Entfernen Sie den Testschnürensatz vor dem Öffnen des Batteriefachs! Reinigung – Benutzen Sie nur trockene Tücher zum Reinigen des Gehäuses ! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung!

3. Technische Merkmale

3.1 Einführung

Dieser 3-Phasen Leistungsanalysator verfügt über eine Dual-DSP-Prozessor-Architektur, große integrierte Schaltungen (FPGA) und ein Embedded-System (uClinux). Der P4145 Power Quality Analyzer kann eine große Anzahl von elektrischen Parametern und Prozessen berechnen um alle Daten schnell zu verarbeiten. Der Analyzer ist speziell für Strom Inspektions- und Wartungsarbeiten konzipiert und bietet umfangreiche und leistungsstarke Messungen an um Stromverteilungssystem zu überprüfen, erkennt Qualität und elektrische Eigenschaften des Stromnetzes schnell und bequem. Der Analysator verfügt über ein großes Farb-LCD-Display und eine einfach zu bedienende Menüführung über Funktionstasten.

3.2. Technische Funktionen

- Echtzeit-Wellenform-Display (4 Spannungen / 4 Ströme)
- Halbzyklus RMS-Messung (Spannung und Strom)
- Intuitive Bedienung
- Vielzahl von optionalen Stromzangen
- Messung von DC-Komponenten
- Messung, Berechnung und Anzeige der Oberschwingungen und Zwischenharmonischen bis zu 50 Mal.
- Erfassung von Einschwingungen
- Vektor, Trend, Balken und Veranstaltungstabelle-Anzeige
- Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung und Energie, Verschiebungsleistungsfaktor und Leistungsfaktor
- Drei-Phasen-Unsymmetrie (Spannung und Strom)
- Erfassung von Netzflackern (Flicker)
- Einschaltstrommessung
- Erkennung und Aufzeichnung der Einbrüche & Spitzen, schnellen Spannungsänderungen und Unterbrechungen.
- Prüfung nach EN50160 oder mit benutzerdefinierten Grenzwerten.
- Datenspeicherung und Screenshots (können am PC abgespielt oder ausgegeben werden)
- Verfügt durch die LAN-Schnittstelle über PC-Echtzeit-Kommunikation dem Remote-Analyzer.
- Auslesung der Messdaten und Steuerung des Gerätes über den PC.
- 8Gbyte interne Speicher.

4. Lieferumfang

4.1. Beiliegendes Zubehör


- PeakTech 4145 3-Phasen Leistungsanalysator
- PeakTech Power View Software für Windows Systeme
- Spannungsadapter 110/240 V mit Anschlussleitung
- 5 x Krokodilklemmen zur Direktmessung
- 5 x Sicherheitsprüfleitungen mit 4mm Bananenstecker
- 4 x Flexible Stromsensoren bis 3000A max. (Typ: P4145-3000A)
- Tragetasche mit Schultergurt
- Bedienungsanleitung

4.2. Optionales Zubehör

- 5A Sonde (Typ: P4145-5A)
- 50A Sonde (Typ: P4145-50A)
- 100A Sonde (Typ: P4145-100A)
- 1000A Sonde (Typ: P4145-1000A)

5. Bedienung

5.1 Funktionstasten und Anschlüsse

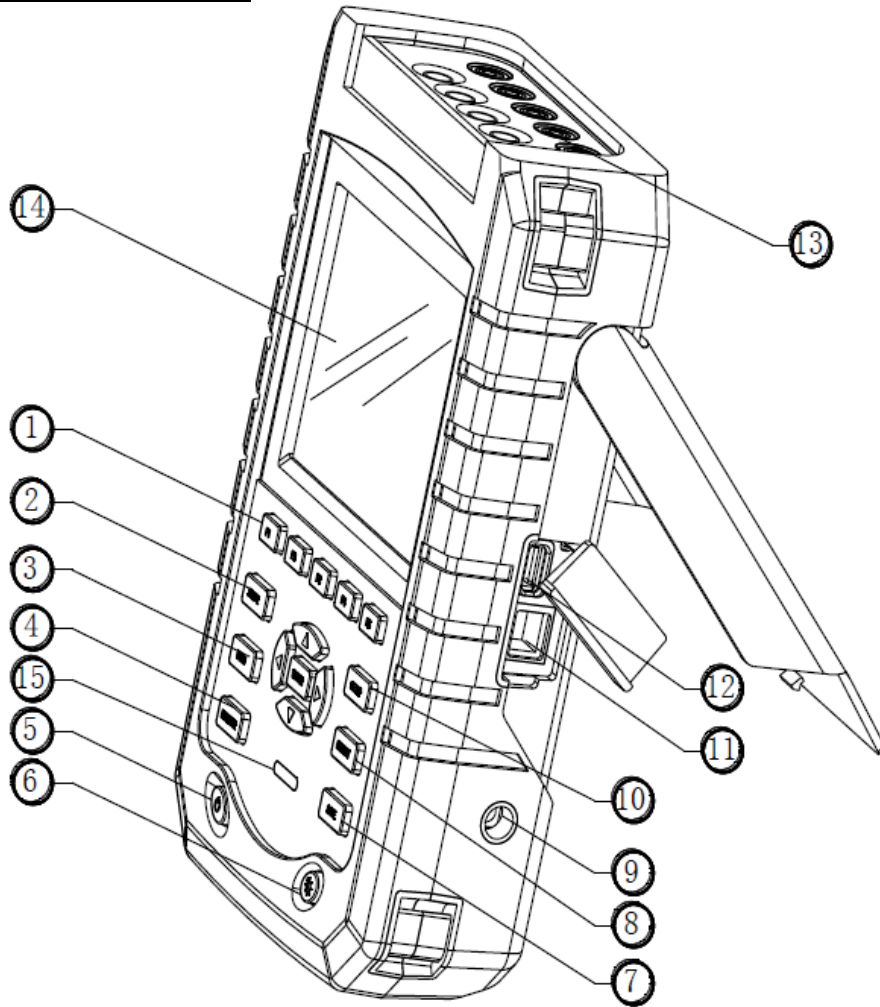

1. Display Menü – Funktionstasten F1- F5
2. Scope-Taste
3. Messmenü-Taste
4. Monitor-Taste
5. Power ON / OFF –Taste
6. Anzeigehelligkeit (5 Stufen)
7. Speichertaste
8. Memory- Speicherverwaltung
9. Netzanschluß
10. Setup-Menütaste
11. LAN- Anschluß RJ45
12. USB-Datenspeicheranschluß
13. Eingangsbuchsen
14. TFT-LCD Anzeige
15. Ladezustandsanzeige

5.2. Erste Verwendung

Bei der Lieferung kann der eingebaute aufladbare Akku leer sein und sollte daher vor dem Gebrauch geladen werden. Eine vollständige Ladung zum allerersten Mal dauert mindestens 6 Stunden. Die Batterie ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von rot auf aus umschaltet. Gefahr besteht nicht, wenn der Adapter mit dem Analysator für längere Zeit verbunden ist. Der Analysator schaltet den Lademodus automatisch ab, wenn die Batterie vollständig geladen ist. Vor dem Einsatz prüfen, ob der Adapter Spannungs- und Frequenzbereich dem örtlichen Spannungnetz entspricht. Um eine Verringerung der Ladekapazität zu verhindern, laden Sie es das Gerät mindestens zweimal pro Jahr.

Bevor Sie Ihre Messarbeiten beginnen, stellen Sie den Analysator auf die Netzspannung, Frequenz und Verdrahtung des zu messenden Systems ein.

5.3 Eingangsanschlüsse

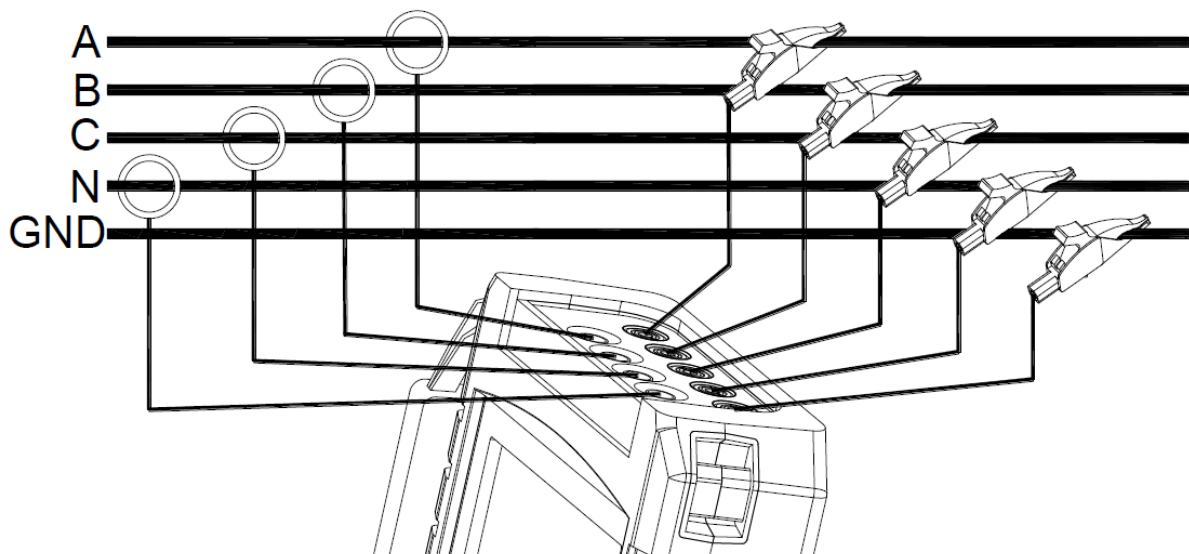


Bild: Anschluß des Analysators an ein 3-Phasen-Netzsystem

Der Analysator verfügt über 4 BNC-Eingänge für Stromzangen und 5 Buchsen (4mm) für Spannungen. Für ein 3-Phasen-System setzen Sie die Verbindungen, wie in Bild gezeigt.

Zunächst legte die Stromzangen um die Leiter der Phase A (L1), B (L2), C (L3) und N (neutral). Die Klemmen sind mit einem Pfeil für die korrekte Signalpolarität gekennzeichnet. Anschließend klemmen Sie die Spannung an: Beginnen Sie mit Erde und dann nacheinander N, A (L1), B (L2), C (L3). Für korrekte Messergebnisse, immer den geerdeten Eingang anschließen.

Für Einphasen-Messungen verwenden Sie den Spannungseingang A (L1) oder Stromeingang A (L1) und die Erdung.

5.4. Kurzübersicht der Messfunktionen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über alle Messarten. Die Bildschirminformation und die Verwendung von Funktionstasten des Analysators wird ausführlich in den folgenden Abschnitten erläutert.

• Oszilloskopmodus (SCOPE)

Scope-Modus zeigt die Spannungs- / Stromwerte mit Hilfe von Wellenformen und Zahlenwerten, mit Cursor- und Zoom-Funktionen, an.

Messmodus	Darstellung	Form der Messergebnisse
Scope	Wellenformen	Darstellung der Wellenformen von Strom und Spannung

• Messmenü (MENU)

Folgende Messungen sind im Messmenü verfügbar:

Messmodus	Darstellung	Form der Messergebnisse
Spannung / Strom / Frequenz	Tabelle	Numerische Werte: Spannung, Strom, Frequenz und Wellenform-Faktor
	Trend	Trends von Spannung, Strom, Frequenz und Wellenform-Faktor im Laufe der Zeit
Einbrüche und Spitzen (Dips & Swells)	Trend	Trends von Spannung und Strom mit schnellem Update über die Zeit
	Ereignistabelle	Nimmt Ereignisse auf, welche die gesetzten Limits überschreiten
Oberwellen (Harmonics)	Balkengrafik	Spannung, Strom Oberschwingungen, Zwischenwellen, gesamte harmonische Verzerrung (THD), DC-Komponenten
	Tabelle	Spannung, Strom Oberschwingungen, Zwischenwellen, gesamte harmonische Verzerrung (THD), DC-Komponenten
Leistung und Energie	Tabelle	Numerische Werte: Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Verschiebungsfaktor, Spannung, Strom, Energieverbrauch
	Trend	Trends der numerischen Werte in der Tabelle Bildschirm über die Zeit
Flackern (Flicker)	Tabelle	Numerische Werte: kurzzeit Flicker Pst (1 Minute), Pst (10 Minuten), langzeit Flicker Plt
	Trend	Trends der momentanen Flicker- Ereignisse über die Zeit
Unsymmetrie (Unbalance)	Tabelle	Numerische Werte: Spannung, Strom Negativ-Symmetrie und Null-Prozent Unsymmetrie Prozentsatz, Grundspannung, Stromkomponente und Phasenwinkel
	Vektor	Phasenlage und Zahlenwerte von Spannung und Strom
Einschwingungen (Transient)	Wellenformen	Spannungs-/ Strom- Wellenformen Nimmt Ereignisse auf, welche die gesetzten Limits überschreiten
Anlaufstrom (Inrush)	Trend	Nimmt Ereignisse auf, welche die gesetzten Limits überschreiten
Datenlogger	Tabelle	Numerische Werte: Nimmt alle Messwerte über die Zeit auf

• MONITOR

Messmodus	Darstellung	Form der Messergebnisse
Monitor	Vrms	Zeigt Spezifikationen wie Spannung, Oberschwingungen, Flicker, Swells, Dips, schnelle Spannungsänderung, Unterbrechung, Unsymmetrie, Frequenz usw. der Netzqualitätsparameter
	Balkengrafik	Detailliertes Balkendiagramm der Oberschwingungen
	Trend	Trends von ausgewählten Daten im Laufe der Zeit eingestellt
	Events-Tabelle	Nimmt Ereignisse auf, welche die gesetzten Limits überschreiten

5.5. Anzeige und Funktionstasten

Der Analyzer arbeitet mit fünf verschiedenen Bildmasken um Messergebnisse in der effektivsten Weise zu präsentieren.

• Tabellenform



Dieser Bildschirm gibt eine sofortige Übersicht über wichtige numerische Messwerte. So wie der Tabellen-Bildschirm unter Spannung / Strom / Frequenz-Modus.

Bildschirminformationen

- (1) Die Kopfzeile zeigt den aktuellen Messmodus.
- (2) Statusanzeige und Statuszeile.
- (3) Messparameter und Werte. Der Inhalt ist abhängig vom Messmodus, Phasenzahl und der Verdrahtung.

Funktionstasten

F1	Für 3-Phasen-Y-Typ Verdrahtungskonfiguration, schalten Sie zwischen Phasenspannung und Netzspannung um
F4	Zugriff auf die Trend-Anzeige
F5	Zwischen RUN und HOLD umschalten

• Trend Anzeige



Trend zeigt den zeitlichen Verlauf der Messwerte aus der Tabelle an. So wie die Einbrüche (Dips) & Spitzen (Swells) -Zeit horizontal angezeigt wird, wird der Trend allmählich von der rechten Seite des Bildschirms aufgebaut.


Bildschirminformationen:

- (1) Zeigt aktuellen Wert der Trend-Anzeige. Wenn der Cursor eingeschaltet ist, wird der Trend-Wert am Cursor angezeigt.
- (2) Anzeigebereich der Trend-Anzeige.

Funktionstasten:

F1	Parameter anzeigen
F4	Zurück zur Tabellendarstellung
F5	Zwischen RUN und HOLD umschalten

• Wellenformanzeige

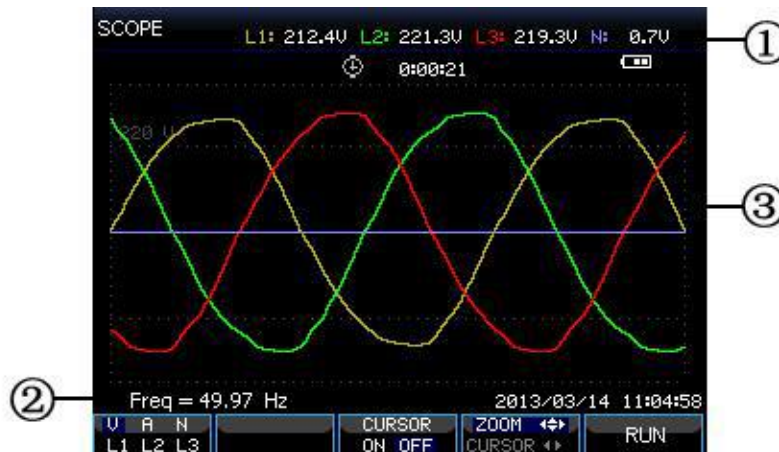

Bildschirminformationen:


- (1) In der Kopfzeile wird der RMS-Wert der Wellenformen angezeigt.
- (2) Zeigt die gemessene Frequenz.
- (3) Anzeigebereich der Spannungs- / Strom-Wellenformen

Funktionstasten:

F1	Wählt Wellenform zur Anzeige: V zeigt alle Spannungen; A alle Ströme; L1, L2, L3 und N Spannung und Strom der ausgewählten Phase synchron
F3	Zugriff auf Cursor
F4	Wechsel zwischen Cursor-und Zoom
F5	Zwischen RUN und HOLD

• **Zeigerdarstellung**

Hierbei wird die Phasenbeziehung zwischen Spannungen und Strömen in einem Vektordiagramm dargestellt. Die „Phasor“- Zeiger sind unter dem Unbalance-Modus verfügbar. Siehe Abbildung unten:

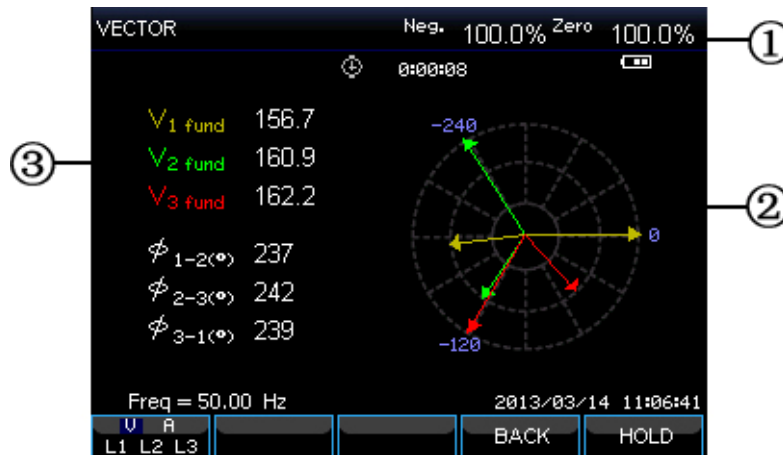

Bildschirminformationen:

- (1) Die Kopfzeile zeigt die Unsymmetrie-Wert.
- (2) Vektordiagramm: Die Vektor Referenzphase A (L1) zeigt auf die positive X-Achse.
- (3) Andere Daten, sowie Grundspannung & Phasenwinkel.

Funktionstasten:

F1	Wählt Wellenform zur Anzeige: V zeigt alle Spannungen; A alle Ströme; L1, L2, L3 und N Spannung und Strom der ausgewählten Phase synchron.
F4	Zurück zur Tabellendarstellung
F5	Zwischen RUN und HOLD umschalten

• Balkendiagramm (Bargraph)

Der Bargraph-Bildschirm enthält den Oberwellen- Bargraph und den Bargraph für die Stromqualitätsüberwachung. Die Balkenhöhe gibt den Prozentsatz der dargestellten Parameter wieder. Der zugehörige Parameterwert wird in der Kopfzeile beim Bewegen des Cursor über der markierten Stelle in der Kopfzeile angezeigt.

Die Netzqualität Bargraph-Anzeige enthält zum Beispiel: Spannung RMS, Oberschwingungen, Flicker, schnelle Spannungsänderungen, Dips, Swells, Unterbrechung, Unsymmetrie und Frequenz. Die damit verbundene Balkenlänge erhöht sich, wenn ein Parameter seinen Nennwert übersteigt. Siehe Abbildung unten:



Bildschirminformationen:

- (1) Zeigt Wert vom Balken unter dem Cursor. Mit der linken / rechten Pfeiltaste umschalten, um den Cursor zu einem anderen Balken zu bewegen.
- (2) Netzqualitätsüberwachungsbildschirm: zeigt die Parameter Zeit innerhalb hoher und niedriger Toleranz durch einen Balken an.

Funktionstasten:

F1	Zugriff auf das Spannung RMS-Untermenü
F2	Zugriff auf das Harmonics-Untermenü
F3	Zugriff auf das Flicker Untermenü
F4	Zugriff auf das Einbrüche & Spitzen-Untermenü
F5	Zugriff auf das Unsymmetrie-und Frequenz Untermenü

6. Erweiterte Bedienung und Funktionen

6.1. Aufstellbügel und Tragegurt

Der Analysator verfügt über einen Standfuß, welcher die Sicht auf den Bildschirm in einem gut ablesbaren Winkel ermöglicht, wenn das Gerät auf einer ebenen Fläche platziert wird. Nur mit dem Standfuß ausgeklappt, können Sie auf den USB-Host-Anschluss und LAN-Schnittstellen zugreifen.

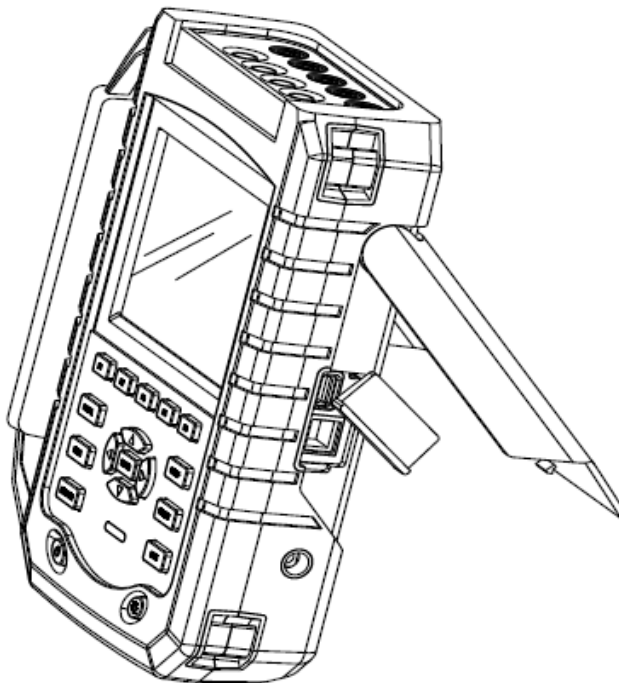


Bild: Ausgeklappter Aufstellbügel und Anschlüsse für USB / LAN

Desweiteren verfügt das Gerät über vier Befestigungshalter für einen Tragegurt oder eine Handschlaufe zum sicheren Halt des Gerätes während des Arbeitseinsatzes:

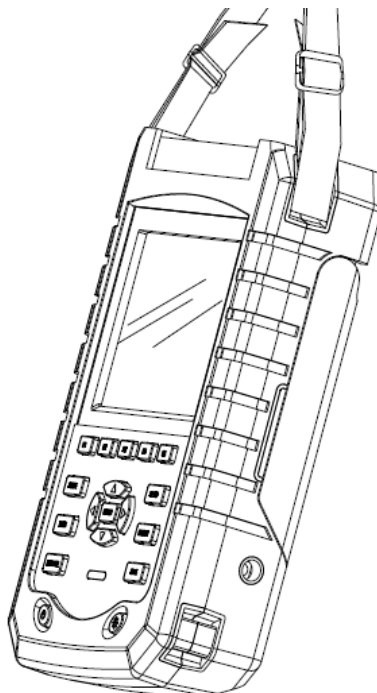


Bild: Anbringen des Tragegurtes

6.2. Ein / Ausschalten & Helligkeit der Anzeige

Drücken Sie die Power-Taste kurz bis ein „Piepton“ zu hören ist. Anschließend wird der Ladebildschirm angezeigt, bis das Hauptmenü erscheint. Drücken Sie die Power-Taste nochmals um das Gerät wieder auszuschalten. Betätigen Sie die Taste für die Displaybeleuchtung mehrmals um die Helligkeit in 5 Stufen umzuschalten. Wird eine geringere Bildhelligkeit verwendet, verlängert sich die Akkuleistung des Gerätes.

6.3. Firmware Updates

Wenn irgendwie defekt war während der Nutzung des Analysators auftritt, kontaktieren Sie bitte den PeakTech Kundendienst.

Firmware Updates sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da ein falsch durchgeführtes Update das Gerät beschädigen kann.

6.4. Eingangsverbindungen

Überprüfen Sie unbedingt, ob das Analyzer-Setup die Eigenschaften des zu prüfenden Systems erfüllt. Dies betrifft: Verdrahtung, Nennfrequenz, Nennspannung, Stromzangen-Verhältnis und Messbereich. Der Analysator verfügt über 4 BNC-Eingänge für Stromzangen und 5 Sockel-Eingänge für Messspannungen. Schalten sie wenn möglich das zu prüfende System vor dem Anlegen des Stromzangen und Messleitungen ab und achten Sie immer auf das Tragen der vorgeschriebenen Schutzausrüstungen.

Für ein 3-Phasen-System, stellen Sie die Verbindungen wie im Bild unter Absatz 5.3. her.

Zunächst legen Sie die Stromzangen um die Leiter der Phase A (L1), B (L2), C (L3) und N (neutral). Die Klemmen sind mit einem Pfeil für die korrekte Signalpolarität gekennzeichnet.

Anschließend klemmen Sie die Spannung an: Beginnen Sie mit Erde und dann nacheinander N, A (L1), B (L2), C (L3). Für korrekte Messergebnisse, immer den geerdeten Eingang anschließen.

Für Einphasen-Messungen verwenden Sie den Spannungseingang A (L1) oder Stromeingang A (L1) und die Erdung.

Der Spannungseingang A (L1) ist die Referenzphase für alle Messungen. Bevor irgendwelche Messungen durchgeführt werden, stellen Sie den Analysator auf die Netzspannung, Frequenz und Verdrahtung des Stromnetzes, welches Sie messen möchten ein.

Scope Signalform und Zeiger-Display sind nützlich um zu überprüfen, ob Spannungsleitungen und Stromzangen korrekt angeschlossen sind. Im Vektordiagramm sollten die Phasenspannungen und Ströme A (L1), B (L2) und C (L3) in richtiger Reihenfolge auftreten, wenn Sie diese im Uhrzeigersinn ablesen:


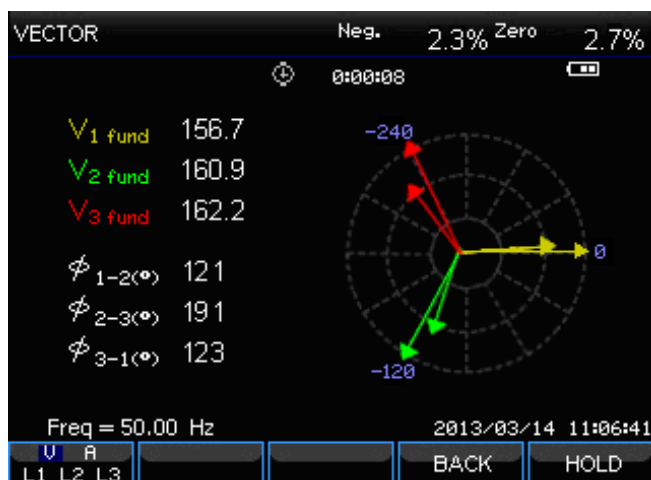


Bild: Vektordiagramm für korrekt angeschlossenen Klemmen

6.5. Anzeigeelemente

Der Analyzer arbeitet mit fünf verschiedenen Bildschirmtypen um die Messergebnisse in der effektivsten Weise zu präsentieren.

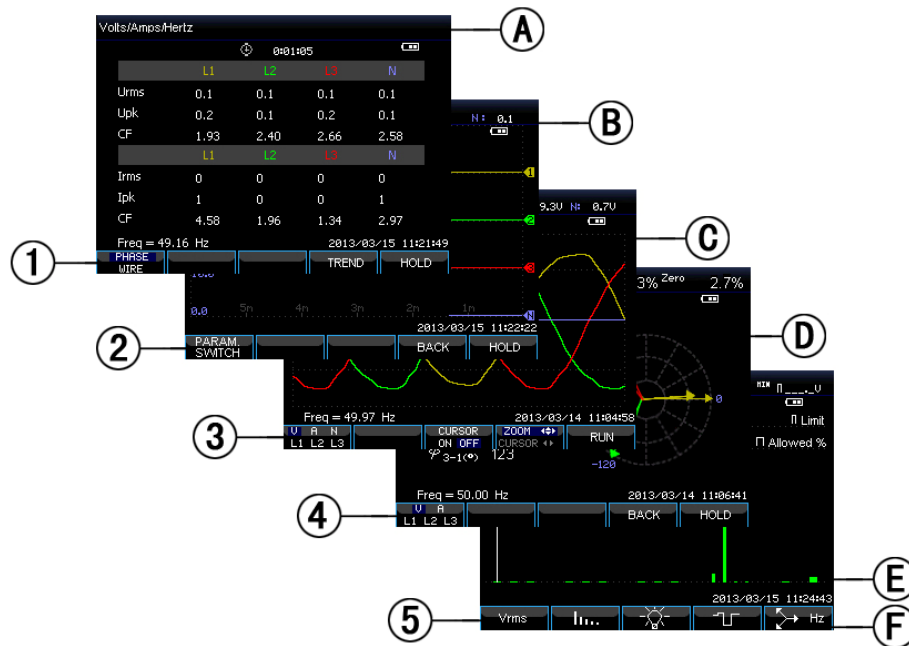

• Farben der Phasendarstellung

Die Messergebnisse der verschiedenen Phasen werden mit individuellen Farben dargestellt. Die Standardfarben sind gelb für die Phase A (L1), grün für die Phase B (L2), rot für C (L3), und grau für N (neutral).

• Anzeigearten

- (1) Tabellenbildschirm: Vermittelt einen schnellen Überblick über wichtige numerische Messwerte.
- (2) Trendanzeige: Diese Art von Bildschirm gehört mit einer Tabelle zusammen. Die Trendanzeige zeigt den zeitlichen Verlauf der Messwerte aus der Tabelle.
- (3) Wellenformansicht: Zeigt Spannungs- und Stromwellenformen wie auf einem Oszilloskop an. Kanal A (L1) ist der Referenzkanal.
- (4) Phasor-Zeiger: Stellt die Phasenbeziehung zwischen den Spannungen und Strömen in einem Vektordiagramm dar. Der Vektor des Referenzkanals A (L1) zeigt auf die positive horizontale Richtung.
- (5) Balkendiagramm: Zeigt die Dichte der einzelnen Messparameter in Prozent mit Hilfe eines Bargraphs an. Die Messergebnisse, welche zu den verschiedenen Phasen gehören, werden mit individuellen Farben dargestellt. Die Standardfarben sind gelb für die Phase A (L1), grün für die Phase B (L2), rot für C (L3), und grau für N (neutral).

• Übliche Bildinformationen in allen Anzeigen:

- a) Messmodus : Der aktive Messmodus wird in der Kopfzeile des Bildschirms angezeigt.
- b) Messwerte: Haupt- numerische Messwerte. Wenn der Cursor ausgeschaltet ist, werden die neuesten Werte gezeigt. Andernfalls werden die Werte am gewählten Cursor angezeigt.
- c) Statusanzeigen: Anzeige des Zustands der Batterie oder des Adapters, und die Länge der Zeit die bereits gemessen wird.
- d) Hauptanzeige mit Messdaten.
- e) Statuszeile: Zeigt aktuelles Datum und die Uhrzeit.
- f) Funktionstastenbereich: Softkey-Funktionen, die mit F1 ... F5 ausgewählt werden können, werden in weiß angezeigt. Funktionen, welche derzeit nicht verfügbar sind, werden grau angezeigt. Die aktive Funktionstaste wird mit einem blauen Hintergrund hervorgehoben.

6.6 Einrichten des Analysators

Beim Einschalten wird ein Begrüßungsbildschirm angezeigt, welcher die aktuellen Einstellungen zeigt. Überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit der Systemuhr korrekt sind. Auch muss die Verdrahtung der Konfiguration des Stromversorgungssystems geprüft werden. Die **【SETUP】**-Taste zeigt verschiedene Bildmenüs an um die Einstellungen zu ändern.

Die Einstellungen werden in vier Funktionsabschnitten, die jeweils unten erläutert werden, gruppiert:

- Allgemeine Einstellungen: Verdrahtung, Nennfrequenz, Nennspannung, Stromzangen, Strombereich und Sprache.
- Benutzereinstellungen: Datum und Uhrzeit, LAN-Schnittstelle.
- Grenzwert-Einstellungen: Wiederaufrufen, speichern und die Festlegung der Grenzwerte für die Stromqualitätsüberwachung.

• Setup-Ansicht

Drücken Sie die **【Setup】**-Taste, um die Setup-Ansicht aufzurufen. Verwenden Sie die oben / unten Pfeiltasten, um die zu ändernde Optionen auszuwählen und die links / rechts Pfeiltasten zum Umschalten des Wertes bzw. ENTER um eine Auswahl an Optionen anzuzeigen. Einstellbare Optionen:

User ID:	Legen Sie Ihr Namenskürzel fest.
Config:	Nach Auswahl der Verdrahtungskonfiguration, drücken Sie die 【Enter】 -Taste, um das Auswahlmenü für die Verdrahtungskonfiguration zu öffnen. Drücken Sie (OK), um die Auswahl zu bestätigen.
Freq.:	Nach der Auswahl der Nennfrequenz, schalten Sie zwischen den voreingestellten Werten 50Hz und 60Hz mit der links / rechts Pfeiltaste um.
Vnom:	Nach der Auswahl Nennspannung, drücken Sie 【ENTER】 -Taste, um die Spannungskonfiguration zu öffnen nach Auswahl der Nennspannung mit den oben / unten Pfeiltasten bestätigen Sie mit der (OK)-Taste F5.
Language:	Zum Auswählen der Systemsprache drücken Sie die links / rechts Pfeiltasten um zwischen Chinesisch und Englisch zu wechseln.
Skalierung:	Wählen Sie das untere Menü (Clamp; Irange; V Ratio; A Ratio) mit den oben / unten Pfeiltasten und bestätigen Sie mit der 【ENTER】 -Taste, um ein Auswahlmenü der verschiedenen Einstellungen anzuzeigen. Hier können Sie den Typ und die Spezifikationen, wie etwa das Übersetzungsverhältnis mV/A, der angeschlossenen Zangenadapter festlegen.

Verfügbare Funktionstasten:

F2	User Pref. (Benutzereinstellungen)	Zugriff auf die Benutzerfunktionen zum Konfigurieren von Datum, Zeit und der LAN-Schnittstelle, etc.
F3	Version & Cal (Kalibrierung):	Zugriff auf die Kalibrierungsschnittstelle und Abfrage der Firmware-Version.
F4	Monitor Limits (Grenzwerte):	Legen Sie die Grenzwertparameter für die Stromqualitätsüberwachung nach Norm (EN50160) oder eigenen Grenzwerten fest, nach denen das Gerät arbeiten soll.
F5	OK (Bestätigen):	Zugang zur Menüoberfläche.

• Benutzereinstellungen (USER PREF.)

Mit den Benutzereinstellungen können Sie die Zeit- und Netzwerkeinstellungen ändern. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oben/unten Date&Time für die Zeiteinstellungen oder LAN SETUP für die Netzwerkeinstellungen aus und bestätigen Sie die mit der OK-Taste **【F4】** .

Date&Time:

Um Datum und Uhrzeit zu ändern, drücken Sie **【F4】** . Verwenden Sie die Auf / Ab-Pfeiltasten, um den gewünschten Parameter auszuwählen und die Links / Rechts-Pfeiltasten, um die Werte der einzelnen Parameter zu ändern. Drücken Sie abschließend **【F5】** , um die Auswahl zu bestätigen und die geänderten Einstellungen zu aktivieren.

LAN Setup:

In diesem Menü können die Netzwerkoptionen verändert werden, mit welchen das Gerät im Netzwerk eingebunden wird. Sie können die verschiedenen Menüpunkte mit der **【F1】** -Taste umschalten und die ausgewählten Parameter mit den Pfeiltasten verändern. DHCP bedeutet, daß die Netzwerkdaten automatisch festgelegt werden, während die manuelle Konfiguration die Einstellungen für die IP-Adresse, die Net-Mask und das Gateway beinhaltet. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der OK-Taste **【F4】** oder verlassen Sie das Menü mit der CANCEL-Taste **【F5】** um in das vorherige Menü zurückzukehren.

• Kalibriermenü (Version & Cal)

Drücken Sie im Setup-Menü die Taste **【F3】** , um in das Kalibriermenü zu gelangen. Dort wird die aktuelle Firmware des Gerätes angezeigt und es kann durch Eingabe des entsprechenden Passwortes eine Kalibrierung der Messwerte durchgeführt werden. Lassen Sie die Kalibrierung immer von einem Kalibrierlabor oder durch den Hersteller durchführen. Drücken Sie **【F5】** um wieder in das vorherige Menü zurückzukehren.

• **Grenzwertemenü (Monitor Limits)**

Im Analysator sind eine Reihe von Grenzwerten nach der EN50160 Norm voreingestellt. Außerdem bietet das Gerät zwei benutzerdefinierte Optionen an, in welchen die EN50160 Grenzwerte geändert und als benutzerdefinierte Grenzwertsätze USER1 und USER2 gespeichert werden können.

Wählen Sie zunächst den Default Wert und öffnen Sie die Grenzwerte mit der EDIT-Taste **【F4】**. Verwenden Sie die Auf / Ab-Pfeiltasten, um die Auswahl des zu ändernden Wertes zu verschieben, und drücken Sie die **【Enter】** -Taste um die Einstellungen im nachfolgenden Menü zu verändern.

Auswahlmöglichkeiten der zu veränderten Grenzwerte:

Grenzwert	Einstellungen
Voltage	2 Wahrscheinlichkeitsprozensätze (100% und einstellbar): jeweils mit einstellbarer Ober-und Untergrenzen
Harmonics	Für 2-25 Oberschwingungen und THD 2 Wahrscheinlichkeitsprozensätze (100% und einstellbar): jeweils mit einstellbarem oberem Grenzwert
Flicker (*)	2 Wahrscheinlichkeitsprozensätze (100% und einstellbar): einstellbarer Prozentsatz und einstellbare oberen Grenze
Dips (*)	Schwellenwert, Hysterese, zulässige Anzahl der Ereignisse und Wochen
Swells (*)	Schwellenwert, Hysterese, zulässige Anzahl der Ereignisse und Wochen
Interruption (*)	Schwellenwert, Hysterese, zulässige Anzahl der Ereignisse und Wochen
Rapid Voltage Change (*)	Spannungstoleranz, stetige Zeit, minimaler Schritt, Mindestsatz, zulässige Anzahl an Ereignissen und Wochen
Unbalance (*)	2 Wahrscheinlichkeitsprozensätze (100% und einstellbar): jeweils mit einstellbarer Ober-und Untergrenzen
Frequenz (*)	2 Wahrscheinlichkeitsprozensätze (100% und einstellbar): jeweils mit einstellbarer Ober-und Untergrenzen

(*): Setups gelten auch für den Messbetrieb.

6.7. Datenspeicherung und PC-Verbindung

Der Analysator kann Bilder und Messdaten speichern, welche der Anwender anzeigen, löschen und kopieren kann. Der Analysator kann auch mit einem PC verbunden werden, wodurch die die Fernsteuerung des Gerätes zur Verfügung steht.

• **Speicherplatz**

Der Analysator verfügt über 8Gbyte internen Speicher in welchem Screenshots und Messwerteaufnahmen abgelegt werden können.

• **Save-Menü**

Über die **【SAVE】** -Taste können Sie aus jedem Menü ein Screenshot (Bildschirmfoto) erstellen oder die Messwerte in den internen Speicher kopieren. Drücken Sie die **【F1】** -Taste, um zwischen Screenshot (SAVE SCREEN) oder Messwert (SAVE DATA) umzuschalten. Um den Dateinamen zu ändern, wählen Sie den gewünschten Buchstaben mit den links/rechts Pfeiltasten aus und ändern Sie den Buchstaben mit der oben/unten Pfeiltasten oder fügen Sie ein Leerzeichen (Space) mit der **【F4】** -Taste ein. Drücken Sie die **【F5】** -Taste, um die Speicherung abzuschließen und in das vorherige Menü zurückzukehren.

• Memory-Menü

Die MEMORY-Taste gewährt Zugriff auf die Speicherliste, welche die Speicherzeit, den Namen und die Art der gespeicherten Dateien zeigt. Mit den oben / unten-Pfeiltasten wählen Sie den gewünschten Speicherwert aus und können diesen entweder mit der 【F3】 -Taste anzeigen, mit der 【F4】 -Taste löschen oder mit der 【F2】 -Taste auf einen USB-Stick speichern. Die Option „TO USB“ steht nur zur Verfügung, wenn ein USB-Speicher am Gerät angeschlossen und korrekt erkannt wurde. Die Speicherung der Messwerte kann aufgrund der Dateigröße einige Sekunden dauern. Schließen Sie den USB-Speicher anschließend an Ihrem PC an, um die Daten mit der beiliegenden Software auszuwerten.

Verfügbare Funktionstasten:

F2	Speichert die ausgewählten Daten auf einem USB-Stick. Option wird bei angeschlossenem USB Speicher hervorgehoben dargestellt
F3	Zeigt ausgewählte Datei auf dem Analysator an
F4	Löscht ausgewählte Datei
F5	Rückkehr ins vorherige Menü

• Verbindung mit dem PC

Der Analysator ist mit einer LAN-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem PC ausgestattet. Mit der mitgelieferten Software können Sie das Gerät mit einem PC fernsteuern und die Messwerte am PC ablesen. Darüber hinaus können Sie auch die Daten und Screenshots von einem USB-Speicher mit der Computer-Software anzeigen und auswerten. Stellen Sie in den Benutzereinstellungen (User Pref.) der LAN-Schnittstelle die korrekten Werte ein, bevor Sie den Analyzer mit einem Netzkabel mit dem Internet oder einem Firmennetzwerk verbinden.

Starten Sie die Computer Software und geben Sie die korrekte IP-Adresse ein, welche Sie zuvor im Menü ausgewählt haben, um eine Netzwerkverbindung mit dem Gerät zu starten. Nun können Sie sowohl eine Echtzeit Datenübertragung starten, das hierbei fernsteuern und auch die intern gespeicherten Daten auslesen.

7. Anwendungsbeispiele

7.1. Oszilloskop

Der Oszilloskop-Modus zeigt Spannungen und Ströme im Stromversorgungssystem durch Wellenformen an. Auch Zahlenwerte wie Phasenspannungen, Phasenströme und Frequenz usw. werden gezeigt. Der Oszilloskop-Bildschirm bietet eine Anzeige von Spannung und Stromwellenformen mit einer schnellen Aktualisierungsrate. In der Kopfzeile zeigt das Menü die zugehörigen Effektivwerte der Spannungs- und Strom-Werte. Kanal A (L1) ist der Referenzkanal, beginnend bei 0 V angezeigt.

Verfügbare Funktionstasten:

F1	Auswahl der Signalform, welche angezeigt werden soll	V zeigt alle Spannungen; A alle Ströme. A (L1), B (L2), C (L3), N (neutral) geben die gleichzeitige Anzeige der Phasenspannung und Strom für die ausgewählte Phase wieder
F3	Zugang zum Cursor	An der Stelle, wo der Cursor gesetzt ist, werden die Wellenformwerte in der Kopfzeile des Bildschirms angezeigt
F4	Auswahl der Zoom-Funktion und Cursor-Funktion	Wenn der Cursor aktiviert ist, drücken Sie die linke / rechte Pfeiltaste, um den Cursor zu bewegen und wenn die Zoom-Funktion aktiviert ist, drücken Sie die Navigationstasten um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern
F5		Schaltet zwischen HOLD und RUN um

7.2. Spannung / Strom / Frequenz (Volts/Amps/Hertz)

Mit der Menu-Taste öffnen Sie die verschiedenen Messmenüs, welche Sie mit den oben/unten Pfeiltasten auswählen können.

Diese Funktion wird für die Messung von stabilen Spannungen, Strom, Frequenz und Scheitelfaktoren (Crest-Factor) verwendet. Der Crest-Faktor (CF) zeigt den Grad der Verzerrung: ein CF von 1,41 bedeutet, dass keine Verzerrung vorhanden ist und mehr als 1,8 bedeutet eine hohe Verzerrung. Verwenden Sie diesen Bildschirm, um einen ersten Eindruck der Systemleistung vor der Prüfung des Systems im Detail mit anderen Messarten zu erhalten.

7.3 Tabellenansicht

Die Anzahl der Spalten in der Tabelle Bild hängt von der Systemkonfiguration ab. Die Zahlen in der Tabelle werden ständig aktualisiert. Veränderungen dieser Werte über die Zeit werden aufgezeichnet, sobald die Messung eingeschaltet wird. Die Aufnahme ist in der Trendanzeige sichtbar.

Verfügbare Funktionstasten:

F1	Unter 3-Phasen-Y-Typ Verdrahtungskonfiguration, schalten Sie zwischen den Spannungswerten jeder Phase (A/L1, B/L2, C/L3, N) oder Phase-Phase (AB, BC, CA) um
F4	Zugriff auf den Trend-Bildschirm
F5	Schaltet zwischen HOLD und RUN um

• Trend

Alle Werte in der Tabelle werden aufgezeichnet, aber die Trends aus jeder Zeile in der Tabelle werden gleichzeitig angezeigt. Drücken Sie die Funktionstaste F1, um zwischen den Parametern zu wechseln. Die Zeitlinien werden von der rechten Seite eingeblendet. Die Messungen in der Kopfzeile entsprechen den neuesten Werten auf der rechten Seite der Zeitlinie.

Verfügbare Funktionstasten:

F1	Schaltet den ausgewählten Messwert der Trend-Anzeige um
F4	Zurück zur Tabellenansicht
F5	Schaltet zwischen HOLD und RUN um

• Tipps und Hinweise

Spannung und Frequenz sollten nahe an den Sollwerten von beispielsweise 120V, 230V, 480V, 50/60Hz sein.

Die Spannungen und Ströme in der Tabelle können z. B. verwendet werden, um zu überprüfen, ob die Leistung eines 3-Phasen-Induktionsmotors in Symmetrie ist. Spannungsasymmetrie verursacht hohe unsymmetrische Ströme in Statorwicklungen was zu Überhitzung und Verringerung der Lebensdauer des Motors führen kann. Jeder der Phasenspannungen sollten nicht weiter als 1% vom Mittelwert der 3 Phasen abweichen. Stromasymmetrie sollte 10% nicht überschreiten. Bei zu hoher Asymmetrie, verwenden Sie andere Messarten um weitere Analysen des Leistungssystems durchzuführen.

Ein Scheitelfaktor der Nähe 2.0 zeigt eine hohe Verzerrung an. CF = 2,0 kann z. B. bei Gleichrichtern gefunden werden, welche nur den Strom der oberen Sinuswelle durchleiten.

7.4. Dips und Swells

Einbrüche und Erhöhungen zeichnen Swells, Dips, Unterbrechungen und schnelle Spannungsschwankungen auf.

Einbrüche und Spitzen sind schnelle Abweichungen von der Normalspannung. Die Stärke kann zehn bis hundert Volt betragen und die Dauer kann von einem halben Zyklus auf wenige Sekunden variieren, wie in IEC61000-4-30 definiert. Bei einem Dip fällt die Spannung und bei einem Swell steigt die Spannung kurzzeitig an.

In 3-Phasen-Systemen beginnt ein Dip, wenn die Spannung an einer oder mehreren Phasen unter die Dip-Schwelle abstürzt und endet, wenn alle Phasen wieder gleich oder über dem Dip-Schwellenwert zuzüglich Hysterese sind. Ein Swell (eine Spitze) beginnt, wenn die Spannung an einer oder mehreren Phasen bis an den Schwellenwert des Swells ansteigt und endet, wenn alle Phasen wieder gleich oder unterhalb des Schwellenwertes minus Hysterese sind. Die Triggerbedingungen für Einbrüche und Spitzen sind der Schwellenwert und die Hysterese. Einbrüche und Spitzen werden in Dauer, Umfang und Zeitpunkt des Auftretens charakterisiert, wie im nachfolgenden Bild erläutert:

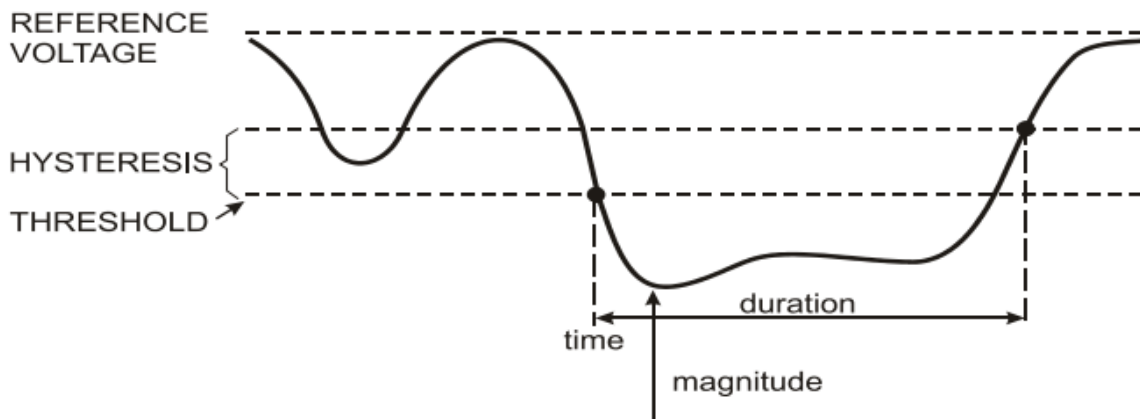


Bild: Charakteristik eines Spannungseinbruchs

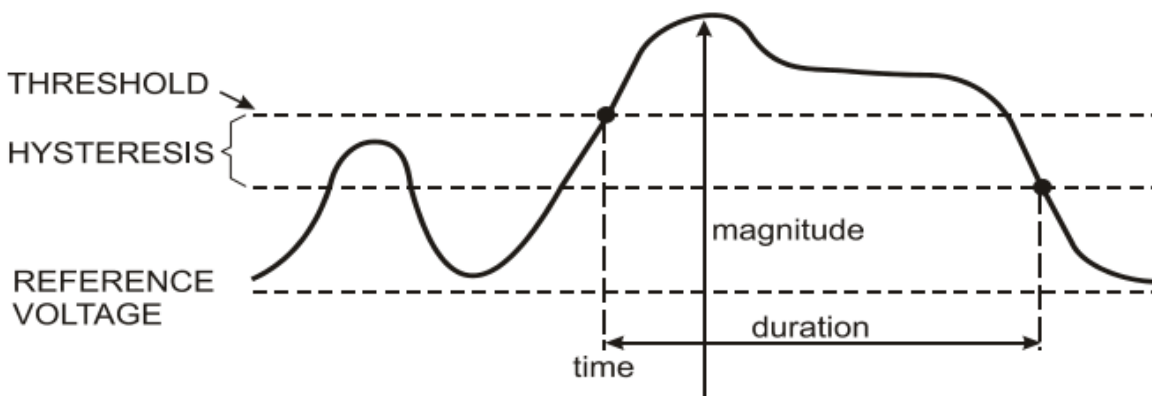


Bild: Charakteristik einer Spannungsspitze

Während einer Unterbrechung sinkt die Spannung weit unter ihren Nominalwert. In 3-Phasen-Systemen beginnt eine Unterbrechung, wenn die Spannungen an allen Phasen unter dem Schwellenwert liegen und enden wieder, wenn eine Phase wieder gleich oder oberhalb der Unterbrechungsschwelle plus Hysterese liegt. Die Triggerbedingungen für Unterbrechungen sind der Schwellenwert und die Hysterese. Unterbrechungen werden in Dauer, Amplitude und Zeit des Auftretens charakterisiert, wie im nachfolgenden Bild erläutert:

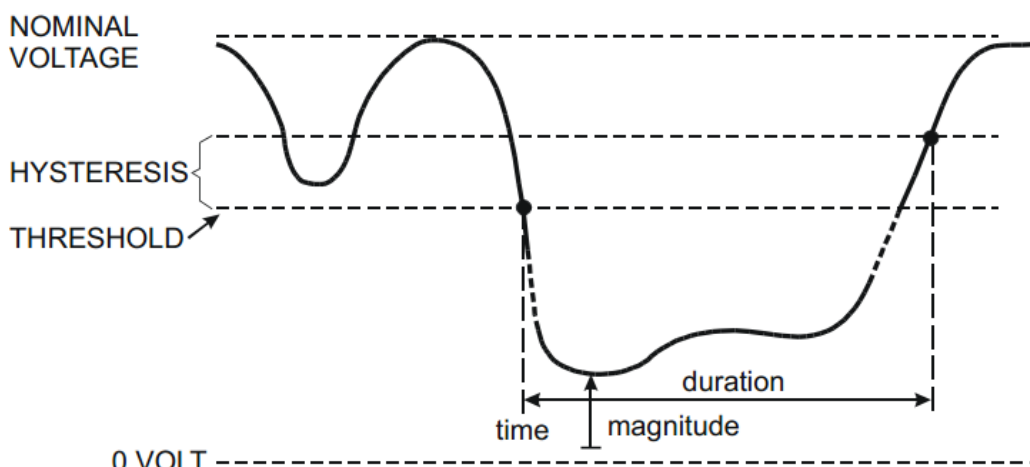


BILD: Charakteristik einer Spannungsunterbrechung

Schnelle Spannungsänderungen sind schnelle Übergänge von der RMS-Spannung zwischen zwei stationären Zuständen. Schnelle Spannungsänderungen werden auf der Basis der Spannungstoleranz, stetige Zeit, minimale Kompensation und Mindestsatz erkannt und eingefangen. Wird bei einer Spannungsänderung der Dip oder Swell Schwellenwert überschreitet, wird es als Dip oder als Swell statt als schnelle Spannungsänderung erkannt. Die Ereignisliste zeigt den Spannungssprung und Übergangszeit. Die detaillierte Ereignisliste zeigt die maximale Spannungsänderung über der Nennspannung. Der Spannungsänderungstrend wird im nachfolgenden Bild dargestellt:

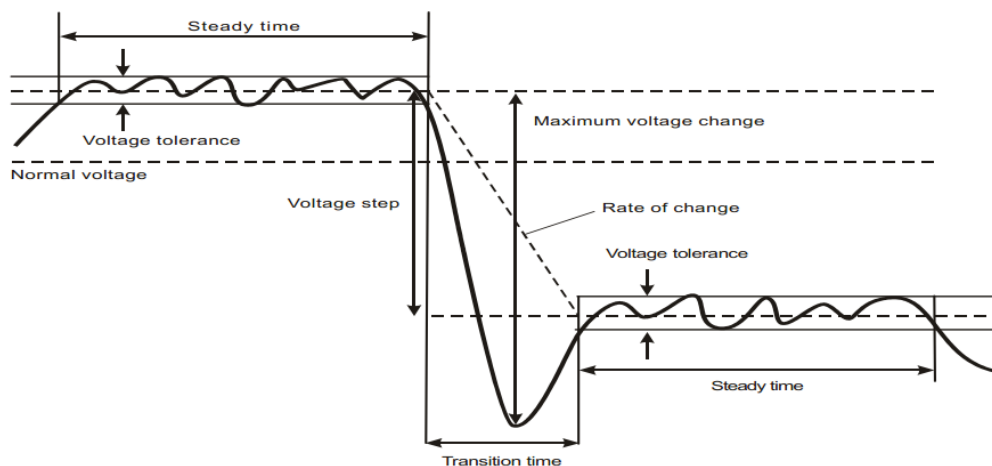


Bild: Charakteristik einer schnellen Spannungsänderung

Neben der Spannung wird auch der Strom aufgezeichnet. Dies ermöglicht Ihnen die Ursache und Wirkung von Abweichungen zu sehen. Mit der Funktionstaste **【F2】** können Sie die Ereignistabelle aufrufen, welche hier in Reihenfolge aufgeführt werden.

- **Trend**

Verfügbare Funktionstasten:

F1	Wechselt zwischen Spannungs- und Stromtrends. In der Kopfzeile werden die aktuellen Messwerte dargestellt.
F2	Zugang zu Ereignistabellen.
F3	Zugang zum Cursor
F4	Auswahl der Cursorbewegung oder des Zoom
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um

Ereigniskriterien wie Schwellenwert, Hysterese und andere sind voreingestellt, können jedoch verändert werden. Das Bedienmenü ist über die **【SETUP】** -Taste und dann den Menüpunkt „Monitor Limits“ erreichbar.

- **Ereignistabelle**

Die Tabelle listet alle Events der Schwellenüberschreitungen von Phasenspannungen auf. Es können Schwellenwerte nach internationalen Normen oder frei definierbare Schwellenwerte verwendet werden. Die Events Tabelle zeichnet bei Großereignissen folgende Eigenschaften auf: Startzeit, Dauer, Spannungshöhe, Ereignistyp, die betroffene Phase usw.

- **Tipps und Hinweise**

Das Auftreten von Einbrüche und Spitzen kann auf eine schwaches Energienetz hinweisen. In einem solchen System kann sich die Spannung erheblich ändern, wenn ein großer Motor oder ein Schweißgerät ein- oder ausgeschaltet wird. Dies kann dazu führen, dass Lichter flackern oder sogar dauerhaft schwächer leuchten. Es kann auch dazu führen, das sich Geräte zurücksetzen oder den Verlust von Daten in Computersystemen und Prozesssteuerungen herbeiführen. Durch die Überwachung der Spannungs-und Stromtrends am Hausanschluß, erfahren Sie von der Ursache des Spannungseinbruchs innerhalb oder außerhalb des Gebäudes. Die Ursache liegt im Inneren des Gebäudes (downstream), wenn die Spannung sinkt, während Strom steigt, während eine Ursache von außen verantwortlich ist (upstream), wenn sowohl Spannungs-und Stromabfall auftreten.

7.5. Oberwellen (Harmonics)

„Harmonics“ misst und zeichnet Oberschwingungen und Zwischenharmonische Wellen auf. Auch zugehörige Daten wie DC-Komponenten, (THD) Total Harmonic Distortion, und K-Faktor werden gemessen. Oberschwingungen sind periodische Verzerrungen von Spannung, Strom oder der Leistungs- Sinuswelle. Eine Spannungswellenform kann als eine Kombination verschiedener Sinuswellen mit unterschiedlichen Frequenzen und Größen beschrieben werden. Der Beitrag jeder dieser Komponenten wird zusammen mit dem Grundsignal gemessen. Messwerte können als Prozentsatz zum Grundsignal (% f) oder als Prozentsatz der effektiven Signals RMS (% r) gemessen werden. Die Ergebnisse können in einer Balkendiagramm-Anzeige angezeigt werden. Oberschwingungen werden häufig durch nicht-lineare Lasten wie DC-Netzteile in Computern, TV "s und einstellbarer Geschwindigkeit bei Motorantrieben verursacht. Oberschwingungen können dazu führen, daß Transformatoren, Leitungen und Motoren überhitzen.

• Balkendiagramm (Bargraph)

Die Balkengrafik zeigt den prozentualen Anteil der einzelnen Komponenten zum Grund-oder Vollsignal an. Ein Signal ohne Verzerrung sollte einen ersten Balken bei 100% zeigen, während die anderen bei 0 stehen: In der Praxis wird dies jedoch nicht vorkommen, weil es immer eine bestimmte Menge von Oberschwingungen und Verzerrungen gibt. Eine Sinuswelle verzerrt, wenn Oberwellen-Komponenten auftreten. Die Verzerrung wird durch den Total Harmonic Distortion (THD) Wert in Prozent vertreten. Die Anzeige kann auch den Anteil der DC-Komponenten und jedes harmonische Verhältnis darstellen. Die linken / rechten Pfeiltasten werden verwendet, um den Cursor auf einen bestimmten Balken der Balkengrafik zu positionieren. In der Kopfzeile wird für diesen Phasen-Balken die Kennung, das harmonische Komponentenverhältnis, Frequenz und Phasenwinkel angezeigt. Wenn nicht alle Balken auf dem Bildschirm angezeigt werden, können Sie den nächsten Datensatz in den Sichtbereich holen, indem Sie den Cursor über das linke oder rechte Ende des Bildschirms bewegen. Verfügbare Funktionstasten:

F1	Auswahl der Oberwellen	Spannung, Strom
F2	Auswahl der Balken, welche angezeigt werden	L1, L2, L3, N oder alle
F3	Zwischenharmonische ein / aus	
F4	Öffnen der Tabellenanzeige	
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um	

• Tabellenansicht

Die Tabelle Bildschirm listet alle Oberwellenparameter auf, einschließlich Harmonic Voltage, Harmonic Current, Spannung und Zwischenharmonische Wellen sowie einfache Oberwellen im Strom. Wählen nächste Seite mit den oben / unten-Tasten.

Verfügbare Funktionstasten:

F3	Grundspannung als Prozentsoll (% f) oder harmonische Gesamtspannung als Prozentsoll (% r)
F4	Öffnen Sie die Balkenanzeige der Oberwellen
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um

• Tipps und Hinweise

Die Harmonics- Zahl gibt die Oberwellenfrequenz wieder: Die erste ist die Grundfrequenz (60 oder 50 Hz); die zweite ist die Komponente mit der doppelten Grundfrequenz (120 bzw. 100 Hz), und so weiter. Die Oberwellen-Sequenz kann positiv (1, 4, 7, ...), Null (3, 6, 9, ...) oder negativ (2, 5, 8, ...) sein. Positive Oberwellen versuchen, einen Motor schneller laufen zu lassen als die grundlegenden Wellen. Negative Oberwellen versuchen einen Motor langsamer laufen zu lassen, als die Grundwellen. In beiden Fällen wird das Drehmoment des Motors erhöht und der Motor erwärmt sich. Oberschwingungen können auch dazu führen, daß Transformatoren überhitzen. Oberwellen verschwinden, wenn die Wellenformen symmetrisch, d.h. ebenso positiv und negativ sind. Nullstromoberwellen addieren sich im Neutralleiter. Dies kann zu einer Überhitzung dieser Leiter führen und können das Massepotential erhöhen.

7.6. Leistung und Energie (Power & Energy)

Leistungs- und Energie zeigt eine Tabelle mit allen wichtigen Leistungsparametern. Der damit verbundene Trend-Bildschirm zeigt die Veränderungen über Zeit aller Messwerte in der Tabelle.

• Tabellenansicht

Die Tabelle zeigt Leistungsdaten für jede Phase und den Gesamtwert: reale oder Wirkleistung (kW), Scheinleistung (kVA, das Produkt der Effektivspannung und des Strom), Blindleistung (kVAR, die reaktive Komponente der Scheinleistung verursacht durch Phasenverschiebung zwischen AC Strom und Spannung in Induktivitäten und Kondensatoren), Leistungsfaktor (TPF, das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung für den Gesamteffektivwert einschließlich Oberwellen), Verschiebungsfaktor (DPF, das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung für den Grundwert) und die Effektivwerte von Spannung und Strom. Eine „Pop-up“-Tabelle mit Energieverbrauch pro Phase und Gesamtwert kann durch Drücken der **【F3】**-Energy Funktionstaste aktiviert werden. Die Tabelle zeigt Echt Energie (kWh), Scheinenergie (kVAh) und Blindenergie (kVARh) an. Die Energiemessung beginnt, wenn „Power&Energy“ gestartet wird. Die Anzeige kann mit der Funktionstaste F5 zurückgesetzt werden.

Verfügbare Funktionstasten:

F3	Öffnen Sie das Fenster „Energy“.
F4	Zugang der Trendanzeige.
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um

<u>Energy-Fenster</u>	
F3	Energy-Fenster schließen
F4	Trendanzeige öffnen
F5	Zurücksetzen- Messungen werden neu gestartet

• Trend

Die Zahlen in der Tabelle sind Momentanwerte, welche ständig aktualisiert werden, während Veränderungen dieser Werte über die Zeit in der Trend-Anzeige dargestellt werden. Die Zeitlinien bauen sich von der rechten Seite des Bildschirms auf und die Messwerte in der Kopfzeile entsprechen den jüngsten Messungen auf der rechten Seite der Trendanzeige.

Verfügbare Funktionstasten:

F1	Parameter umschalten
F4	Zurück zum Tabellenbildschirm
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um

• Tipps und Hinweise

Der Power-Modus kann verwendet werden, um die Scheinleistung eines Transformators über mehrere Stunden aufzuzeichnen. Sehen Sie in der Trendanzeige nach um herauszufinden, ob der Transformator überlastet ist. Interpretation des Leistungsfaktors, wenn an einem Gerät gemessen:

PF = 0 ~ 1	Nicht alle zugeführte Leistung wird durch den Verbraucher genutzt, eine bestimmte Menge an Blindleistung ist vorhanden. Dies tritt bei kapazitiven oder induktiven Lasten auf.
PF = 1	Alle zugeführte Leistung wird durch den Verbraucher genutzt. Spannung und Strom sind in Phase. (z.B. Ohmsche Lasten)
PF = -1	Gerät erzeugt Strom

Blindleistung (VAR) wird meist durch induktive Lasten wie Asynchronmotoren, Induktionsofen und Transformatoren usw. verursacht. Eine Installation von Korrekturkondensatoren für induktive VAR "s kann dies beheben.

7.7. Flicker

Flicker bezeichnet die Helligkeitsschwankung von Lampen, die von Versorgungsspannungsschwankungen verursacht werden. Der Analysator erfüllt strikt die IEC61000-4-15 Normen für ein Flicker-Meter Modell. Der Analyzer wandelt Dauer und Größe der Spannungsschwankungen zu einem "Störfaktor" um, welcher durch das resultierende Flackern einer 60W Lampe verursacht würde. Eine hohe Flacker-Rate bedeutet, daß die meisten Menschen die Luminanz-Änderungen als störend empfinden würden. Die Spannungsvariation hierbei kann auch relativ klein sein. Die Messung wurde für Lampen von 120V/60Hz oder 230V/50Hz optimiert. Der „Flicker“ wird pro Phase, durch in einer Tabelle angezeigte Parameter dargestellt. Die Trendanzeige zeigt Änderungen der momentanen Flicker Situation über die Zeit an.

• Tabellenansicht

Flicker ist gekennzeichnet durch: Kurzfristige Stärke „Pst“ (gemessen über 10 Minuten) und eine langfristige Stärke “Plt“ (über 2 Stunden gemessen). Der Analyzer macht zusätzlich Aufzeichnungen über 1 Minute mit einer schnellen Messrate zur Kurzanalyse. Pst und Plt sind Parameter, die die Flickerstärke über einen bestimmten Zeitraum wiedergeben. Das momentane Flimmern wird im Untermenü „PF5“ gezeigt und über die Funktionstaste **【F4】** erreicht. Flicker PF5 wird als schnelle Trenddarstellung angezeigt.

Verfügbare Funktionstasten:

F4	Zugang zum PF5 Trend
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um

7.8. Unsymmetrie (Unbalance)

Unbalance zeigt die Phasenbeziehungen zwischen den Spannungen und Strömen an. Die Messergebnisse basieren auf der Grundfrequenzkomponente (50 oder 60 Hz, in symmetrischen Komponenten). In einem 3-Phasen-System, sollte die Phasenverschiebung zwischen den Spannungen und Strömen nahezu 120 ° sein. Der Unbalance-Modus bietet eine Messwerttabelle und eine Zeigeranzeige (Vektor).

• Tabellenansicht

Die Tabelle zeigt alle relevanten Zahlenwerte: negativer Spannungsasymmetrie Prozentsatz, Nullspannungsasymmetrie Prozentsatz, negativer Stromasymmetrie Prozentsatz, Nullstrom-Asymmetrie Prozentsatz, die Grundphasenspannung, Frequenz, Grunddrehstrom, Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom für jede Phase relativ auf die Referenzphase (A/L1) und Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom für jede einzelne Phase.

Verfügbare Funktionstasten:

F4	Zugang zum Zeigerdiagramm (Vektor)
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um

• Zeigerdiagramm (Phasor)

Zeigt die Phasenbeziehung zwischen den Spannungen und Strömen in einem Vektordiagramm in 30-Grad-Abschnitten unterteilt an. Der Vektor des Referenzkanals A (L1) zeigt in die horizontale Richtung. Folgende weitere Zahlenwerte sind angegeben: negativer Spannungs- und Stromasymmetrie Prozentsatz, Nullspannung und Stromasymmetrie Prozentsatz, die Grundphasenspannung und Strom, Frequenz, Phasenwinkel. Mit der Funktionstaste **【F1】**, können Sie Messwerte aller Phasenspannungen, Phasenströme oder Spannung und Strom in einer Phase wählen.

Verfügbare Funktionstasten:

F1	Auswahl von Signalen, welche angezeigt werden sollen	V zeigt alle Spannungen; A alle Ströme. L1, L2, L3 geben eine gleichzeitige Anzeige von Phasenspannung und -strom wieder
F4	zurück zur Unbalance-Tabellenanzeige	
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um	

• Tipps und Hinweise

Die Spannungen und Ströme in der Tabelle können beispielsweise verwendet werden, um zu überprüfen, ob die Phasen, welche an einem 3-Phasen-Induktionsmotor anliegen, in Symmetrie liegen. Spannungsasymmetrie verursacht hohe unsymmetrische Ströme in Statorwicklungen was zu Überhitzung und Verringerung der Lebensdauer des Motors führen kann. Die negative Spannungs-komponente „Vneg“ sollte 2% nicht überschreiten und die Stromasymmetrie sollte 10% nicht überschreiten. Bei zu hoher Asymmetrie verwenden Sie andere Messarten um weitere Analysen des Leistungssystems vorzunehmen. Jede Phasen- Spannung oder Strom lässt sich in drei Komponenten aufteilen:

Positive Sequenz, negative Sequenz und Nullsequenz. Die positive Sequenzkomponente ist die Normalkomponente, wie Sie in symmetrischen 3-Phasen-Systemen vorhanden ist. Die Gegenkomponente resultiert aus asymmetrischen Phase-zu-Phase-Strömen und Spannungen. Diese Komponente löst ein "Bremsseffekt" in 3-Phasen-Motoren aus, was zu Überhitzung und Lebensdauerreduktion des Motors führen kann. Nullsequenz-Komponenten können bei einer asymmetrischen Belastung in einem 4-Leiter-Stromversorgungssystem auftreten und stellen den Strom im Neutralleiter dar. Eine Asymmetrie von mehr als 2% sollte als zu hoch betrachtet werden.

7.9. Transiente Spannungen (Transients)

Der Analysator kann bei einer Vielzahl von Störungen die Wellenformen mit hoher Auflösung erfassen und hierbei eine Momentaufnahme der Spannungs- und Stromwellenformen mit dem genauen Zeitpunkt der Störung wiedergeben. Dies ermöglicht Ihnen, die Wellenformen während Transienten zu sehen. Transienten sind schnelle Spitzen in der Spannungswellenform und können so viel Energie haben, daß empfindliche elektronische Geräte betroffen sein oder sogar beschädigt werden können. Eine Wellenform wird jedes Mal, wenn die Spannung einstellbare Grenzwerte überschreitet, erfasst. Maximal 100 Ereignisse können erfasst werden können. Die Abtastrate hierbei ist 20 kSa/s.

• Wellenformdarstellung

Cursor und Zoom können benutzt werden um Details der aufgenommenen Wellenformen zu untersuchen.

Verfügbare Funktionstasten:

F2	Wiedergabe erfasster Transienten Wellenformen
F3	Zugang zum Cursor
F4	Auswahl des Zooms oder Cursors
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um

• Tipps und Hinweise

Störungen wie Transienten in einem Energieverteilungssystem können Störungen in vielen Arten von Ausrüstungen verursachen. Zum Beispiel können Computer neu gestartet und Ausrüstung, welche wiederholt Transienten ausgesetzt werden, schließlich ausfallen. Da die Ereignisse zufällig auftreten, ist es notwendig, das System für eine längere Zeitdauer zu überwachen. Suchen Sie nach Spannungsspitzen, wenn elektronische Stromversorgungen immer wieder ausfallen oder Computer spontan resetten.

7.10. Einschaltströme (Inrush currents)

Einschaltströme an Verbrauchern können durch diesen Analyzer erfasst werden und entstehen, wenn eine große oder niederohmigen Last eingeschaltet wird. Normalerweise beginnt der Strom sich nach einer gewissen Zeit, wenn die Last den normalen Betriebszustand erreicht hat, zu stabilisieren. Zum Beispiel kann der Anlaufstrom in Induktionsmotoren um das Zehnfache höher als der normale Arbeitsstrom sein. Einschaltstrom ist ein "single shot"-Modus, der Strom- und Spannungs- Trends aufzeichnet, nachdem ein Ereignis aufgetreten ist. Ein Einschaltstrom tritt auf, wenn die Stromwellenform die einstellbaren Grenzwerte überschreitet. Die Trendanzeige baut sich von der rechten Seite des Bildschirms auf. Mit den „Pretrigger“ Informationen können Sie sehen, was im Vorfeld des Einschaltstroms aufgetreten ist.

• Trend

Mit den Pfeiltasten im Startmenü können Sie die Trigger-Grenzen einstellen: Erwartete Einschaltzeit, Nennstrom, Schwellenwert und Hysterese. Der maximale Strom bestimmt die vertikale Höhe des aktuellen Anzeigefensters. Threshold ist die aktuelle Ebene, welche die Trend-Aufnahme auslöst. Die Anlaufzeit ist die Zeit zwischen der Triggerung und der Zeit, in welcher der Strom wieder auf dem von Normalwert fällt und ist der in der Trendanzeige zwischen zwei vertikalen Markern angegebene Wert. In der Kopfzeile wird der RMS-Wert aller Phasen während der Einschaltzeit angezeigt. Wenn der Cursor manuell positioniert wurde, werden die RMS-Messwerte am Cursor angezeigt in der Kopfzeile angezeigt.

Verfügbare Funktionstasten:

F1	Parameter umschalten, welche angezeigt werden sollen
F3	Zugang zum Cursor
F4	Auswahl der Zoom-oder Cursor Funktion
F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um

• Tipps und Hinweise

Überprüfen Sie die Anlaufströme, deren Dauer und verwenden Sie den Cursor zum Auslesen der aktuellen Werte. Prüfen Sie, ob Sicherungen, Leistungsschalter und Leiter im Stromverteilungssystem den Einschaltstrom während dieser Zeit widerstehen können. Prüfen Sie auch, ob die Phasenspannung stabil genug bleibt. Hohe Spitzenströme können Leitungsschutzschalter unerwartet auslösen. Messen des Einschaltstroms kann bei der Auswahl der Schutzschalter helfen. Da der Analyzer gleichzeitig Einschaltstrom und Spannungs- Trends erfasst, können Sie diese Messung verwenden, um die Spannungsstabilität beim Einschalten großer Lasten zu überprüfen.

7.11. Monitor

Die Überwachung der Stromversorgung zeigt eine Balkengrafikanzeige. Diese Anzeige zeigt, ob wichtige Netzqualitätsparameter die Anforderungen erfüllen. Die Parameter sind: Effektivspannungen, Oberschwingungen, Flicker, Einbrüche & Spitzen / Unterbrechungen / schnelle Spannungsänderungen, Unsymmetrie und Frequenz. Die Länge eines Balkens erhöht sich, wenn der zugehörige Parameter weiter von seinem Nominalwert entfernt ist. Die Balken ändern sich von Grün auf rot, wenn eine zulässige Toleranzgrenze überschritten wurde. Mit den Richtungstasten bewegen Sie den Cursor auf einen bestimmten Balken und die Messdaten der Cursor-Position werden in der Kopfzeile des Bildschirms angezeigt.

Die Überwachung der Stromversorgung wird in der Regel über einen langen Beobachtungszeitraum durchgeführt. Aktivieren Sie die Funktion über **【Monitor】** - Taste und wählen Sie einen sofortigen oder zeitgesteuerten Start der Messung aus. Mindestdauer der Messung ist 2 Stunden und maximal 1 Woche.

Bei der Zeitgesteuerten Messung können Sie das gewünschte Datum mit Start-Zeit festlegen.

Die Power Quality Parameter wie Effektivspannungen, Oberschwingungen, Flicker zeigen einen Balken für jede Phase. Von links nach rechts sind diese Balken auf die Phase A (L1), B (L2) und C (L3) bezogen.

Die Einbrüche / Unterbrechungen / Spannungsschwankungen / Spitzen, Unsymmetrie und Frequenz haben einen einzigen Balken für jeden Parameter, welcher sich auf alle drei Phasen bezieht. Die meisten der Balkendiagramme haben eine Basis einstellbarer zeitbezogener Grenzwerte (zum Beispiel 95% der Zeit innerhalb Grenze) und eine schmale Spitze für eine feste Obergrenze von 100%. Wenn eine der beiden Grenzen verletzt wird, wird der damit verbundenen Balken von grün auf rot geändert. Gepunktete horizontale Linien auf dem Display zeigen die Positionen der 100%-Grenze und dem einstellbaren Grenzwert.

Die Bedeutung der Balken wird nachfolgend beispielhaft für die RMS-Spannung erläutert. Diese Spannung hat zum Beispiel einen Nominalwert von 220 V mit einer Toleranz von $\pm 15\%$ (Toleranzbereich zwischen 187 ... 253V). Die momentane Effektivspannung wird ständig vom Analyzer überwacht und er berechnet einen Mittelwert aus diesen Messwerten über einen 10 Minuten Beobachtungszeitraum. Diese Mittelwerte werden mit dem Toleranzbereich verglichen.

Die Grenze von 100% bedeutet, dass die 10-Minuten-Mittelwerte immer (d.h. 100% der Zeit oder mit 100% Wahrscheinlichkeit) innerhalb des Bereiches sein müssen.

Die Balkenanzeige ist rot, wenn ein 10-Minuten-Mittelwert den Toleranzbereich verlassen hat.

Die einstellbare Grenze von etwa 95% (d.h. 95% Wahrscheinlichkeit) bedeutet, daß 95% der 10-Minuten-Mittelwerte innerhalb der Toleranz sein müssen. Die Grenze von 95% ist weniger streng als die 100%-Grenze. Daher ist in der Regel der entsprechende Toleranzbereich enger. Für 220V dies kann beispielsweise $\pm 10\%$ (Toleranzbereich zwischen 198V ... 242V) sein.

Die Balken für Dips / Unterbrechungen / schnelle Spannungsschwankungen / Spitzen sind schmal und geben die Anzahl der Grenzwertverletzungen wieder, die im Beobachtungszeitraum aufgetreten sind. Die zulässige Anzahl ist einstellbar (zum Beispiel auf 20 Dips / Woche). Der Balken leuchtet rot auf, wenn der eingestellte Grenzwert verletzt wurde.

Sie können einen vordefinierten Satz von Grenzwerten nutzen oder eigene definieren. Ein Beispiel für einen vordefinierten Wertesatz ist nach der Norm EN50160 eingespeichert.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Aspekte der Überwachung der Stromversorgung:

Parameter	Balkengrafiken	Grenzwerte	Durchschnittlicher Intervall
Vrms	3, eine für jede Phase	Wahrscheinlichkeit 100%: oberen und unteren Grenzwerte Wahrscheinlichkeit x%: obere und untere Grenzwerte	10 Minuten
Harmonics	3, eine für jede Phase	Wahrscheinlichkeit 100%: oberen und unteren Grenzwerte Wahrscheinlichkeit x%: obere und untere Grenzwerte	10 Minuten
Flicker	3, eine für jede Phase	Wahrscheinlichkeit 100%: oberen und unteren Grenzwerte Wahrscheinlichkeit x%: obere und untere Grenzwerte	2 Stunden
Dips / Interrupts /Rapid voltage Changes / Swells	4, eine für jeden Parameter bezugnehmend auf alle 3 Phasen	Erlaubte Anzahl an Ereignissen	½ Zyklus RMS basiert
Unbalance	1, für alle drei Phasen	Wahrscheinlichkeit 100%: obere Grenzwerte Wahrscheinlichkeit x%: obere Grenzwerte	10 Minuten
Frequenz	1, gemessen an der Referenzphase A/L1	Wahrscheinlichkeit 100%: oberen und unteren Grenzwerte Wahrscheinlichkeit x%: obere und untere Grenzwerte	10 Sekunden

• Stromversorgungsüberwachung Hauptanzeige

Die Überwachung der Stromversorgung wird über die **【Monitor】**-Taste erreicht und ein zeitgesteuerter oder sofortiger Start ist einstellbar. Mit den Richtungstasten können Sie den Cursor auf einem Balkendiagramm positionieren. Messdaten zu dem ausgewählten Balken werden in der Kopfzeile des Bildschirms angezeigt.

Detaillierte Messdaten stehen über die Funktionstasten zur Verfügung:

F1	Effektivspannung: Ereignistabelle, Trends
F2	Oberschwingungen: Balkendiagramme, Ereignistabelle, Trends
F3	Flicker: Ereignistabelle, Trends
F4	Dips / Unterbrechung / schnelle Spannungsänderung / Spitzen: Ereignistabelle, Trends
F5	Unsymmetrie, Frequenz: Ereignistabelle, Trends

Die Messdaten unter den Funktionstasten werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Die Daten werden in den Formaten Ereignistabelle, Trend-Anzeige und Balkenanzeige dargestellt.

• Ereignistabelle

Die Ereignistabelle zeigt die Ereignisse, die während der Messung mit der Zeit von Start-, Phasen- und Laufzeit aufgetreten sind. Aufnahmesituation:

V rms Ereignisse: Ein Ereignis wird jedes Mal, wenn ein in 10 Minuten zusammengefasster RMS-Wert seine Grenzwerte überschreitet, aufgezeichnet.

Harmonics Ereignisse: ein Ereignis wird jedes Mal aufgezeichnet, wenn in 10 Minuten Messzeit Oberwellen oder THD Grenzwerte überschritten werden.

Dips / Unterbrechung / schnelle Spannungsänderung / Spitzen Ereignisse: Ein Ereignis wird jedes Mal aufgezeichnet, wenn eines der Elemente seine Grenzwerte überschreitet.

Unsymmetrie und **Frequenz** Ereignisse: Ein Ereignis wird jedes Mal aufgezeichnet, wenn ein in 10 Minuten zusammengefasst RMS-Wert seine Grenzwerte überschreitet.

Verfügbare Funktionstasten:

F3	Zugang Trend Bildschirm
F4	Wechseln zwischen ausgewählten und allen Ereignissen
F5	Zurück zum vorherigen Menü

• Trend

Drücken Sie **【F3】**, um in der Ereignistabelle die Trendanzeige aufzurufen. Drücken Sie die links / rechts Pfeiltasten, um die horizontale Zeitbasis zu zoomen.

Verfügbare Funktionstasten:

F5	Zurück zum vorherigen Menü
-----------	----------------------------

• Balkendiagramm

Die Hauptsystem-Monitoranzeige zeigt die stärksten Oberschwingungen für jede der drei Phasen an. Mit der Funktionstaste **【F2】** erscheint ein Bildschirm mit Balkendiagrammen, welcher den Prozentsatz der Zeit anzeigt, welchen jede Phase in seinen Grenzwerten für 25 Oberschwingungen und Klirrfaktor (THD) verbraucht hat. Jede Bar Graph hat eine breite Basis (die einen einstellbare Grenzwert von z.B. 95% darstellt) und eine schmale Spitze (der des Grenzwertes von 100%). Ein Balken wechselt von grün auf rot, wenn die Grenzwerte für diese Oberwellen verletzt werden. Mit der linken / rechten Pfeiltasten können Sie den Cursor auf einem Balkendiagramm positionieren und die Messdaten zu dem Balken werden in der Kopfzeile des Bildschirms angezeigt.

Verfügbare Funktionstasten:


F1	Auswahl der Balkenanzeigen für die Phasen A (L1), B (L2) oder C (L3)
F4	Zugang zur Ereignistabelle
F5	zurück zum Hauptmenü

7.12 Datenlogger

Die Logger-Funktion wird verwendet, um eine Gruppe von Messdaten Ihrer ausgewählten Parameter mit einem Messintervall von 1 Stunde bis zu 1 Sekunde aufzuzeichnen. Wenn jedes Intervall endet, werden die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Werte der ausgewählten Parameter in den Speicher abgelegt und dann beginnt die nächste Intervall-Aufnahme. Der gesamte Prozess dauert solange, wie Sie die Aufnahmedauer ausgewählt haben und die ausgewählten Parameter nutzbar sind.

Drücken Sie **【MENU】**-Taste und wählen Sie das Logger-Menü. Drücken Sie die **【ENTER】**-Taste, um die Logger Einstellungen vorzunehmen. Der Benutzer sieht den freien Speicher, kann die Logger Parameter, den Intervall, Dauer, Zeit und Name der zu speichernden Datei festlegen. Wenn Sie fertig mit den Einstellungen sind, drücken Sie die **【F5】**-Taste, um die Protokollierung zu starten.

Der Datei wird im internen Speicher als CSV-Datei abgelegt, die als EXCEL-Tabelle von Office 2007 oder neueren Versionen am PC geöffnet werden kann. Der Benutzer kann die Daten in Excel als Grafik anzeigen lassen. Wählen Sie beispielsweise für die erste Zeile die Logger Zeit und drei Zeilen Maximum, Minimum, Durchschnitt von L1 Veff um die Grafik als nachfolgendes Bild darzustellen:

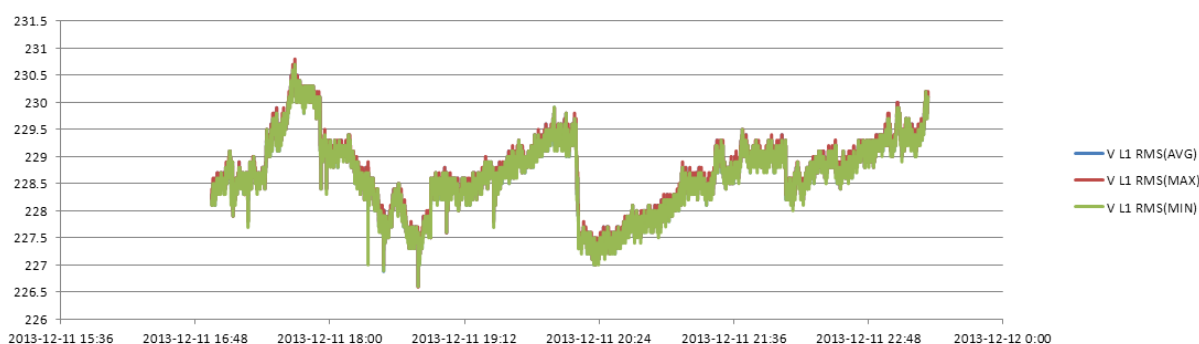

• Tabellenansicht

Die Tabelle zeigt alle Echtzeit-Messdaten, die als Parameter ausgewählt wurden. Mit den links / rechts-Tasten können Sie zur nächsten Seite der Ansicht der Daten weiterschalten.

Verfügbare Funktionen:

F5	Schaltet zwischen RUN und HOLD um	Beim anhalten werden Sie aufgefordert die Datei zu speichern "Datei speichern?". Drücken Sie 【F1】 , um die Datei zu speichern oder 【F2】 , um den Speichervorgang abubrechen.
-----------	-----------------------------------	--

8. Technische Spezifikationen

8.1. Frequenzmessung

Nominalfrequenz	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
50 Hz	42.50 ~ 57.50 Hz	0.01Hz	±0.1 Hz
60 Hz	51.00 ~ 69.00 Hz	0.01Hz	±0.1 Hz
400 Hz	340 ~460 Hz	0.01 Hz	±0.1 Hz

Hinweis: gemessen am Referenzspannungseingang A/L1

8.2. Spannungseingang

Anzahl der Eingänge	4 (3 Phasen + Neutral) DC Kopplung
Max. dauerhafte Eingangsspannung	1000 Vrms
Bereich Nominalspannung	50 bis 500V
Max. Spitzenspannungsimpuls	6kV
Eingangsimpedanz	4MΩ/5pF

8.3. Stromeingang

Anzahl der Eingänge	4 (3 Phasen + Neutral) DC Kopplung
Typ	Stromzangenadapter mit mV Ausgabe
Bereich Nominalstrom	0~±5.625Vpeak, 0~3.97Vrms Sinuswelle
Eingangsbereich	1 bis 3000 Arms mit beiliegender Stromzange
Eingangsimpedanz	50kΩ

8.4. Sampling System

Auflösung	8 Kanäle 16 Bits AD
Sampling Rate	20kSa/s für jeden Kanal, 8 Kanäle gleichzeitig
RMS Sampling	5000 Punkte für 10/12 Zyklen (nach IEC 61000-4-30)
PLL Sync	4096 Punkte für 10/12 Zyklen (nach IEC 61000-4-7)

8.5. Anzeigemodi

Wellenformdarstellung	4 Spannungs- und Strom-Signalwellenformen können synchron angezeigt werden, darstellbar unter Scope und Transient Modi.
Zeigerdiagramm	Zeigt Strom- und Spannungsphasenwinkel unter Unbalance-Modus
Tabellenansicht	Zeigt Messwertetabellen unter Voltage/ Current / Frequenz, Harmonic, Power & Energy, Flicker und Unbalance- Modi
Trendanzeige	Zeigt den Messwertetrend im Zeitverlauf an
Ereignistabelle	Speichert Verletzungen der Grenzwerte in verschiedenen Messmodi
Balkendiagramm	Die Balkengrafik zeigt die Ober und Zwischenwellen in den dazugehörigen Messmodi an

8.6. Messmodi und dazugehörige Parameter

Messmodus	Messparameter
Oszilloskop	Vrms, Arms, Vcursor, Acursor, Hz
Voltage/Current/Frequency	Vrms, Vpk, Vcf, Arms, Apk, Acf, Hz
Dips / Swells	Vrms 1/2, Arms 1/2, Aufnahme von bis zu 1000 Ereignissen, enthält Datum, Uhrzeit, Dauer, Größe und Phase mit programmierbaren Schwellenwerten.
Harmonic	1-50, Oberwellenspannung, THD Spannung, Oberwellen- Strom, THD Strom, Zwischenwellenspannung, Zwischenwellenstrom
Power & Energy	W, VA, VAR, Leistungsfaktor, Verschiebungsfaktor, Arms, Vrms, kWh, kVAh, kVARh
Flicker	Pst (1 Minute), Pst, Plt, PF5
Unbalance	Vneg, Vzero, Aneg, Azero, Vfund, Afund, Hz, V Phasenwinkel, A Phasenwinkel
Transient	Vrms, Vcursor
Inrush Current	Anlaufstrom, Anlaufdauer, Vrms 1/2, Arms 1/2
System monitoring	Veff, Arms, Obwellenspannung, Klirrfaktor Spannung, PLT, Vrms1 / 2, Arms1 / 2, Vneg, Hz, Swells, Dips, Unterbrechungen, schnelle Spannungsänderung. Alle Parameter werden gleichzeitig nach dem EN50160 Standard gemessen. Spezifizierte Messungen nach IEC61000-4-30-Standard.
Datenlogger	Auswahl für benutzerdefinierte Parameter und Einstellungen zur Aufnahme und des Zeitintervalls

8.7. Messbereiche / Auflösung / Genauigkeit

Spannung / Strom / Frequenz	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Vrms (AC+DC)	1~1000 Vrms	0.1 Vrms	±0.5% vom Nominalwert
Vpk	1~1400 Vpk	0.1 Vpk	±0.5% vom Nominalwert
V(CF)	1.0~>2.8	0.01	±5%
Arms (AC)			
10mV/A	0 ~ 100 A	0.1 A	±0.5% ± 0.2 A
1mV/A	1 ~ 1000 A	0.1 A	±0.5% ± 0.2 A
50mV (65mV)/1000A	15 ~ 5000 A	1 A	±1.0% ± 2 A
A(CF)	1~10	0.01	±5%
Frequenz 50Hz nominal	42.5 ~ 57.5 Hz	0.01 Hz	±0.01 Hz
Frequenz 60Hz nominal	51 ~ 69 Hz	0.01 Hz	±0.01 Hz
Frequenz 400Hz nominal	340 ~ 460 Hz	0.01 Hz	±0.01 Hz

Dips&Swells (Einbrüche & Spitzen)	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Vrms1/2	0~200% Nominalspannung	0.1 Vrms	±1%
Arms1/2	1~3000 A	1 A	±1% ± 2 A
Threshold Wert	Threshold einstellbar nach Nennspannung in Prozent Nachweisbare Ereignisse: Dips, Swells, Unterbrechung, schneller Spannungswechsel.		
Dauer	Stunde, Minute, Sekunde, Mikrosekunde	0.5 Zyklus	1 Periode

Flicker (Flackern)	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Flicker Stärke (Pst, Plt) und fortlaufendes Auftreten	0.00~20.00	0.01	Innerhalb ±5% des Tabellenwertes nach IEC61000-4-15

Harmonic (Oberwellen)	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Harmonic Nummer	1 ~ 50		
Interharmonic	1 ~ 49		
Harmonic voltage	0.0 ~ 100.0%	0.1%	$\pm 0.1\% \pm n \times 0.1\%$
Harmonic current	0.0 ~ 100.0%	0.1%	$\pm 0.1\% \pm n \times 0.1\%$
THD	0.0 ~ 100.0%	0.1%	$\pm 2.5\%$
DC relative	0.0 ~ 100.0%	0.1%	$\pm 0.2\%$
Frequency	0 ~ 3500 Hz	1 Hz	1 Hz
Phase	-360° ~ 0°	1°	$\pm n \times 1.5^\circ$

Power & energy (Leistung & Energie)	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Active power, apparent power, reactive power	1.0 ~ 20.00 MW	0.1 kW	$\pm 1.5 \pm 10$
Kilowatt-hour	0.00 kWh ~ 200GWh	10 Wh	$\pm 1.5 \pm 10$
Power factor	0 ~ 1	0.01	± 0.03
Displacement power factor	0 ~ 1	0.01	± 0.03

Unbalance (Unsymmetrie)	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Voltage unbalance	0.0 ~ 5.0%	0.1%	$\pm 0.5\%$
Current unbalance	0.0 ~ 20.0%	0.1%	$\pm 1\%$
Voltage phase	-360° ~ 0°	1°	± 2
Current phase	-360° ~ 0°	1°	± 5

Rapid range of voltage (Schneller Spannungswechsel)	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Voltage			
- Vpk	± 6000 Vpk	1 V	$\pm 15\%$
- Vrms	10~1000 Vrms	1 V	$\pm 2.5\%$
Min. Prüfzeit	50 μ s		
Sampling rate	20 kS/s		

Inrush current (Anlaufstrom)	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Arms	0 ~ 3000 Arms	0.1	$\pm 1\% \pm 5$
Inrush Auswertungszeit	6s ~ 32 min einstellbar	10 ms	± 20 ms

8.8 Verdrahtungskombinationen

1Ø+NEUTRAL	Einzelphase mit Neutralleiter
1Ø SPLIT PHASE	Split Phase
1Ø IT NO NEUTRAL	Einphasen-System mit zwei Phasenspannungen ohne Neutral
3Ø WYE	3-Phasen 4-Leiter-System, Y-Typ
3Ø DELTA	3-Phasen-3-Leiter-System Delta (Delta)
3Ø IT	3-Phasen-Y-Typ ohne Neutral
3Ø HIGH LEG	4-Leiter-3-Phasen-System Delta (Delta) mit Mittel- abgriff
3Ø OPEN LEG	Open-Delta (Delta) 3-Leiter-System mit zwei Transformatorwicklungen
2-ELEMENT	3-Phasen-3-Leiter-System ohne Stromwandler auf Phase L2 / B (2 Watt-Meter-Methode)
2 ^{1/2} -ELEMENT	3-Phasen 4-Leiter-System ohne Spannungssensor in Phase L2 / B

8.9 Allgemeine Spezifikationen

Schnittstellen	
Isolierte USB-Host-Schnittstelle	Kopieren Sie gespeicherte Dateien von einem USB-Speicher auf den PC um diese mit der Software zu analysieren.
Isolierte LAN-Schnittstelle	Für die Fernsteuerung des Analyzers und die Messdatenübertragung.

Anzeige	Farb TFT LCD
Größe	14.2cm (5.6 inch)
Auflösung	320x240
Helligkeit	Einstellbar

Speicher	
Flash memory	128Mbyte
TF Card	Standard 8Gbyte

Normen	
Messmethode	IEC61000-4-30 S degree
Messleistung	IEC61000-4-30 S degree
Power quality monitoring	EN50160
Flicker	IEC61000-4-15
Harmonic	IEC61000-4-7

Bedingungen	
Arbeitstemperatur	0°~ 40°
Lagertemperatur	-20°~ 60°
Luftfeuchtigkeit	< 90% R.H.

Sicherheit	
Entsprechend der Norm:	IEC61010-1 Sicherheit: 1000V CAT III / 600V CAT IV Verschmutzungsgrad: 2
Maximale Eingangsspannung	600V CAT IV / 1000V CAT III
Maximale Eingangsspannung an Stromeingang	42Vpk

Mechanisch	
Abmessungen	262x 173 x 66 mm
Gewicht	1.6 kg

Spannungsversorgung	
Adapter Eingang	90 ~ 264V
Adapter Ausgang	12V / 2A
Batterie	Ni-MH Akku 7.2V 3.8Ah wiederaufladbarer
Batteielaufzeit	>7 Stunden
Batterieladezeit	5 Stunden

Spezifikationen der optionalen Stromzangenadaptern

Model	Bereich	Verhältnis	Genauigkeit	Durchmesser(mm)
P 4145-5A	5A	10mV/A	±0.2%	8mm
P 4145-50A	50A	10mV/A	±0.2%	8mm
P 4145-100A	100A	1mV/A	±0.2%	13mm
P 4145-1000A	1000A	1mV/A	±1.0%	52mm
P 4145-3000A	3000A	65mV/1000A	±1.0 (±2% Positionsfehler)	160mm

9. Bedienung der PC-Software

Diese Software verfügt über zwei Funktionen. Zum Einen kann das Gerät mit Hilfe der Software ferngesteuert werden und zum Anderen können gespeicherte Messdaten vom Gerät heruntergeladen, geöffnet und weiterverarbeitet werden.

9.1. Fernsteuerung über LAN-Schnittstelle

(1) Verbinden Sie das Gerät und Ihren PC mit einem Ethernet-Kabel und vergeben Sie sowohl für das Gerät, wie auch für den PC eine statische die IP-Adresse.



Wenn die IP-Adresse des PC's zum Beispiel 192.168.1.xxx ist, dann sollte die IP-Adresse des Gerätes auch in diesem Bereich (192.168.1.xxx) eingestellt werden.

Beispiel:

PC: 192.168.1.70


Gerät: 192.168.1.71

(2) Die Software öffnen und auf „Device“ klicken (siehe Bild unten). Das Pull-Down-Menü enthält "Auto Scan" und "Manually Add (manuell hinzufügen)".

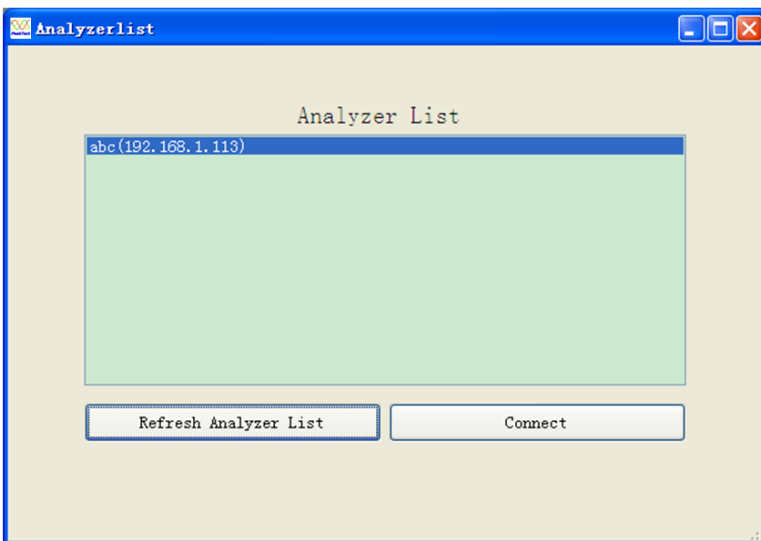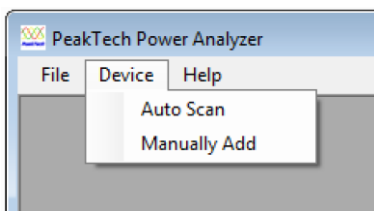


„Auto Scan“ wählen

Or click 'Manually Add',

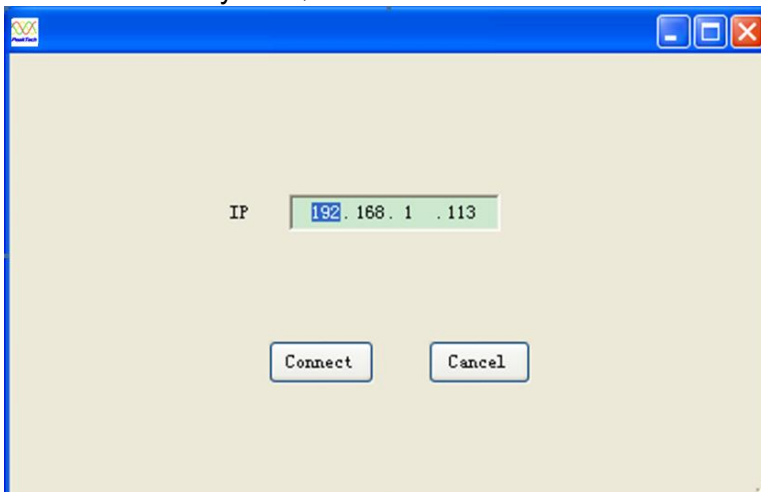

oder „Manually Add“ wählen.

Beide Möglichkeiten können die Verbindung aufbauen. Nach einem Klick auf 'Connect' erscheint das folgende Fenster.

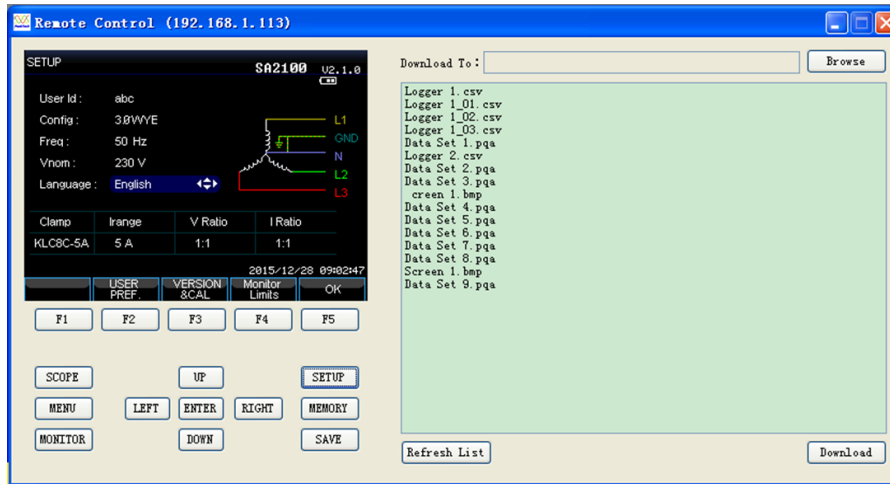

Die Fernsteuerung des Gerätes durch Drücken der Tasten im linken Bereich der oberen Abbildung. Der rechte Bereich zeigt die gespeicherten Listendateien. Mit der Schaltfläche "Download" können ausgewählte Dateien auf den Computer heruntergeladen werden.

9.2. Überprüfen der gespeicherten Datei

Das Gerät kann die Dateiformate BMP, PGA und CSV speichern:
The device can store below three format file:


(1) Öffnen Sie eine Bilddatei und nehmen Sie hierfür beispielsweise den folgenden Screenshot.



(2) Öffnen Sie eine Datendatei (PGA). Anschließend wird Ihnen die folgende Abbildung angezeigt.



- (3) Öffnen Sie eine Log-Datei im CSV-Format. Diese Datei kann direkt mit MS EXCEL oder mit der Gerätesoftware geöffnet werden. Klicken Sie auf Zoom-Taste Y und anschließend auf die Datentabelle. Wird nun das Mausrad nach oben oder unten gedreht wird die Y-Achse gezoomt. Klicken Sie auf X Zoom-Taste und dann auf die Datentabelle, nun können Sie durch drehen des Mausrades die X-Achse zoomen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, kann die Datenwellenform nach links oder rechts verschoben werden.

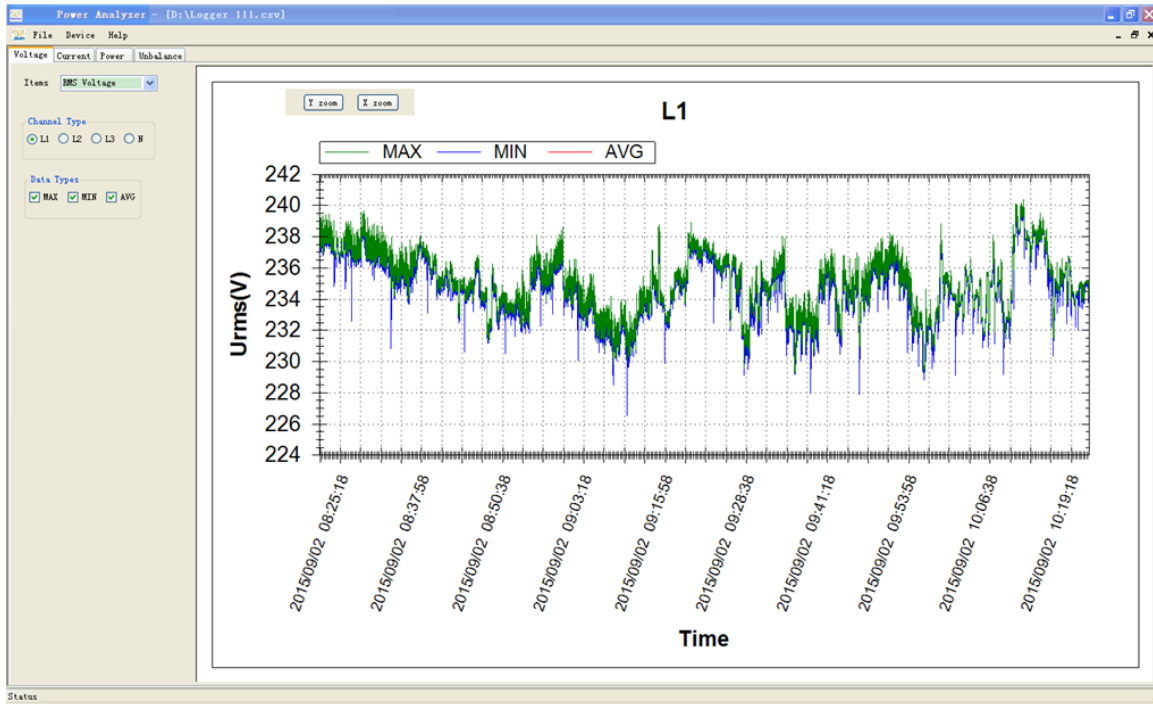

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus, vorbehalten.

Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte, die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden. Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von 1 Jahr wird empfohlen.

© PeakTech®

Table of contents

Chapter	Page
1. Introduction	41
2. Safety precautions	41
2.1. Safety Symbols	41
3. Technical Features	42
3.1. Introduction	42
3.2. Technical Functions	42
4. Accessories	42
4.1. Supplied Accessories	42
4.2. Options	42
5. Operation	43
5.1. Function Keys & Inputs	43
5.2. First use	44
5.3. Inputs	44
5.4. Rapid overview of Measuring Modes	45
5.5. Screen and Function Keys	46
6. Basic Operations and Functions	50
6.1. Tilt Stand and Hang Strap	50
6.2. Power ON/OFF & Display Brightness	51
6.3. Firmware Update	51
6.4. Input Connections	51
6.5. Display Information	52
6.6. Setting up the Analyzer	53
6.7. Using Memory and PC	55
7. Application examples	57
7.1. Oscilloscope	57
7.2. Voltage/Current/Frequency	57
7.3. Table Screen	57
7.4. Dips und Swells	59
7.5. Harmonics	61
7.6. Power and Energy	63
7.7. Flicker	64
7.8. Unbalance	65
7.9. Transientes	66
7.10. Inrush Currents	67
7.11. Power Quality Monitor	68
7.12. Logger	71
8. Specifications	72
8.1. Frequency Measurement	72
8.2. Voltage Input	72
8.3. Current Input	72
8.4. Sampling System	72
8.5. Display Mode	72
8.6. Measurement Modes and Parameters	73
8.7. Measurement Range, Resolution, Accuracy	73
8.8. Wiring Combinations	74
8.9. General Characteristics	75
9. The instruction of PC-software	76
9.1. Remote control through LAN interface	76
9.2. Check stored file	77

1. Introduction

This product complies with the requirements of the following directives of the European Union for CE conformity: 2014/30/EU (electromagnetic compatibility), 2014/35/EU (low voltage), 2011/65/EU (RoHS). Overvoltage category CAT III 1000V / CAT IV 600V ; pollution degree 2.

NOTE: This instrument is Class A equipment and is intended for professional use in electromagnetic environments outside of the home. In a domestic environment this product may cause radio interference. In such cases, the user may be required to take appropriate measures to reduce the interference.

2. Safety Precautions

To ensure safe operation of the equipment and eliminate the danger of serious injury due to short-circuits (arcing), the following safety precautions must be observed. Damages resulting from failure to observe these safety precautions are exempt from any legal claims whatever.

- Do not exceed the maximum permissible input ratings (danger of serious injury and/or of the equipment).
- Comply with the safety rules.
- Check test leads and probes for faulty insulations or bare wires before connection to the equipment.
- Check the proper functioning of the unit before the housework at a known circuit
- Pay special attention when connecting the included flexible current probes on a hedge against touching the live wires.
- Replace a defective fuse only with a fuse of the original rating. Never short-circuit fuse or fuse housing.
- Never touch the tips of test leads or probes.
- Comply with the warning labels and other info on the equipment.
- Conduct measuring works only in dry clothing and in rubber shoes, i. e. on isolating mats.
- Always start with the highest measuring range when measuring unknown values.
- Disconnect test leads or probe from the measuring circuit before switching modes or functions.
- Do not subject the equipment to direct sunlight or extreme temperatures.
- Do not subject the equipment to extreme humidity or dampness.
- Do not subject the equipment to shocks or strong vibrations.
- Keep hot soldering irons or guns away from the equipment.
- Allow the equipment to stabilize at room temperature before taking up measurement (import for exact measurements).
- Only for indoor-use.
- Measuring instruments don't belong to children hands

2.1. Safety Symbols



Attention ! Risk of electric shock! Do not open the case during a measuring process!



Attention !

Do not apply over-voltage to the input jacks! Remove the test set cords before opening the battery compartment! Cleaning - Use a dry cloth to clean the housing! Observe all safety notes in the operating instructions!

3. Technical Features

3.1 Introduction

With dual DSP processor architecture, large-scale integrated circuits (FPGA), and embedded system (uClinux), the Power Quality Analyzer can calculate a large number of electrical parameters and process all data quickly. The Analyzer is designed especially for power inspection and maintenance department, offering extensive and powerful measurements to check power distribution system, detecting quality and electrical characteristics of power grid rapidly and conveniently. The analyzer has large-screen color LCD display interface, and easy-to-use keyboard.

Main features:

3.2. Technical Functions

- Waveform real-time display(4 voltages/4 currents)
- Half cycle RMS measurement (voltage and current)
- intuitive operation
- variety of optional current clamps
- Measure DC component
- Measurement, calculation and display of harmonics and interharmonics can be up to 50 times.
- Transient capture
- Vector, Trend, Bar Graph and events table display
- Active power, reactive power, apparent power and energy, shift power factor and true power factor
- Three-phase unbalance (voltage and current)
- Flicker
- Inrush current
- Detection and record of Dips& Swells, Voltage Rapid Change, Interruption.
- Detect according to EN50160 or grid with user-defined limit.
- data storage and screenshots (can be replayed or output to a PC)
- Through the LAN interface PC can keep real-time remote communication with the Analyzer, operate the Analyzer and read back measurement data.
- Built-in 8G memory card.

4. Accessories

4.1. Supplied accessories


- P4145 Power Quality Analyzer
- Program software for PC (CD)
- 5 x safety test leads with 4mm caliber banana plug
- 5 x safety alligator clamps for direct measurement
- 110/240V Power adapter including power cord
- 4 x flexible Current Sensor up to 3000 A max. (Type: P4145-3000A)
- Bag with hang strap
- Instruction manual

4.2. Optional accessories

- 5A Clamp-Sensor (Typ: P4145-5A)
- 50A Clamp-Sensor (Typ: P4145-50A)
- 100A Clamp-Sensor (Typ: P4145-100A)
- 1000A Clamp-Sensor (Typ: P4145-1000A)

5. Operation

5.1 Function keys and Inputs

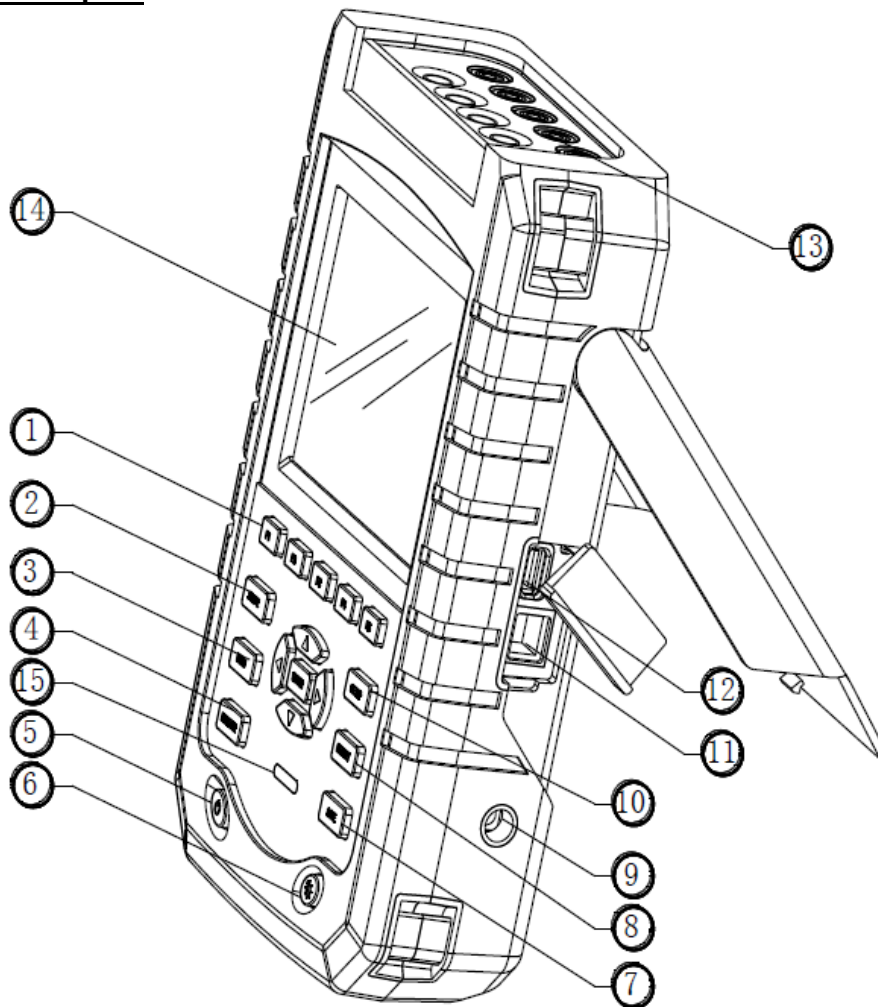


1. Display Menu keys F1 – F5
2. Scope mode
3. Measurement menus
4. Power Quality Monitoring
5. Power On/Off
6. Display brightness
7. Save
8. Storage information
9. Power adapter
10. Setup
11. LAN
12. USB Host
13. Input
14. Display screen
15. Charging indicator

5.2. First use

At delivery, the built in chargeable battery may be empty and it is recommend to charge it before use. A full charge for the first time takes at least 6 hours, it means the battery is fully charged when the charging indicator change from red to off. No damage will occur if the adapter is connected with the Analyzer for long periods. The Analyzer automatically cuts off charging when the battery is fully charged. Before use, check that the adapter voltage and frequency range match the local line power range. To prevent decrease of batter capacity, charge it at least twice a year.

Before measurements, set the Analyzer according to the line voltage, frequency and wiring configuration of power system you want to measure, read section "Set the Analyzer" for more information.

5.3. Inputs

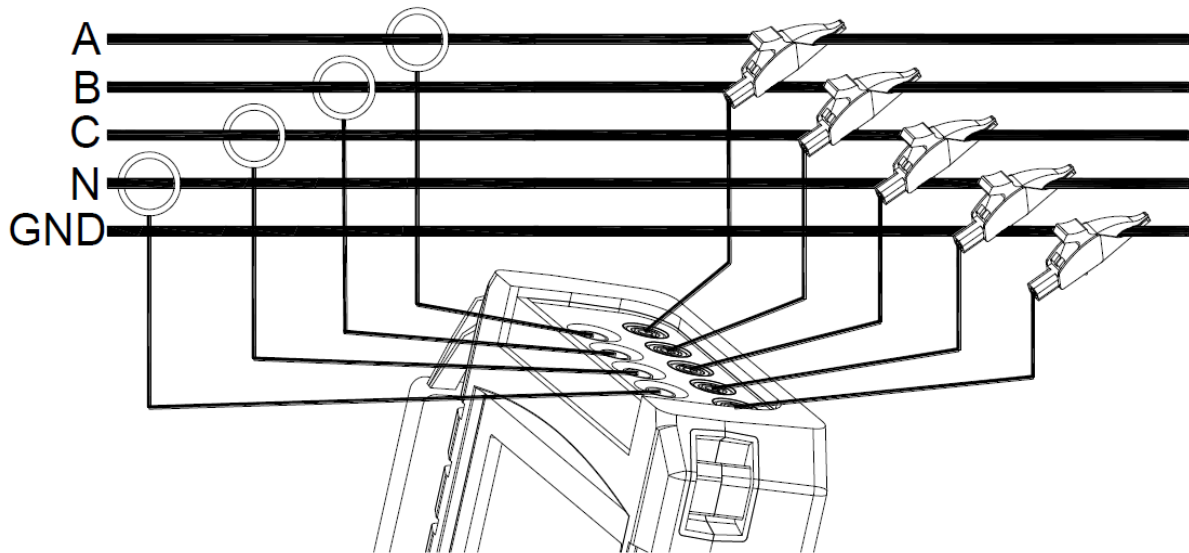

Picture: Connection to a 3-Phase system

The Analyzer has 4 BNC-inputs for current clamps and 5 banana-inputs for voltages. For a 3-phase system, make the connections as shown in the figure.

First put the current clamps around the conductors of phase A (L1), B (L2), C (L3) and N (neutral). The clamps are marked with an arrow indicating the correct signal polarity.

Next make the voltage connections: start with Ground and then succession N, A (L1), B (L2), C (L3). For correct measuring results, always connect the Ground input.

For single phase measurements, use voltage input A (L1) or current input A (L1) or voltage inputs Ground.

5.4 Rapid Overview of Measuring Modes

This section provides an overview of all measuring modes. The screen information and the use of function keys of the Analyzer will be explained in detail in the following sections.

• Scope Mode

Scope mode shows voltage/current by means of waveforms and numerical values, with cursor and zoom functions.

Measuring mode	Screen type	Form of measuring results
Scope	Waveforms	Scope shows waveforms of voltage or current

• Menu

Below measurements are available with MENU key:

Measurement mode	Screen type	Form of measuring results
Voltage/Current/ Frequency	Table screen	Numerical values: voltage, current, frequency and waveform factor
	Trend	Trends of voltage, current, frequency and waveform factor over time
Dips & Swells	Trend	Trends of voltage and current rapid update over time
	Events table	Record events violate limit
Harmonics	Bar graph	Voltage, current harmonic, interharmonic, THD, DC component
	Table screen	Voltage, current harmonic, interharmonic, THD, DC component
Power and Energy	Table screen	Numerical values: active power, reactive power, apparent power, power factor, shift power factor, voltage, current, energy usage
	Trend	Trends of the numerical values in Table screen over time
Flicker	Table screen	Numerical values: short time flicker Pst (1 minute), Pst (10 minutes), long time flicker Plt
	Trend	Trends of the instantaneous flicker sensation level over time
Unbalance	Table screen	Numerical values: voltage, current negative unbalance percentage and zero unbalance percentage, fundamental voltage, current component and phase angle
	Vector	Phase relation and numerical values of voltage and current
Transient	Waveforms	Voltage, current waveforms and values Record events violate limit
Inrush current	Trend	Record events exceed limit
Logger	Table screen	Numerical value: all selected readings

• **MONITOR**

Below functions are available:

Measurement mode	Screen type	Form of measuring results
Monitor	Vrms	Display specifications like voltage, harmonics, flicker, swells, dips, voltage rapid change, interruption, unbalance, frequency etc. of power quality parameters
	Bar graph	Detailed bar graph of harmonics
	Trend	Trends of selected data set over time
	Events table	Record events violate limit

5.5 Screen and Function Keys

The Analyzer uses five different screen types to present measuring results in the most effective way.

• **Table screen**



Picture: Table screen

This screen gives an instantaneous overview of important numerical measuring values. Such as Table screen under VOLTS/AMPS/HERTZ mode.

Screen information:

- (1) The screen header shows current measurement mode.
- (2) Status indicator and status line.
- (3) Measurement parameters and values. The content depends on the measurement mode, phase number and wiring configuration.

Function keys:

F1	For 3-phase Y type wiring configuration, switch between phase voltage and line voltage.
F4	Access to the Trend screen.
F5	Switch between RUN and HOLD.

• Trend screen



Picture: Trend screen

Trend shows the course over time of measuring values from the table. Such as dips&swells, time is horizontally displayed, the Trend is built up gradually from the right of the screen.


Screen information:

- (1) Shows latest value of the Trend. If the Cursor is on, the Trend value at the cursor is displayed.
- (2) Display area of Trend.

Function keys:

F1	Switch parameters to display
F4	Return to table screen
F5	Switch between RUN and HOLD

• Waveform screen

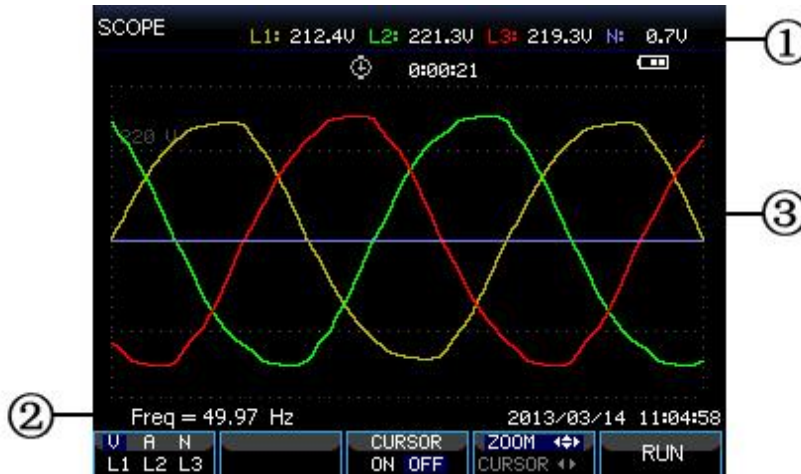

Picture: Waveform screen

Screen information:


- (1) The screen header shows the RMS value of waveforms.
- (2) Show measured frequency
- (3) Display area of voltage/current waveforms

Function keys:

F1	Select waveform set to display: V displays all voltages; A displays all currents. L1, L2, L3 and N display voltage and current of selected phase synchronously.
F3	Access to Cursor
F4	Switch between Cursor and Zoom
F5	Switch between RUN and HOLD

• **Phasor screen**

The phase relation between voltages and currents are shown in a vector diagram. Phasor screen is available under Unbalance mode. Below figure explains this:

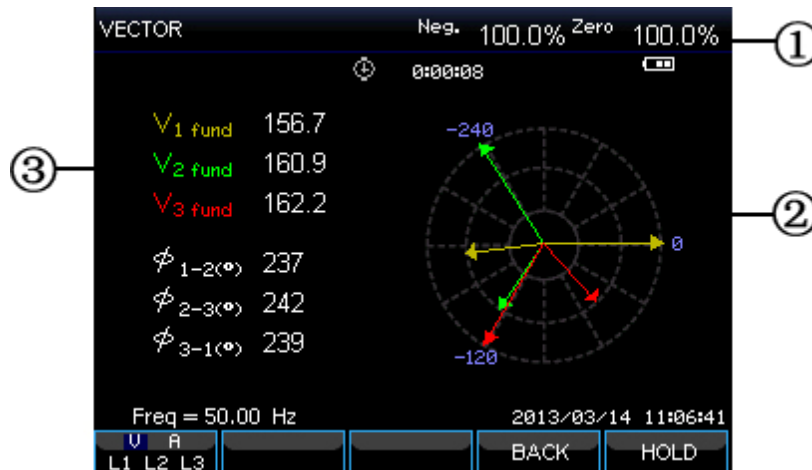

Picture: Phasor screen

Screen information:

- (1) The screen header shows the Unbalance value.
- (2) Vector diagram, The vector of reference phase A(L1) points to the positive of X axis
- (3) Other data. Such as fundamental voltage, phase angle.

Function keys:

F1	Select waveform set to display: V displays all voltages; A displays all currents. L1, L2, L3 and N display voltage and current of selected phase synchronously
F4	Return to table screen
F5	Switch between RUN and HOLD

• **Bar graph screen**

Bar graph screen contains harmonic bar graph and power quality monitoring bar graph, the bar height indicates the percentage of represented parameter. Related parameter value will be shown in the screen header when moving cursor to specified bar.

For instance power quality monitoring bar graph screen contains: Voltage RMS, harmonics, flicker, rapid voltage change, dips, swells, interruption, unbalance and frequency. The related bar length will increase if a parameter exceeds its nominal value. The below figure explains this:



Picture: Bar graph screen

Screen information:

- (1) Limits value of bar graph under Cursor. Use left/right arrow keys to move cursor to another bar graph.
- (2) Power quality monitoring screen, shows parameter time within high and low tolerance by a bar.


Function keys:

F1	Access to Voltage RMS submenu
F2	Access to Harmonics submenu
F3	Access to Flicker submenu
F4	Access to Dips&Swells submenu
F5	Access to Unbalance and Frequency submenu

6. Basic Operations and Functions


6.1 Tilt Stand and Hang Strap

The Analyzer has a tilt stand that allows viewing the screen at an angle when placed on a flat surface. With the tilt stand folded out, the USB Host port and LAN interfaces can be accessed as shown in the figure.

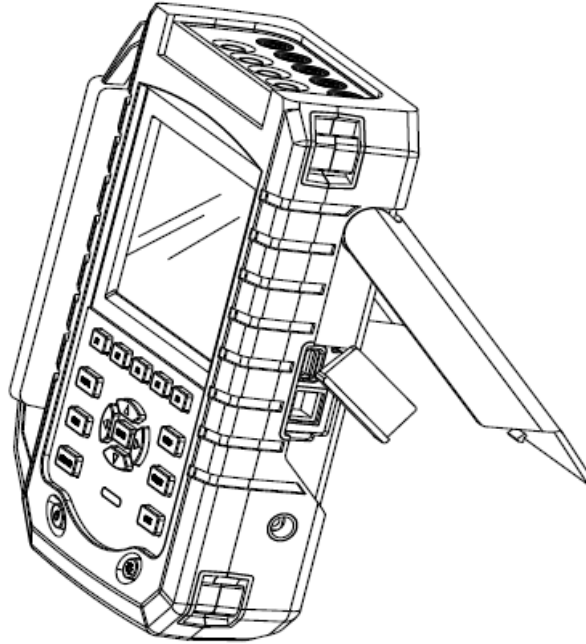

Picture: Tilt stand and locations of interfaces

A hang strap shown as below figure is supplied with the Analyzer.

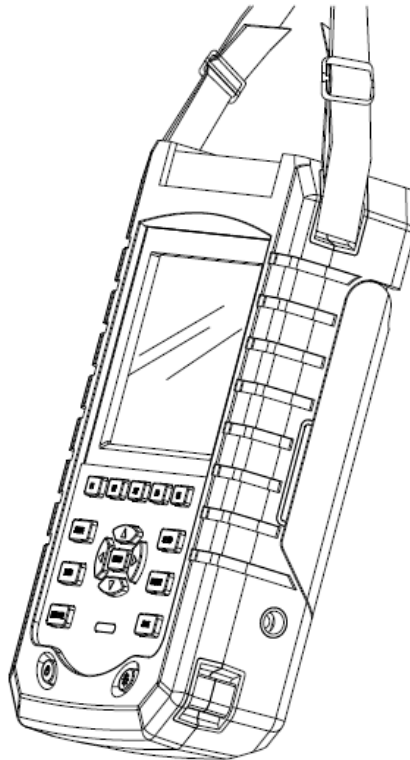

Picture: Fixing the hang strap

6.2 Power ON/OFF & Display Brightness

Press the Power key and a single beep can be heard, then the screen shows initial interface. Press the Power key to cut off the power of the Analyzer under power on state.

The Analyzer provides 4 degrees of brightness, which is adjustable by pressing the brightness adjustment key. Low brightness is suggested to save the battery power when powered by the battery.

6.3 Update Firmware

If any defective was found during the use of the Analyzer, please contact the customer service representative to get the update pack.

Place the update pack under the root directory of U disk before making connection to the Analyzer. Press the Power key, then press F3 to start update on seeing prompt information at the bottom of the screen, do not operate the Analyzer during update process, or the Analyzer may be damaged and could not work normally. The Analyzer will start properly if updated successfully.

If the update was failed, check the reason with the help of the prompt information on the screen. Cancel the update by powering off the Analyzer if update was failed.

6.4 Input Connections

Check that the Analyzer setup meets the characteristics of the system under test. This concerns: wiring configuration, nominal frequency, nominal voltage, current clamp ratio and range.

The Analyzer has 4 BNC inputs for current clamps and 5 banana-inputs for voltages. De-energize power systems before making connections whenever possible, always use proper personal safety equipment.

For a 3-phase system, make the connections as shown in Fig. 2-5-1.


First put the current clamps around the conductors of phase A (L1), B (L2), C (L3) and N (neutral). The clamps are marked with an arrow indicating the correct signal polarity.

Next make the voltage connections: start with Ground (GND) and then in succession N, A (L1), B (L2) and C (L3). For correct measuring results, always connect the Ground (GND) input. Always double-check the connections.

For single phase measurements, use current input A (L1) and the voltage inputs Ground, N (neutral) and phase A (L1). The voltage inputs A (L1) is the reference phase for all measurements.

Before making any measurements, set the Analyzer up for the line voltage, frequency, and wiring configuration of the power system you want to measure.


Scope Waveform and Phasor display are useful to check if voltage leads and current clamps are connected correctly. In the vector diagram, the phase voltages and currents A (L1), B (L2) and C (L3) should appear in sequence when observing them in clockwise direction as shown in below figure:

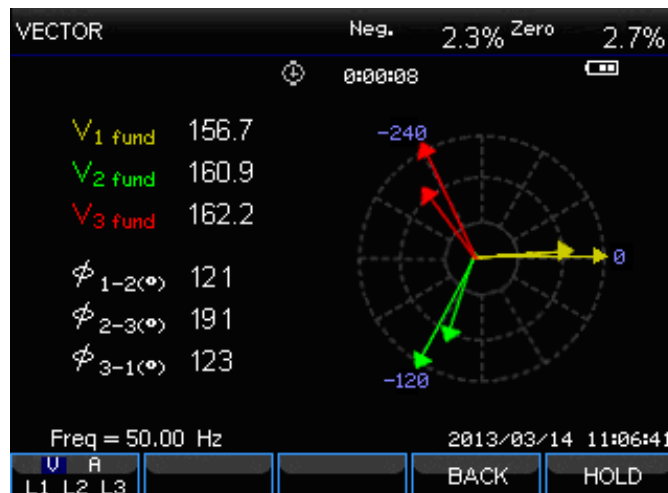

Picture: Vector diagram for correctly connected Analyzer

6.5 Display Information

The Analyzer uses five different screen types to present measuring results in the most effective way.

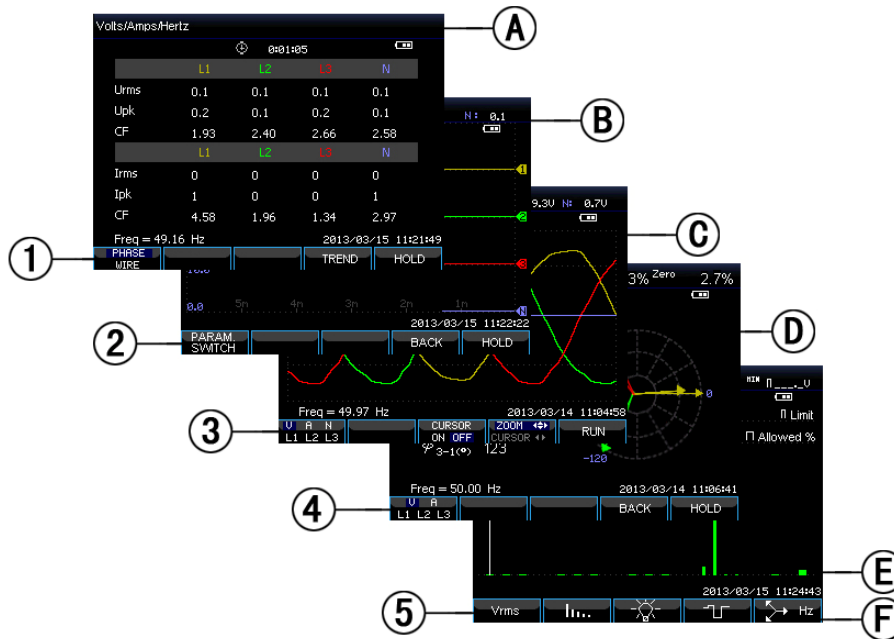

Picture: Survey of Display types

• Phase colors

Measuring results belonging to different phases are presented with individual colors. The default colors are yellow for phase A (L1), green for phase B (L2), red for C (L3), and gray for N (neutral).

• Screen types

- (1) Table screen: gives an instantaneous overview of important numerical measuring values.
- (2) Trend screen: this type of screen is related to a table screen. Trend screen shows the course over time of measuring values from the table.
- (3) Waveform screen: shows voltage and current waveforms as displayed on an oscilloscope. Channel A (L1) is reference channel.
- (4) Phasor screen: shows the phase relation between voltages and currents in a vector diagram. The vector of reference channel A (L1) points to the positive horizontal direction.
- (5) Bar Graph screen: shows the density of each measuring parameters as a percentage by means of a Bar Graph.

• Screen information common for all screen types

- a) Measuring mode: the active measuring mode is shown in the screen header.
- b) Measuring values: main numerical measuring values. If cursor is off, the newest values are shown; otherwise, the values at the cursor are shown.
- c) Status indicators: Display working states of battery or adapter, and time that a measurement has been going on.
- d) Main area with measuring data.
- e) Status line: shows present date and time.
- f) Softkey text area: Softkey functions that can be selected with F1 ... F5 are indicated in white. Functions currently not available are indicated in gray. Active function key selections are highlighted with a blue background.

6.6. Setting up the Analyzer

At power-on, a welcome screen is displayed that shows settings currently in use. Check if the Date and Time of the system clock are correct. Also the wiring configuration must match the configuration of the power system to be checked. The **【SETUP】** key accesses menus to view and change Analyzer settings.

The settings are grouped in four functional sections which are explained respectively as below:

- General settings: wiring configuration, nominal frequency, nominal voltage, current clamps, current range and language.
- User preference: date and time, LAN interface.
- Limits settings: For recall, save and definition of the limits for power quality monitoring.

• Setup interface

Press **【SETUP】** key to access to setup interface, use up/down arrow keys to select options to be adjusted, then press left/right arrow keys to adjust. Settable options:

Wiring configuration:	After selecting wiring configuration, press 【ENTER】 key to access to wiring configuration interface. Press 【F4】 to confirm selection.
Nominal frequency:	Adjust nominal frequency, after selecting nominal frequency, switch between preset 50Hz and 60Hz with left/right arrow keys.
Nominal voltage:	Adjust nominal voltage, after selecting nominal voltage, press 【ENTER】 key to access to voltage configuration interface and press 【F5】 key to confirm your selected nominal voltage.
Language:	Select language then press left/right arrow keys to switch between Chinese and English.
Zooming:	Select the zooming setup and press 【ENTER】 key to access to set up interface. Current clamp type and zoom of voltage/current are selectable. Press 【F5】 to confirm the setting.

Available function keys:

F2	User preference:	Access to user preference interface, configure data, time, LAN interface etc.
F3	Calibration:	Access to calibration interface, calibrate the Analyzer.
F4	Monitor limits:	Configure limits value parameters for power quality monitoring.
F5	Confirm	Access to menu interface.

- **User preferences**

User preference allows you to customize time and LAN interface, press **【F4】** to access selected parameter preference menu, and **【F5】** to return to SETUP entry menu.

Date and time:

Chose Date and time, then press **【F4】** to select and access the time setting interface, use the up/down arrow keys to chose parameters, and the left/right arrow keys to set up each parameter, press **【F5】** to confirm the selection and make the setting active.

LAN interface configuration:

Press up/down arrow keys to select eth0, then press **【F4】** to access to setting interface of LAN interface, **【F1】** Tab keys to switch configuration parameters. When DHCP or fixed IP is highlighted, press **【ENTER】** key radio button to select this option. Access to IP address with **【F1】** Tab key, then press up/down keys to change figure, and left/right keys to move the cursor. Make the change active by pressing **【F4】** confirmation key, press **【F5】** to cancel the change and return to previous menu.

- **Calibration interface**

Press **【F3】** to access calibration interface which shows current firmware version, correct password is requested for processing calibration, do not calibrate the Analyzer arbitrarily but have it calibrated by specified institution or the manufacturer. Press **【F5】** to return to setting interface.

• **Monitor limits**

The Analyzer presets a set of limits according to EN50160 standard, and reserves two user-defined options, which the users can modify under EN50160 standard set of limits and save as user-defined set of limits.

Use the up/down arrow keys to move the highlighted row, then press **【ENTER】** key radio button to select highlighted row. Selected by the radio button means this set of limits is currently active.

Press **【F4】** to access to limits edition interface and edit current highlighted set of limits, a survey of monitor limits adjustments:

Limits	Adjustments
Voltage	2 probability percentages (100% and adjustable): each with adjustable upper and lower limits.
Harmonics	For 2-25 harmonics and THD 2 probability percentages (100% and adjustable): each with adjustable upper limit.
Flicker (*)	Weighing curve (lamp type). 2 probability percentages (100% and adjustable): adjustable percentage with adjustable upper limit.
Dips (*)	Threshold, hysteresis, allowed number of week.
Swells (*)	Threshold, hysteresis, allowed number of week.
Interruption (*)	Threshold, hysteresis, allowed number of week.
Rapid Voltage Change (*)	Voltage tolerance, steady time, minimum step, minimum rate, allowed number of week.
Unbalance	2 probability percentages (100% and adjustable): adjustable percentage with adjustable upper limit.
Frequency	2 probability percentages (100% and adjustable): each with adjustable upper and lower limits.

(*): Setups are also valid for measuring mode.

6.7. Using Memory and PC

The Analyzer can save screens and data into its memory, and the users can view, delete and copy them. The Analyzer can also be connected with a PC, through which the remote control of the Analyzer is available.

• **Using memory**

The Analyzer has a built-in 8G TF card to store data the users saved. The Analyzer can save screenshot of current screen, and data set of current measurement too.

• **SAVE interface**

The **【SAVE】** key accesses save interface, select screenshot or data set as save type, the name of the file to be saved is editable.

Press **【F1】** to switch save type. Use left/right arrow keys to move the cursor, and up/down keys to change name, press **【F4】** SPACE to erase current selected character, the cursor moves to its next position. Press **【F5】** to save the setting and return to previous interface.

• **MEMORY interface**

The MEMORY button accesses to the save list interface, which shows the save time, name and type of saved files. Use up/down arrow keys to select specified row to save to. After accessing to the save interface, insert a U disk and wait for a few seconds, then press F3 to copy selected file to the U disk when “TO USB” characters become lighted, press ENTER to confirm when a copy finished window is popped up before pulling out the U disk.

Insert the U disk to a PC and use upper computer software to view the copied file.

Available function keys:

F2	Copy file to U disk after inserting a U disk and the characters of the key become lighted.
F3	View selected saved file
F4	Delete selected saved file.
F5	Return to previous interface.

• **Using the PC**

The Analyzer is equipped with a LAN interface for communication with a PC. With supplied upper computer software you can do remote control of the Analyzer on a PC. In addition, you can also view the data and screenshot copied from a U disk with the upper computer software.

On USER Preference interface, set the “eth0” of the Analyzer correctly before connecting the Analyzer to the internet with a network cable. Run the upper computer software, input the IP address of the Analyzer to make the connection, an operation interface analoging the Analyzer will be displayed for a successful connection. The saved file also can be downloaded from the analyzer.

7. Application examples

7.1 Scope

Scope mode shows voltages and currents in the power system under test by means of waveforms. Also numerical values are shown such as phase voltages, phase currents and frequency etc. The Scope waveform screen offers an oscilloscope style of display of voltage and current waveforms with a fast update rate. The screen header shows the related rms voltage/current values. Channel A (L1) is the reference channel, starting at 0V are displayed.

Available function keys:

F1	Selection of waveform set to be displayed	V displays all voltages; A displays all currents. A (L1), B (L2), C (L3), N (neutral) give simultaneous display of phase voltage and current for the selected phase.
F3	Access to cursor	When the Cursor is on, the waveform values at the Cursor are displayed in the screen header.
F4	Selection of Zoom function and Cursor move function.	When the Cursor is selected, press left/right arrow keys to move the cursor; when the Zoom function is selected, press direction keys to expand or shrink waveforms.
F5		Switch between HOLD and RUN

7.2 Voltage/Current/Frequency

This function is used for measuring steady voltage, current, frequency and crest factors. The Crest Factor (CF) indicates the amount of distortion: a CF of 1.41 means no distortion and higher than 1.8 means high distortion. Use this screen to get a first impression of power system performance before examining the system in detail with other measuring modes.

7.3. Table screen

The number of columns in the Table screen depends on the power system configuration. The figures in the Table screen are present values that may update constantly. Changes in these values over time are recorded as soon as the measurement is turned on. The recording is visible in the Trend screen.

Available function keys:

F1	Under 3-phase Y type wiring configuration, switch between voltage readings of each phase (A/L1, B/L2, C/L3,N) or phase-phase (AB, BC, CA).
F4	Access to the Trend screen.
F5	Switch between HOLD and RUN.

• **Trend**

All values in the Table screen are recorded, but the Trends from each row in the table are displayed one at a time. Press function key F1 to switch between parameters. The traces build up from the right side. Readings in the header correspond to the most recent values plotted on the right.

Available function keys:

F1	Switch parameters that the current Trend screen displays, the header shows content being displayed.
F4	Return to the Table screen.
F5	Switch between RUN and HOLD.

• **Tips and Hints**

Voltage and frequency should be close to the nominal values of for example 120V, 230V, 480V, 60Hz or 50Hz.

The voltages and currents in the table can be e.g. used to check if power applied to a 3-phase induction motor is in balance. Voltage unbalance causes high unbalanced currents in stator windings resulting in overheating and reduced motor life. Each of the phase voltages should not differ more than 1% from the average of the three. Current unbalance should not exceed 10%. In case of too high unbalance, use other measuring modes to further analyze the power system.


A Crest Factor close to 2.0 indicates high distortion. CF = 2.0 can e.g. be found if you measure the current drawn by rectifiers that only conduct at the sine wave top.

7.4. Dips and Swells


Dips and Swells records Swells, Dips, Interruptions, and Rapid Voltage Changes.

Dips and Swells are fast deviations from the normal voltage. Magnitude may be ten up to one hundred of volts. Duration may vary from a half cycle to a few seconds as defined in IEC61000-4-30. The Analyzer allows you to choose nominal or sliding reference voltage.

During a dip the voltage drops, during a swell the voltage rises. In 3-phase systems, a dip begins when the voltage on one or more phases drops below the dip threshold and ends when all phases are equal to or above the dip threshold plus hysteresis. A swell begins when the voltage on one or more phases rises up to the swell threshold and ends when all phases are equal to or below the swell threshold minus hysteresis. The trigger conditions for dips and swells are threshold and hysteresis. Dips and Swells are characterized by duration, magnitude and time of occurrence. The following pictures explains this:

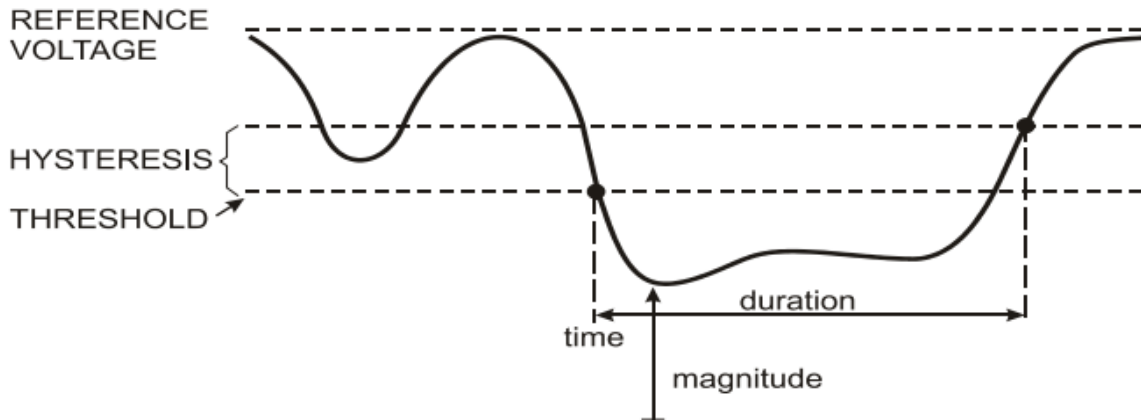


Picture: Characteristics of a voltage dip

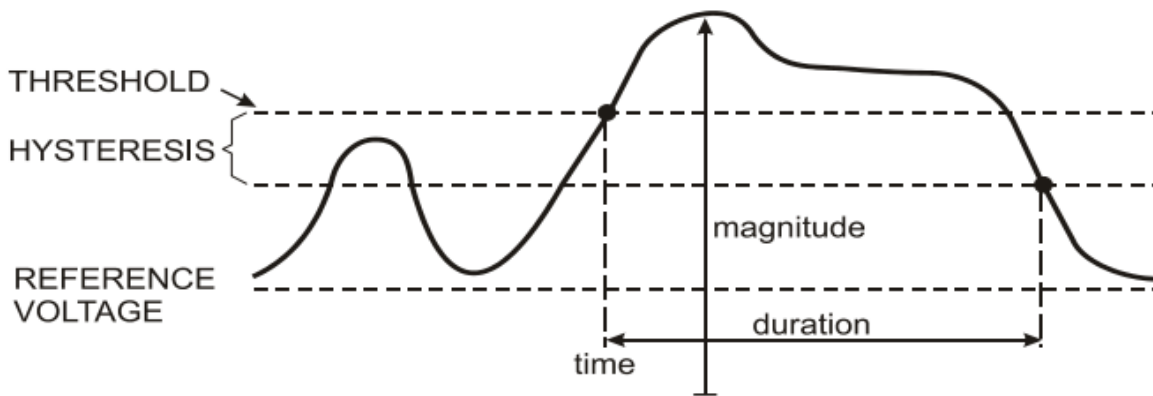


Picture: Characteristics of a voltage swell

During an Interruption the voltage sinks well below its nominal value. In 3-phase systems, an Interruption begins when the voltages on all phases are below threshold and ends when one phase is equal to or above the interruption threshold plus hysteresis. The trigger conditions for interruptions are threshold and hysteresis. Interruptions are characterized by duration, magnitude and time of occurrence. The picture explain this:

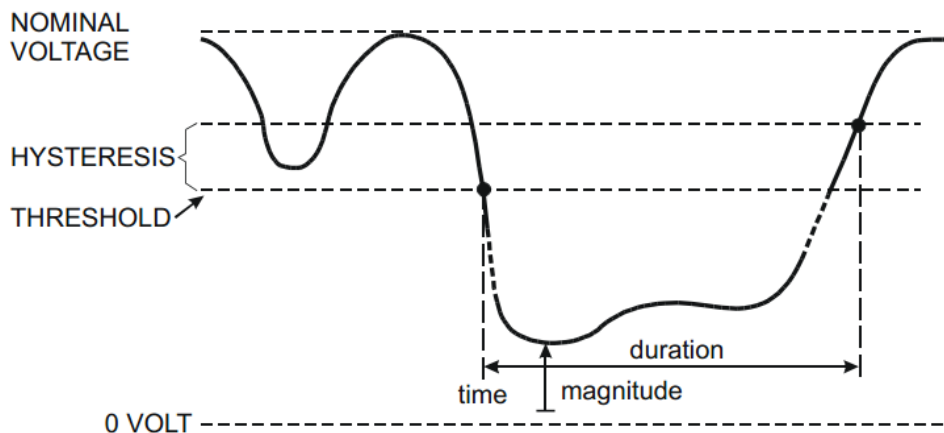

Picture: Characteristics of a voltage interruption

Rapid voltage changes are quick transitions of the RMS voltage between two steady-states. Rapid voltage changes are captured based on steady voltage tolerance, steady time, minimum compensation and minimum rate detected. When voltage change exceeds dip or swell threshold, it is considered as Dip or Swell instead of Rapid Voltage Change. The events list shows voltage step change and transient time. The detailed events list shows maximum voltage change over nominal voltage. Voltage change trend is shown in the following pictures:

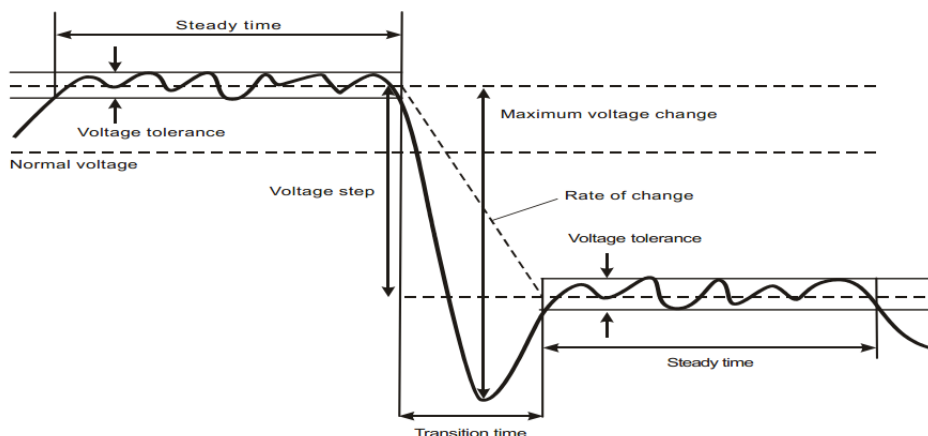

Picture: Characteristics of a rapid voltage change

In addition to the voltage, current is also recorded. This allows you to see cause and effect of deviations. Function key **[F2]** accesses event tables where voltage events are listed in sequence.

• **Trend**

Available function keys:

F1	Switch between voltage and current trends, the header shows parameters being displayed.
F2	Access to Events tables
F3	Access to Cursor
F4	Selection of Cursor move or Zoom
F5	Switch between RUN and HOLD.

Event criteria such as threshold, hysteresis and others are preset, but they may be adjusted. The adjustment menu is reached via the **【SETUP】** key and limits setup.

• **Events tables**

The Events table lists all threshold crossings of phase voltages. Thresholds according to international standards or user –definable thresholds can be used. The Events table records major event characteristics: start time, duration, voltage magnitude, event type, and occurrence phase etc.

• **Tips and Hints**

The occurrence of Dips and Swells may indicate a weak power distribution system. In such a system voltage will change considerably when a big motor or a welding machine is witted on or off. This may cause lights to flicker or even show visible dimming. It may cause reset and loss of data in computer systems and process controllers.

By monitoring the voltage and current trend at the power service entrance, you can find out of the cause of the voltage dip is inside or outside the building. The cause is inside the building (downstream) when voltage drops while current rises; it is outside (upstream) when both voltage and current drop.

7.5. Harmonics

Harmonics measure and record harmonics and interharmonics up to the 50th. Related data such as DC components, (THD) Total Harmonic Distortion, and K-factor are measured. Harmonics are periodic distortions of voltage, current or power sinewave. A voltage or waveform can be considered as a combination of various sinewaves with different frequencies and magnitudes. The contribution of each of these components to the fundamental signal is measured. Readings can be given as a percentage of the fundamental (%f), or as a percentage of full signal RMS (%r).Results may be viewed in a Bar Graph display. Harmonics are often caused by non-linear loads such as DC power supplies in computers, TV's and adjustable speed motor drives. Harmonics can cause transformers, conductors, and motors to overheat.

• **Bar Graph Screen**

The Bar Graph display shows the percentage contribution of each of the components related to the fundamental or full signal. A signal without distortion should show a 1st harmonic at 100% while the others are at 0: in practice this will not occur because there always is a certain amount of harmonics resulting in distortion.

A sinewave becomes distorted when harmonics components are added to it. Distortion is represented by the Total Harmonic Distortion (THD) percentage. The display can also show the percentage of the DC component and each harmonic ratio.

The left/right arrow keys are used to position the Cursor on particular bar. The screen header will show for that bar phase identifier, harmonic component ratio, frequency and phase angle. If not all bars are shown on the screen, you can bring the next set within the viewing area by moving the Cursor off the left or right end of the screen.

Available function keys:

F1	Selection of harmonics type:	voltage, current.
F2	Selection of bar set to be displayed:	L1, L2, L3, N or all
F3	Interharmonics display on/off	
F4	Open the table screen	
F5	Switch between RUN and HOLD.	

• **Table Screen**

The table screen lists all the harmonic parameters, including Harmonic Voltage, Harmonic Current, Interharmonic Voltage and Simple Harmonic Current. Select next page with up/down keys.

Available function keys:

F3	Take fundamental voltage as percentage reference (%f) or total harmonic voltage as percentage reference (%r)	
F4	Open the bar graph screen of harmonic	
F5	Switch between RUN and HOLD.	

• **Tips and Hints**

The harmonic number indicates the harmonic frequency: the first harmonic is the fundamental frequency (60 or 50Hz); the second harmonic is the component with two times the fundamental frequency (120 or 100Hz), and so on. The harmonics sequence can be positive (1, 4, 7...), zero (3, 6, 9...) or negative (2, 5, 8...). Positive sequence harmonics try to make a motor run faster than the fundamental, negative sequence harmonics try to make a motor run slower than the fundamental. In both cases the motor loses torque and heats up. Harmonics can also cause transformers to overheat. Even harmonics disappear if waveforms are symmetrical, i.e. as equally positive and negative.

Zero sequence current harmonics add in Neutral conductors. This can cause overheating of these conductors, and make ground potential rising..

7.6. Power and Energy

Power and Energy displays a table with all important power parameters. The related Trend screen shows the changes over time of all measuring values in the table.

• Table

The table displays power data for each phase and in total: real or active power (kW), apparent power (kVA, the product of rms voltage and current), reactive power (kVAR, the reactive component of apparent power caused by phase shift between AC current and voltage in inductors and capacitors), power factor (TPF, the ratio of real power to apparent power for the total rms including harmonics), displacement power factor (DPF, the ratio of real power to apparent power for fundamental), and the rms values of voltage and current.

A popup table with energy usage by phase and in total can be activated by pressing **【F3】** –Energy function key. The table shows real energy (kWh), apparent energy (kVAh) and reactive energy (kVARh). The energy measurement starts when Power&Energy is started. The readout can be reset with function key F5.

Available function keys:

F3	Access the Energy popup screen.
F4	Access the Trend screen.
F5	Switch between RUN and HOLD.

<u>Energy popup screen</u>	
F3	Close Energy
F4	Access the Trend
F5	Reset, the time clock starts all over again

• Trend

The figures in the table are instantaneous values that update constantly. While changes in these values over time are recorded in the Trend. The traces build up from the right side. The readings in the header correspond to the most recent measurements plotted on the right.

Available function keys:

F1	Switch parameter being displayed.
F4	Return to the Table screen.
F5	Switch between RUN and HOLD.

• **Tips and Hints**

Power mode can be used to record apparent power of a transformer over several hours. Look at the Trend and find out if the transformer is overloaded.

Interpretation of Power Factor when measured at a device:

PF = 0~1:	Not all supplied power is consumed by the device, a certain amount of reactive power is present. Current leads (capacitive load) or lags(inductive load).
PF = 1:	All supplied power is consumed by the device. Voltage and current are in phase.
PF = -1:	Device generates power. Current leads or lags.

Reactive power (VAR) is most often due to inductive loads such as asynchronous motor, induction furnace, and transformers, etc. Installation of correction capacitors can correct for inductive VAR's.

7.7. Flicker

Flicker quantifies the luminance fluctuation of lamps caused by supply voltage variations. The Analyzer design strictly meets the IEC61000-4-15 Flicker Meter model. The Analyzer converts duration and magnitude of voltage variations into an 'annoyance factor' caused by the resulting flicker of a 60W lamp. A high flicker reading means that most people would find the luminance changes irritating. The voltage variation can be relatively small. The measurement is optimized to lamps powered by 120V/60Hz or 230V/50Hz. Flicker is characterized per phase by the parameters shown in a table. The Trend screen shows changes of instantaneous flicker sensation level over time.

• **Table**

Flicker is characterized by: short term severity Pst (measured over 10 minutes) and a long term severity Plt (measured over 2 hours). The Analyzer records severity measured over 1 minute too for fast feedback. Pst and Plt are parameters showing flicker severity over a certain period of time. Momentary flicker is shown in the PF5 submenu and is reached via function key **【F4】**. Flicker PF5 is displayed as a fast Trend plot.

Available function keys:

F4	Access PF5 Trend screen.
F5	Switch between RUN and HOLD.

7.8. Unbalance

Unbalance displays phase relations between voltages and currents. Measuring results are based upon the fundamental frequency component (50 or 60Hz, use symmetrical components). In a 3-phase power system, the phase shift between voltages and between currents should be close to 120°. Unbalance mode offers a measurement table and a Phasor display.

• Table

The table screen shows all relevant numerical values: negative voltage unbalance percentage, zero sequence voltage unbalance percentage, negative current unbalance percentage, zero sequence current unbalance percentage, fundamental phase voltage, frequency, fundamental phase current, angle between voltage and current for each phase relative to the reference phase (A/L1) and angles between voltage and current for each phase.

Available function keys:

F4	Access Phasor screen.
F5	Switch between RUN and HOLD.

• Phasor

Shows the phase relation between voltages and currents in a vector diagram divided in 30 degree sections. The vector of the reference channel A (L1) points to the horizontal direction. Additional numerical values are given: negative voltage and current unbalance percentage, zero sequence voltage and current unbalance percentage, fundamental phase voltage and current, frequency, phase angles. With function key **【F1】**, you can choose readings of all phase voltages, phase currents or voltage and current in one phase.

Available function keys:

F1	Selection of signals to be displayed:	V displays all voltages; A displays all currents. L1, L2, L3 give simultaneous display of phase voltage and current.
F4	Return to unbalance table screen.	
F5	Switch between RUN and HOLD	

• Tips and Hints

The voltages and currents in the table can e.g. be used to check if power applied to a 3-phase induction motor is in balance. Voltage unbalance causes high unbalanced currents in stator windings resulting in overheating and reduced motor life. Negative voltage component V_{neg} should not exceed 2%, current unbalance should not exceed 10%. In case of too high unbalance, use other measuring modes to further analyze the power system.

Each phase voltage or current can be split-up into three components: positive sequence, negative sequence, and zero sequence.

The positive sequence component is the normal component such as present in balanced 3-phase systems. The negative sequence component results from unbalanced phase-to-phase currents and voltages. This component for instance causes a 'braking' effect in 3-phase motors, which will result in overheating and life reduction. Zero sequence components may appear in an unbalanced load in 4-wire power systems and represent the current in the neutral wire. Unbalance exceeding 2% is considered as too high.

7.9. Transients

The Analyzer can capture waveforms at high-resolution during a variety of disturbances. The Analyzer will give a snapshot of the voltage and current waveforms at the precise time of the disturbance. This allows you to see the waveforms during transients.

Transients are fast spikes on the voltages waveform. Transients can have so much energy that sensitive electronic equipment can be affected or even damaged. A waveform is captured each time that the voltage exceeds adjustable limits. A maximum of 100 events can be captured. The sample rate is 20kS/s.

• Waveform display

Cursor and Zoom can be used to investigate details of captured waveforms.

Available function keys:

F2	Playback captured Transients waveforms.
F3	Access to Cursor.
F4	Selection of Zoom or Cursor.
F5	Switch between RUN and HOLD.

• Tips and Hints

Disturbances such as transients in a power distribution system can cause malfunctions in many types of equipments. For example, computers may reset and equipment subjected to repeated transients can eventually fail. Events occur intermittently, making it necessary to monitor the system for a period of time to find them. Look for voltage transients when electronic power supplies are failing repeatedly or if computers reset spontaneously.

7.10. Inrush currents

Inrush currents can be captured by the Analyzer. Inrush currents are surge currents that occur when a large, or low-impedance load comes on line. Normally the current will stabilize after some time when the load has reached normal working condition. For example the start-up current in induction motors can be ten times the normal working current. Inrush is a 'single shot' mode that records current and voltage Trends after a current event has occurred. An Inrush occurs when the current waveform exceeds adjustable limits. The Trends builds up from the right of the screen. Pretrigger information allows you to see what occurred in advance of the inrush.

• Trend display

Use the arrow keys in the Start menu to adjust the trigger limits: expected inrush time, nominal current, threshold and hysteresis. The maximum current determines the vertical height of the current display windows. Threshold is the current level that triggers the trend capture. The inrush time is the time between trigger and the time that the current falls to the value indicated by Hysteresis and is indicated on the trend display between two vertical markers. The screen header displays the rms of all phases during the inrush time. If the Cursor is on, the rms measuring values at the Cursor are displayed.

Available function keys:

F1	Switch parameters to be displayed.
F3	Access to Cursor.
F4	Selection of Zoom or Cursor.
F5	Switch between RUN and HOLD.

• Tips and Hints

Check the inrush currents and their duration, use the Cursor for readout of momentary values. Check if fuses, circuit breakers, and conductors in the power distribution system can withstand the inrush current during this period. Check also if phase voltage stay stable enough. High peak currents can cause circuit breakers to trip unexpectedly. Measuring Inrush current can help in setting trip levels. Since the Analyzer simultaneously captures Inrush current and voltage Trends, you can use this measurement to check voltage stability as large loads come on line.

7.11. Power Quality Monitoring

Power Quality Monitoring displays a Bar graph screen. This screen show whether important Power Quality parameters meet requirements. Parameters include: RMS voltages, Harmonics, Flicker, Dips&Swells/Interruptions/Rapid Voltage Changes, Unbalance, and Frequency.

The length of a bar increases if the related parameter is further away from its nominal value. The bar turns from green to red if an allowed tolerance requirement is violated.

Use the direction keys to position the cursor on a particular bar and measuring data belonging to that bar is displayed in the screen header.

Power Quality Monitoring is usually done during a long observation period. The function is entered via the **【MONITOR】** key and start menu to define immediate or timed start of the measurement. Minimum duration of the measurement is 2 hours, and maximum is 1 week.

The Power Quality parameters RMS voltages, Harmonics, and Flicker have a bar for each phase. From left to right these bars are related to the phase A (L1), B (L2) and C (L3).

The parameters Dips/Interruptions/Voltage Changes/Swells, Unbalance and Frequency have a single bar for each parameter representing performance across three phases.

Most of the Bar Graphs have a wide base indicating adjustable time related limits (for instance 95% of time within limit) and a narrow top indicating a fixed 100% limit. If one of both limits is violated, the related bar changes from green to red. Dotted horizontal lines on the display indicate the positions of 100% limit and the adjustable limit.

The meaning of the bar graphs with a wide base and a narrow top is explained below by way of example this is done for the RMS voltage. This voltage for instance has a nominal value of 220V with a tolerance of $\pm 15\%$ (tolerance range between 187 ... 253V). The momentary RMS voltage is constantly monitored by the Analyzer, it calculates an average from these measuring values across 10 minutes observation periods, and these averages are compared against the tolerance range.

The 100% limit means that the 10-minute averages must always (i.e. 100% of time or with 100% probability) be within range. The bar graph will turn to red if a 10-minute average crosses the tolerance range.

The adjustable limit of for instance 95% (i.e. 95% probability) means that 95% of the 10-minute averages must be within tolerance. The 95% limit is less stringent than the 100% limit. Therefore the related tolerance range usually is tighter. For 220V this for instance can be $\pm 10\%$ (tolerance range between 198V ... 242V).

The bars for Dips/Interruptions/Rapid Voltage Changes/Swells are narrow and indicate the number of limits violations that occurred during the observation period. The allowed number is adjustable (for instance to 20 Dips/week). The bar turns to red if the adjusted limit is violated.

You can use a pre-defined set of limits or define your own. An example of a pre-defined set is that according to the EN50160 standard.

The table below gives a survey of the aspects of Power Quality Monitoring:

Parameter	Available Bar Graphs	Limits	Averaging Interval
V rms	3, one for each phase	Probability 100%: upper & lower limits Probability x %: upper & lower limits	10 minutes
Harmonics	3, one for each phase	Probability 100%: upper limit Probability x %: upper limit	10 minutes
Flicker	3, one for each phase	Probability 100%: upper limit Probability x %: upper limit	2 hours
Dips/ Interruptions/ Rapid Voltage Changes/ Swells	4, one for each parameter covering all 3 phases	Allowed number of events	1/2 cycle rms based
Unbalance	1, covering all 3 phases	Probability 100%: upper limit Probability x %: upper limit	10 minutes
Frequency	1, measured on Reference Voltage Input A/L1	Probability 100%: upper & lower limits Probability x %: upper & lower limits	10 seconds

• **Power Quality main screen**

Power Quality Monitoring is reached via the **【MONITOR】** key, and Immediate or Timed start is settable. With the direction keys you can position the Cursor on a particular Bar Graph. Measuring data belonging to the bar is shown in the screen header.

Detailed measurement data is available under the Function keys:

F1	RMS voltage: events table, trends.
F2	Harmonics: bar graphs, events table, trends.
F3	Flicker: events table, trends.
F4	Dips/Interruption/Rapid Voltage Change/Swells: events table, trends.
F5	Unbalance, frequency: events table, trends.

The measuring data available under the Function keys is explained in the following sections. Data is presented in the formats Events Table, Trend Display and Bar Graph Screen.

• **Events table**

The events table shows the events that occurred during the measurement with time of start, phase and duration. Events recording situation:

V rms events: an event is recorded each time that a 10 minute aggregated RMS value violates its limits.
Harmonics events: an event is recorded each time a 10 minute aggregated harmonic or THD violates its limit.

Dips/Interruption/Rapid Voltage Change/Swells events: an event is recorded each time one of the items violates its limit.

Unbalance and **Frequency** events: an event is recorded each time that a 10 minute aggregated RMS value violates its limit.

Available function keys:

F3	Access Trend Screen
F4	Switch between selected and all events.
F5	Return to previous menu.

• **Trend**

Press **【F3】** in Events Table to access Trend Screen. Press left/right arrow keys to access horizontal time base zoom.

Available function keys:

F5	Return to previous menu.
-----------	--------------------------

• **Bar Graph Screen**

The main system monitor display shows the worst harmonic for each of the three phases. Function key **【F2】** brings up a screen with Bar Graphs showing the percentage of time each phase spent within limits for 25 harmonics and Total Harmonic Distortion (THD). Each Bar Graph has a wide base (representing an adjustable limit of e.g. 95%) and a narrow top (representing the limit of 100%). A Bar Graph changes from green to red if the limits for that harmonic are violated.

With the left/right arrow keys you can position the Cursor on a particular Bar Graph and measuring data belonging to that bar is shown in the screen header.

Available function keys:


F1	Selection of Bar Graphs belonging to phase A (L1), B (L2) or C (L3).
F4	Access to events table.
F5	Return to main menu.

7.12. Logger

Logger function is used to record a group of measurement data as your selected parameter, the interval selected from 1s to 1hour. When each interval ends, the maximum, minimum and average of selected parameters are recorded to memory and then start next interval recording. The whole process lasts as you selected duration time and the record parameter are all selectable for users.

Press **【MENU】** key and select Logger Menu. Press **【ENTER】** key to access to logger setting interface. User can view the spare memory, set logger parameter, interval, duration time and name of saved file. When finished the setting, press **【F5】** to start the logging by timing or immediately.

The record file is saved in SD card as CSV format, which can be opened as EXCEL table by Office 2007 or advanced version in PC. User can make the record data into the graph as demand. For example, select first line of logger time and three lines of maximum, minimum, average of L1 Vrms, then insert the scatter lots with smooth line, it will generates the graph as below picture:

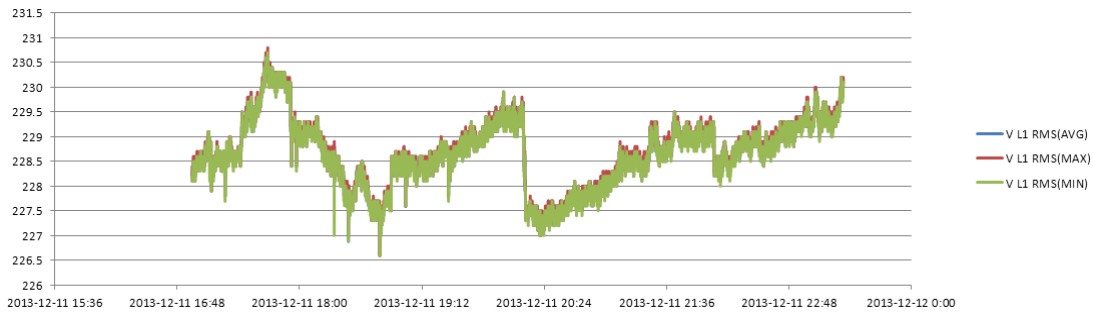

• Table

The table screen displays all the real time measurement data as selected parameters. With left/right key to refer to next page for view of the data.

Available function:

F5	Switch between RUN and Hold	When select Hold, it will prompt the “Save File?”. Press 【F1】 to confirm the saving or 【F2】 to cancel saving.
-----------	-----------------------------	---

8. Specifications

8.1 Frequency Measurement

Nominal frequency	Measurement range	Resolution	Accuracy
50Hz	42.50~57.50 Hz	0.01 Hz	±0.1 Hz
60Hz	51.00~69.00 Hz	0.01 Hz	±0.1 Hz
400 Hz	340 ~460 Hz	0.01 Hz	±0.1 Hz

Note: measured on Reference Voltage Input A/L1.

8.2 Voltage Input

Numbers of input	4 (3 phase + neutral) DC coupling
Max continuous input voltage	1000Vrms
Range of nominal voltage	50 to 500V
Max pulse peak voltage	6kV
Input impedance	4MΩ/5pF

8.3 Current Input

Numbers of input	4 (3 phase + neutral) DC coupling
Type	Clamp Current Sensor, with mV output
Nominal input range	0~±5.625Vpeak, 0~3.97Vrms sinewave
Input range	1 to 3000Arms with supplied current clamp
Input impedance	50kΩ

8.4 Sampling System

Resolution	8 channels 16 bits AD
Sampling rate	20kS/s for each channel, 8 channels sample synchronously
RMS sampling	5000 points for 10/12 cycles (according to IEC 61000-4-30)
PLL sync	4096 points for 10/12 cycles (according to IEC61000-4-7)

8.5 Display Mode

Waveform display	4 voltages and 4 currents signal waveforms can be displayed synchronously, displayable under Scope and Transient modes.
Phasor Display	Intuitively view voltage and current phases of each phase (Displayable under Unbalance)
Table Screen	Displayable under voltage/current/frequency, harmonic, power and energy, flicker, unbalance modes.
Trend Display	Display Trend record of measurement parameters changes over time (Displayable under voltage/current/frequency, power and energy, dips and swells, inrush current, flicker, monitoring modes)
Events Table Display	Display information of events exceeding limits value (Displayable under Dips&Swells, Transient, Inrush current, Monitoring modes.)
Bar Graph Display	Harmonic and interharmonic bar graph display mode is more intuitive (Displayable under harmonics and monitoring modes)

8.6 Measuring Modes and Parameters

Measurement mode	Measured parameters
Oscilloscope	Vrms, Arms, Vcursor, Acursor, Hz
Voltage/current/frequency	Vrms, Vpk, Vcf, Arms, Apk, Acf, Hz
Dips&Swells	Vrms1/2, Arms1/2, capture up to 1000 events, include date, time, duration, magnitude and phase mark, and threshold is programmable settable.
Harmonic	1-50, harmonic voltage, THD voltage, harmonic current, THD current, interharmonic voltage, interharmonic current
Power and energy	W, VA, VAR, power factor, shift power factor, Arms, Vrms, kWh, kVah, kVARh
Flicker	Pst (1 minute), Pst, Plt, PF5
Unbalance	Vneg, Vzero, Aneg, Azero, Vfund, Afund, Hz, V phase angle, A phase angle
Transient	Vrms, Vcursor
Inrush current	Inrush current, Inrush duration, Arms1/2, Vrms1/2
System monitoring	Vrms, Arms, Harmonic voltage, Total harmonic distortion voltage, Plt, Vrms1/2, Arms1/2, Vneg, Hz, Swells, Dips, Interruption, Rapid Voltage Change. All parameters are measured simultaneously according to EN50160 standard. Specify unreliable readings according to IEC61000-4-30 standard.
Logger	User-defined to select more parameter and record of setting time interval

8.7 Measurement Range, Resolution, Accuracy

Voltage / Current / Frequency	Measurement range	Resolution	Accuracy
Vrms (AC+DC)	1~1000 Vrms	0.1 Vrms	±0.5% of nominal voltage
Vpk	1~1400 Vpk	0.1 Vpk	±0.5% of nominal voltage
V(CF)	1.0~>2.8	0.01	±5%
Arms (AC)			
10mV/A	0 ~ 100 A	0.1 A	± 0.5% ± 0.2 A
1mV/A	1 ~ 1000 A	0.1 A	± 0.5% ± 0.2 A
50mV (65mV)/1000A	15 ~ 5000 A	1 A	± 1.0% ± 2 A
A (CF)	1~10	0.01	±5%
Frequency 50Hz nominal	42.5~57.5 Hz	0.01 Hz	±0.01 Hz
Frequency 60Hz nominal	51~69 Hz	0.01 Hz	±0.01 Hz
Frequency 400Hz nominal	340 ~ 460 Hz	0.01 Hz	±0.01 Hz

Dips&Swells	Measurement range	Resolution	Accuracy
Vrms1/2	0~200% nominal voltage	0.1Vrms	±1%
Arms1/2	1~3000A	1A	±1%±2A
Threshold value	Threshold is settable according to nominal voltage percentage Detectable events type: Dips, Swells, Interruption, Voltage Rapid Change.		
Duration	hour-minute-second-microsecond	0.5 cycle	1 period

Flicker	Measurement range	Resolution	Accuracy
Flicker severity (Pst, Plt) and the instantaneous flicker sens. level	0.00~20.00	0.01	Within ±5% of table value according to IEC61000-4-15

Harmonic	Measurement range	Resolution	Accuracy
Harmonic number	1 ~ 50		
Interharmonic	1 ~ 49		
Harmonic voltage	0.0 ~ 100.0%	0.1%	$\pm 0.1\% \pm n \times 0.1\%$
Harmonic current	0.0 ~ 100.0%	0.1%	$\pm 0.1\% \pm n \times 0.1\%$
THD	0.0 ~ 100.0%	0.1%	$\pm 2.5\%$
DC relative	0.0 ~ 100.0%	0.1%	$\pm 0.2\%$
Frequency	0 ~ 3500 Hz	1 Hz	1 Hz
Phase	-360° ~ 0°	1°	$\pm n \times 1.5^\circ$

Power & Energy	Measurement range	Resolution	Accuracy
Active power, apparent power, reactive power	1.0 ~ 20.00 MW	0.1 kW	$\pm 1.5 \pm 10$ characters
Kilowatt-hour	0.00 kWh ~ 200GWh	10 Wh	$\pm 1.5 \pm 10$ characters
Power factor	0 ~ 1	0.01	± 0.03
Displacement power factor	0 ~ 1	0.01	± 0.03

Unbalance	Measurement range	Resolution	Accuracy
Voltage unbalance	0.0 ~ 5.0%	0.1%	$\pm 0.5\%$
Current unbalance	0.0 ~ 20.0%	0.1%	$\pm 1\%$
Voltage phase	-360° ~ 0°	1°	± 2 characters
Current phase	-360° ~ 0°	1°	± 5 characters

Rapid range of voltage	Measurement range	Resolution	Accuracy
Voltage			
- Vpk	± 6000 Vpk	1 V	$\pm 15\%$
- Vrms	10 ~ 1000 Vrms	1 V	$\pm 2.5\%$
Minimum test time	50 μ s		
Sampling rate	20 kS/s		

Inrush current	Measurement range	Resolution	Accuracy
Arms	0 ~ 3000 Arms	0.1	$\pm 1\% \pm 5$ characters
Inrush evaluation time	6s ~ 32 min settable	10 ms	± 20 ms

8.8 Wiring Combinations

1Ø+NEUTRAL	Single phase with neutral
1Ø SPLIT PHASE	Split phase
1Ø IT NO NEUTRAL	Single phase system with two phase voltages without neutral
3Ø WYE	3-phase 4-wire system, Y type
3Ø DELTA	3-phase 3-wire system delta (Delta)
3Ø IT	3-phase Y type without neutral
3Ø HIGH LEG	4-wire 3-phase delta system (Delta) with center tapped high leg
3Ø OPEN LEG	Open-delta (Delta) 3-wire system with two transformer windings
2-ELEMENT	3-phase 3-wire system without current sensor on phase L2/B (2 Watt meter method)
2 1/2 -ELEMENT	3-phase 4-wire system without voltage sensor on phase L2/B

8.9 General Characteristics

Interface	
Isolated USB Host interface	Copy saved file to PC from a U disk, then analyze it with upper computer software.
Isolated LAN interface	For remote control of the Analyzer and measurement data transmission.

Screen	
Color TFT LCD	
Size	5.6 inch
Resolution	320x240
Brightness	Adjustable

Memory	
Flash memory	128M
TF card	Standard 8Gbyte

Standards	
Measurement method	IEC61000-4-30 S degree
Measurement performance	IEC61000-4-30 S degree
Power quality monitoring	EN50160
Flicker	IEC61000-4-15
Harmonic	IEC61000-4-7

Environment	
Working temperature	0°~ 40°
Storage temperature	-20°~ 60°
Humidity	< 90% relative humidity

Safety	
Complied with	IEC 61010-1 Safety Degree: 1000V CAT III / 600V CAT IV Pollution Degree: 2
Maximum input voltage	600V CAT IV / 1000V CAT III
Maximum voltage at current input	42Vpk

Mechanical	
Dimension	262x 173 x 66 mm
Weight	1.6 kg

Power	
Adapter input	90 ~ 264V
Adapter output	12V / 2 A
Battery	Rechargeable Ni-MH battery 7.2V 3.8Ah
Battery operating time	>7 hours
Battery charge time	5 hours

Specifications of optional current clamps



Model	Range	Turns ratio	Accuracy	Size (mm)
P 4145-5A	5A	10mV/A	±0.2%	8mm
P 4145-50A	50A	10mV/A	±0.2%	8mm
P 4145-100A	100A	1mV/A	±0.2%	13mm
P 4145-1000A	1000A	1mV/A	±1.0%	52mm
P 4145-3000A	3000A	65mV/1000A	±1.0 (±2% position error)	160mm

9. The instruction of PC software

This software has two functions, separately to be remote control instrument and download and open the saved file from instrument.


9.1. Remote control through LAN interface

- (1) Connect the device and PC using network cable and set both IP address of PC and device to be in the same network segment.
For example, if IP address of PC is 192.168.1.xxx, then the IP address of device should also be set to be 192.168.1.xxx.
- (2) Open the software and click 'Device' like below picture shown, pull-down menu includes 'Auto Scan' and 'Manually Add', which separately means automatically scan device and manually add IP address of device.

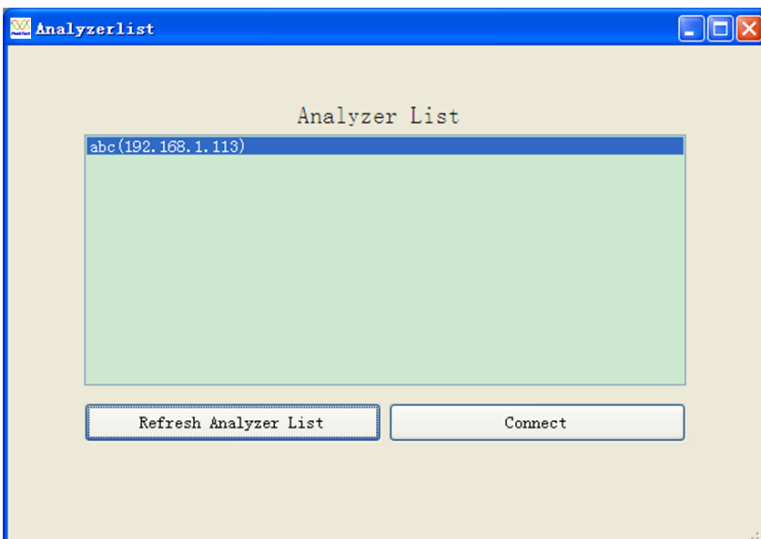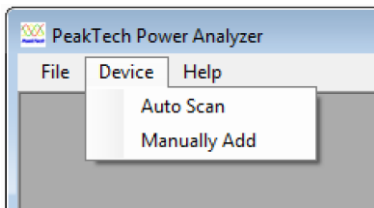


Click „Auto Scan“

Or click 'Manually Add',

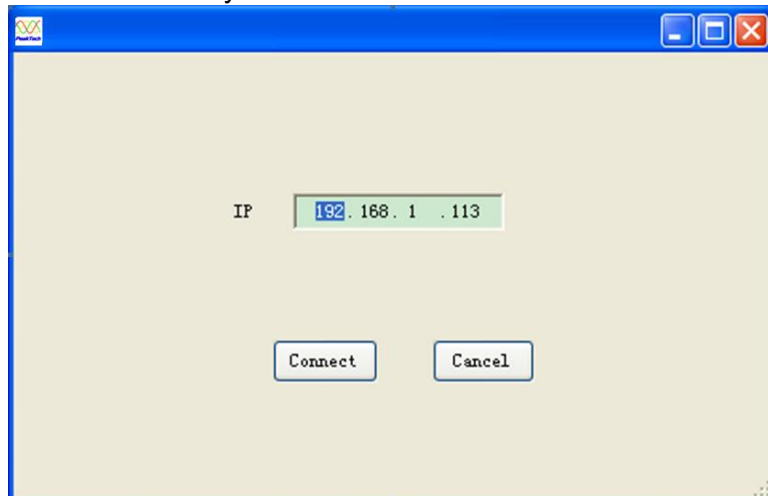

oder „Manually Add“ wählen.

Both of ways can make the connection available.
After clicking 'Connect', the below interface will appear,

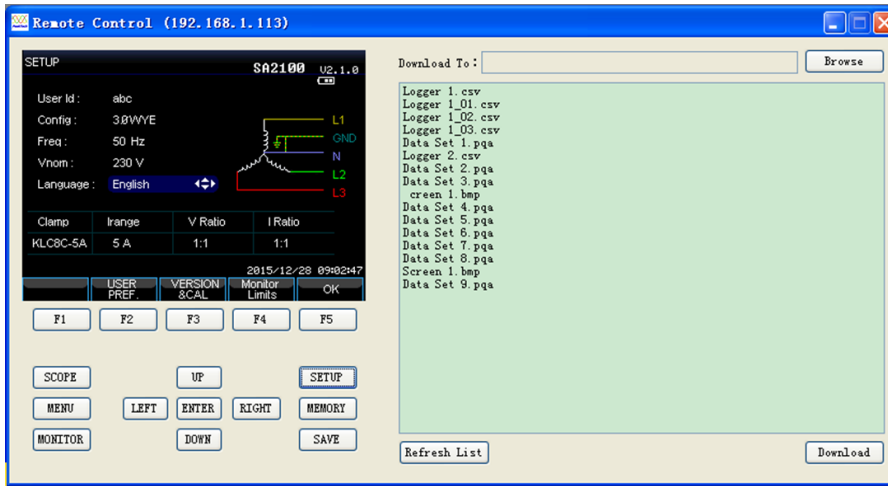

Remote control the device through pressing buttons in left area of above interface, the right area is the stored list files, user can click 'Download' button to download selected files to the computer.


9.2. Check stored file

The device can store three format file: bmp picture file; pqa data file; csv log file


(1) Open the picture file and take the below screenshot for example



(2) Open the data file, and take the below picture saved under voltage/current measurement for example

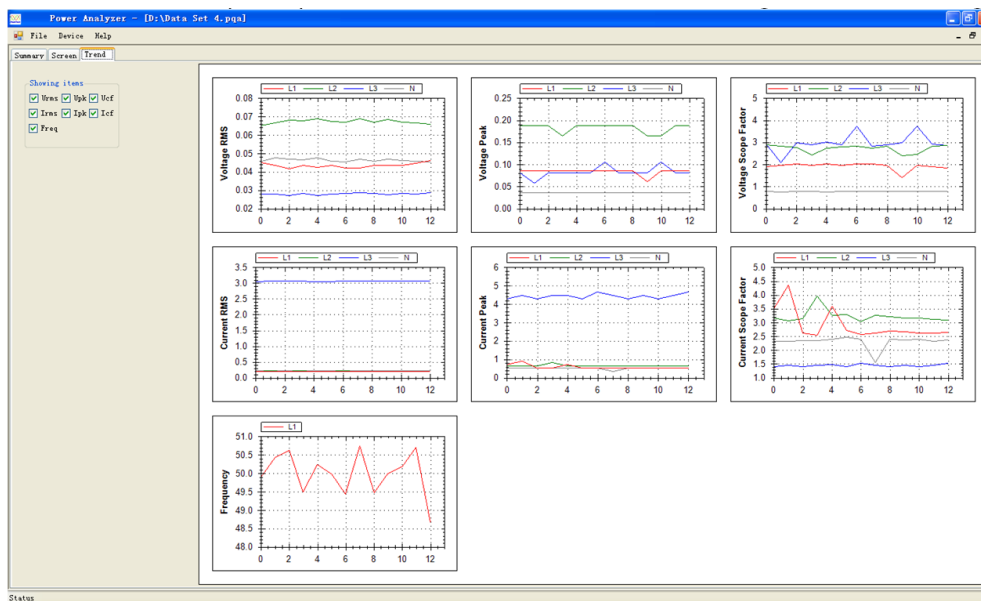

- (3) Open log file with .csv format, user can directly open EXCEL file under windows or open it using this software. Click Y zoom button and then click data table, scroll up or down the mouse wheel to realize the zooming of Y-axis only. Click X zoom button and then data table, scroll up or down the mouse wheel to realize the zooming of X-axis only. Hold the mouse left clicking to make the left or right shifting of data waveform.

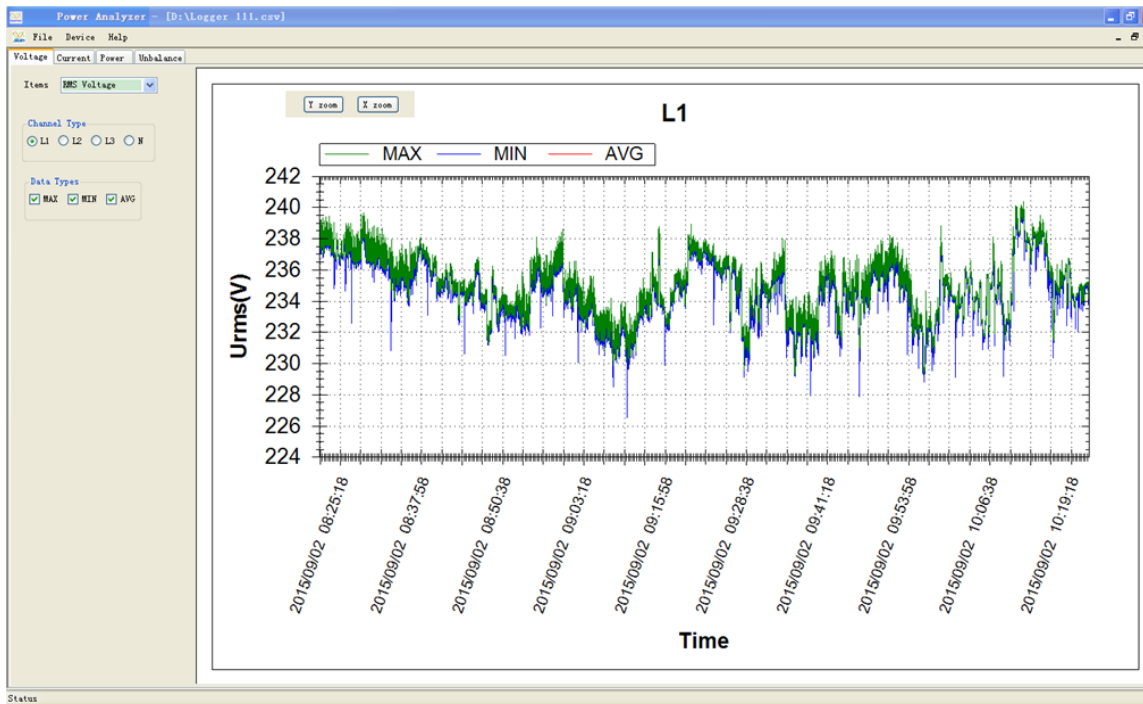

All rights, also for translation, reprinting and copy of this manual or parts are reserved.

Reproduction of all kinds (photocopy, microfilm or other) only by written permission of the publisher.

This manual considers the latest technical knowing. Technical changes which are in the interest of progress reserved.

Misprints and errors are reserved.

We herewith confirm, that the units are calibrated by the factory according to the specifications as per the technical specifications.

We recommend to calibrate the unit again, after one year.

© PeakTech® 06/2026 Po/Lie/Ehr

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH – Gerstenstieg 4 - DE-22926 Ahrensburg / Germany

+49-(0) 4102-42343/44 +49-(0) 4102-434 16

info@peaktech.de www.peaktech.de