

# PeakTech®


Unser Wert ist messbar...




**PeakTech® 2755**

**Bedienungsanleitung /  
Operation Manual**

**Installationstester  
Installation Safety Tester**

 Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>1. Einleitung</b>	
<b>2. Sicherheitshinweise</b>	1
2.1. Sicherheitssymbole am Gerät	
2.2. Erfüllte Normen	2
<b>3. Technische Merkmale</b>	3
3.1. Gerätespezifikationen	
3.2. Begriffserklärung	6
<b>4. Vorbereitung</b>	9
4.1. Funktionstasten	
4.2. Anschlüsse	10
4.3. Akku/Batterien und Sicherungen	11
4.4. Anzeige / Symbole	12
<b>5. Bedienung</b>	15
5.1. Wichtige Symbole während der Messung	
5.1.1 Symbole und Meldungen in der Spannungsfunktion	
5.1.2. Symbole und Meldungen in der LOOP/PFC Funktion	16
5.1.3 Symbole und Meldungen in der FI (RCD) Funktion	17
5.1.4 Symbole und Meldungen in der LOW OHM- oder Durchgangsfunktion	
5.1.5 Symbole und Meldungen in der RE-Funktion	
5.1.6 Symbole und Meldungen in der ISOLATION- Funktion	18
5.2 Anwendung der LOOP / PFC-Funktion	19
5.2.1 „No Trip“ Schleifenmessung (Loop Messung)	20
5.2.2 LOOP / PFC Funktionsmenü	21
5.2.3 Hi Amp LOOP/PFC Messung	22
5.2.4. L-N Impedanz Messung	23
5.2.5 FI (RCD)-Test Funktion	24
5.2.5.1 Anwendung der FI-Messfunktionen über die F1-Taste	
5.2.5.2 Anwendung des AUTO Modus	25
5.2.5.3 Anwendung des x $\frac{1}{2}$ , x1, x2 und x5 Modus in manueller Auswahl	26
5.2.5.4 Anwendung der „Ramp“-Funktion	
5.2.6 RCD/FI Funktionsmenü	27
5.2.7 Anwendung der Spannungsmessfunktion	28
5.2.8 Anwendung der Phasensequenzfunktion (Drehrichtungsanzeige)	29
5.2.9. Voltage / Phase Funktionsmenüs	30
5.3. Isolationswiderstandsmessung	
5.3.1 Funktionsmenüs der Isolationsprüfung	
5.3.2 Messung des Isolationswiderstands	
5.4. Anwendung der RE-Funktion (Erdungswiderstand)	
5.4.1. Erdungswiderstand Funktionsmenü	
5.5. Anwendung der Low-Ohm Messfunktion	34
5.5.1. Funktionsmenü der Low-Ohm Messfunktion	
<b>6. Optionen / Einstellungen</b>	35
6.1. Systemeinstellungen	36
6.1.1. Sprachauswahl	
6.1.2 Datum / Zeit	37
6.1.3. TV-Ausgabe	
6.1.4. Speichermenü (Memory)	38
6.1.5. Automatische Bildschirmabschaltung	
6.1.6 Automatische Geräteabschaltung	39
6.1.7. Werkseinstellungen	
6.1.8. Firmware Updates (System Upgrade)	40
<b>7. Datenspeicher, Schnittstellen und Aufnahmefunktion</b>	
7.1 Aufnahmefunktion (Run Settings)	
7.2 Bluetooth	
7.3 Data Record	41
7.4 Datalogger	
7.5 Datenspeicher (Data Record)	42
7.6 Zusatzoptionen im Data Record Menü	43
7.7. Zeitliniendarstellung (Drawing)	44
7.8 Kurvenfarbe (Drawing Color)	45
<b>8. Software</b>	46
8.1 PC Software	47
8.2. App für Smartphones	49
<b>9. Konformitätserklärung</b>	50

 Index	Page
<b>1. Introduction</b>	51
<b>2. Safety Precautions</b>	
2.1. Safety Symbols	51
2.2. Used standards	
<b>3. Specifications</b>	53
3.1 General Specifications	56
3.2. Explanation of therms	56
<b>4. Control</b>	
4.1. Function keys	59
4.2. Connections	60
4.3. Batteries and Fuses	61
4.4. Display / Symbols	62
<b>5. How to use the Tester</b>	65
5.1. Important symbols and messages during the measurement	
5.1.1 Displayed icons (symbols) and messages in VOLTAGE function	66
5.1.2. Displayed icons (symbols) and messages in LOOP/PFC function	67
5.1.3. Displayed icons (symbols) and messages in RCD function	68
5.1.4. Displayed icons (symbols) and messages when using the LOW OHM and CONTINUITY functions	69
5.1.5. Displayed icons (symbols) and messages when using the RE functions	
5.1.6. Displayed icons (symbols) and messages in INSULATION function	
5.2 USING THE LOOP / PFC FUNCTION	70
5.2.1 Using the No Trip LOOP Measurement	71
5.2.2 LOOP / PFC Function Menu Operation	72
5.2.3 Using the Hi Amp LOOP Measurement	73
5.2.4 Using the L- N Line Impedance Measurement	75
5.2.5 Using the RCD Function	76
5.2.5.1 Using the Functions activated by F1 button	77
5.2.5.2 Using the AUTO Mode	77
5.2.5.3 Using the x1/2, x1, x2 and x5 manual selection	78
5.2.5.4 Using the RAMP function	79
5.2.6 RCD Function Menu Operation	80
5.2.7 Using the VOLTAGE Function	81
5.2.8 Using the Phase Sequence Function	82
5.2.9. Voltage/Phase Function Menu Operation	83
5.3. Isolation Measurement	
5.3.1. Function menus of the isolation measurement	84
5.3.2. To measure insulation resistance	85
5.4. Using the RE Function	
5.5. Using the LOW-Ohm function	
5.5.1. LOW OHM Function Menu Operation	87
<b>6. Options and settings</b>	88
6.1. System Settings	
6.1.1. Language Selection	89
6.1.2. Date and Time	
6.1.3. TV Output	
6.1.4. Memory Menu	90
6.1.5. Auto screen Off	
6.1.6. Auto Power Off	
6.1.7. Factory Reset	91
6.1.8. System Upgrade	
7. Data storage, interfaces and recording function	
7.1. Run Settings	92
7.2. Bluetooth	
7.3. Data Record	
7.4. Datalogger	93
7.5. Data record	94
7.6. Additional Functions in Data Record Menu	95
7.7. Drawing	96
7.8. Drawing Color	97
<b>8. Software</b>	
8.1 PC software	98
8.2. App for mobile phones	100
<b>9. Declaration of conformity</b>	101

## 1. Einleitung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union zur CE-Konformität: 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2014/35/EU (Niederspannung), 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS). Konformitätserklärung auf Seite 50.  
Überspannungskategorie CAT III 600V Verschmutzungsgrad 2.

## 2. Sicherheitshinweise

Zur Betriebssicherheit des Gerätes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüssen sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und machen sie auch nachfolgenden Anwendern zugänglich.
- Verwendung von Prüfgeräten für hochenergetische Schaltungen nur durch geschultes Fachpersonal.
- Arbeiten an gefährlichen Spannungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Achten Sie hierbei unbedingt die fünf Sicherheitsregeln
- Tragen Sie bei Arbeiten an gefährlichen Spannungen eine geeignete Schutzausrüstung.
- Spannungen über 25 VAC oder 60 VDC gelten allgemein als gefährliche Spannung.
- Führen Sie keine Messungen in explosionsgefährdeten oder korrosiven Umgebungen durch.
- Achten Sie auf die IP-Schutzart Ihres Messgerätes. Ist keine Schutzart angegeben, führen Sie Messungen nur in trockenen Räumen und staubfreien Bereichen durch.
- Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeit in das Messgerät oder das spannungsführende Messobjekt eindringt und führen Sie keine Messungen im Regen oder vergleichbaren Umgebungen durch.
- Beim Transport von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt, lassen Sie sich das Gerät ca. 25 min akklimatisieren, bevor Sie eine Messung durchführen. Große Temperaturunterschiede können sich negativ auf die Messwerte auswirken und Tauwasser im Gerät kann zu gefährliche Kurzschlüssen führen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur zwecks seiner Bestimmung und achten besonders auf Warnhinweise am Gerät und Angaben zu den maximalen Eingangswerten.
- Achten Sie auf die Verwendung des Messgerätes nur in seiner geeigneten Überspannungskategorie. Prüfen Sie das Messgerät und Zubehör vor der Benutzung auf Beschädigungen und verwenden das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Prüflleitungen beschädigt sind.
- Bevor Sie eine Messung durchführen, stellen Sie unbedingt sicher, daß sich das Messgerät im richtigen Messmodus und sich die Prüflleitungen in den richtigen Messbuchsen befinden. Fehler können zur Zerstörung des Gerätes führen.
- Entfernen Sie die Prüflleitungen vom Messobjekt, bevor Sie die Messfunktion ändern. Achten Sie besonders darauf, den Drehschalter nicht bei anliegender Spannung zu drehen.
- Laden Sie den Akku, wenn ein Batteriesymbol angezeigt wird, um falsche Messwerte zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Batterien oder Sicherungen wechseln und entfernen Sie auch alle Prüflleitungen.
- Vermeiden Sie Arbeiten in Umgebungen mit hohen Funkfrequenzen, oder hochenergetischen Schaltungen, da diese das Messgerät negativ beeinflussen können.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten am Messgerät nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Keine technischen Änderungen am Gerät durchführen.
- Der AC-Adapter darf **NUR** zusammen mit wieder aufladbaren 1,2V AA Ni-Mh Akkus (2500mAh) verwendet werden.

## 2.1. Sicherheitssymbole am Gerät



Achtung! Stromschlaggefahr! Öffnen Sie nicht das Gehäuse während eines Messvorganges!



Achtung! Keine Überspannung an die Eingangsbuchsen anlegen! Entfernen Sie die Prüflleitungen vor dem Öffnen des Batteriefachs! Reinigung – Benutzen Sie nur trockene Tücher zum Reinigen des Gehäuses! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung!




Erdung



Doppelte Isolierung



Sicherung



Nicht an elektrischen Anlagen über 550V verwenden



TÜV/GS-geprüft; TÜV Rheinland

## 2.2. Erfüllte Normen

Bei der Prüfung dieses Instrumentes wurden die folgenden Prüfgrundnormen zugrundegelegt:

### **EN 61326:**

Elektrische Mess-, Regel- und Laborgeräte.

### **EN 61010-1:**

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, und Laborgeräte

- Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

### **EN 61557:**

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1000 V AC 1500 V DC  
Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen.

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Teil 2: Isolationswiderstand

Teil 3: Schleifenwiderstand

Teil 4: Widerstand von Erdungsanschluss und Potentialausgleich

Teil 6: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI) in TT- und TN-Systemen

Teil 7: Phasenfolge

Teil 10: Kombinierte Messgeräte

### 3. Technische Merkmale

#### Schleifenwiderstand

##### L-PE (Hi-Amp)

Bereich ( $\Omega$ )	Auflösung ( $\Omega$ )	Genauigkeit
0.23 – 9.99	0.01	$\pm(4\% \text{ v.M.} + 6 \text{ Stellen})$
10.0 – 99.9	0.1	
100 – 999	1	

Prüfstrom ..... 8.0 A ~ 25.0 A

Spannungsbereich ..... 195 V AC. – 260 V AC (50,60Hz)

##### L- PE (Kein Auslösen des FI)

Bereich ( $\Omega$ )	Auflösung ( $\Omega$ )	Genauigkeit
0.23 – 9.99	0.01	$\pm(5\% \text{ v.M.} + 6 \text{ Stellen})$
10.0 – 99.9	0.1	
100 – 999	1	

Prüfstrom ..... < 15mA

Spannungsbereich ..... 195 V AC – 260 V AC (50,60Hz)

##### Leiterwiderstand (Line Resistance) L- N

Bereich ( $\Omega$ )	Auflösung ( $\Omega$ )	Genauigkeit
0.23 – 9.99	0.01	$\pm(4\% \text{ v.M.} + 4 \text{ Stellen})$
10.0 – 99.9	0.1	
100 – 999	1	

Prüfstrom ..... 4.0 A

Spannungsbereich ..... 195 V AC. – 260 V AC (50,60Hz)

##### RCD (EN 61557-6)

FI Bemessungsgröße ( $I_n$ ) ..... 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA und 1A

Prüfstrom ..... x1/2, x1, x2 und x5

### Genauigkeit beim angegebenen Prüfstrom

Prüfstrom	Genauigkeit der Auslösezeit	Genauigkeit des Prüfstroms
x1/2	± (1% v.M. + 1 ms)	- (10% v.M. + 1 mA)
x1	± (1% v.M. + 1 ms)	± (10% v.M. + 1 mA)
x2	± (1% v.M. + 1 ms)	± (10% v.M. + 1 mA)
X5	± (1% v.M. + 1 ms)	± (10% v.M. + 1 mA)

Form des Prüfstroms	Sinuswellenform (AC)
FI Form	General (G - nicht verzögert), Selektive (S - zeitverzögert)
Anfängliche Polarität des Prüfstroms	0 °, 180 °
Spannungsbereich	195 V AC – 260 V AC (50Hz, 60Hz)
Genauigkeit des FI-Teststroms	± (5% + 1 St.)
Auflösung der FI Zeitmessung	0,1 ms

### Spannung und Frequenz (Voltage & Frequency)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
80 – 500 V / AC	1 V	±(2% + 2 St.)
45 – 65 Hz	1 Hz	±2 Hz

### Erdungswiderstand (Low Ohm)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit	Max. Leerlaufspannung	Überspannungsschutz
0.000~2.000Ω	0.001Ω	±(1.5% + 30 dgt)	5.0 V ± 1 VDC	250 Vrms
2.00~20.00Ω	0.01Ω	±(1.5% + 3 dgt)		
20.0~200.0Ω	0.1Ω	±(1.5% + 3 dgt)		
200 ~2000Ω	1Ω	±(1.5% + 5 dgt)		

### Erdungswiderstand (Earth Resistance)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0.00~99.99Ω	0.01Ω	±(2% + 30 digits)
100.0~999.9Ω	0.1Ω	±(2% + 6 digits)
1000~2000Ω	1Ω	

### PSC (Zu erwartender Kurzschluss – Strom)

Das P 2755 kann einen Maximalen PSC (prospective short-circuit current) von bis zu 20 kA messen.

### Isolationswiderstand (Isolation)


Prüfspannung	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit	Prüfstrom	Kurzschlussstrom
125V (0%~+10%)	0.125~4.000 MΩ	0.001MΩ	±2% + 10St.	1mA bei 125kΩ Last	≥ 1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01MΩ	±2% + 10St.		
	40.01~400.0 MΩ	0.1MΩ	±4% + 5St.		
	400.1~1000 MΩ	1MΩ	±5% + 5St.		
250V (0%~+10%)	0.250~4.000 MΩ	0.001MΩ	±2% + 10St.	1mA bei 250kΩ Last	≥ 1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01MΩ	±2% + 10St.		
	40.01~400.0 MΩ	0.1MΩ	±3% + 5St.		
	400.1~1000 MΩ	1MΩ	±4% + 5St.		
500V (0%~+10%)	0.500~4.000 MΩ	0.001MΩ	±2% + 10St.	1mA bei 500kΩ Last	≥ 1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01MΩ	±2% + 10St.		
	40.01~400.0 MΩ	0.1MΩ	±2% + 5St.		
	400.1~1000 MΩ	1MΩ	±4% + 5St.		
1000V (0%~+10%)	1.000~4.000 MΩ	0.001MΩ	±3% + 10St.	1mA bei 1MΩ Last	≥ 1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01MΩ	±2% + 10St.		
	40.01~400.0 MΩ	0.1MΩ	±2% + 5St.		
	400.1~1000 MΩ	1MΩ	±4% + 5St.		

### 3.1. Gerätespezifikationen

Stromversorgung	12 V DC 8x 1,2V Ni-Mh Akkus (2500mAh) oder äquivalent
Batteriebetriebsdauer	ca.15 Stunden (typisch)
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Schutzklasse	II (doppelt isoliert)
Schutzart	IP65 (staub & wasserdicht)
LCD- Anzeige	320x240 Pixel
Betriebstemperatur	0°C ~ 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95% bei 10 °C ~ 30°C (nicht kondensierend) < 75% bei 30°C ~ 40°C
Lagertemperatur	-10°C ~ 60°C
Betriebshöhe	max. 2000 Meter
Schutzeinrichtung	1x 500mA (Flink) Sicherung, 2x 5A-Sicherung
Abmessungen	105 (L) x 225 (B) x 130 mm (H)
Gewicht	1.6kg

### 3.2. Begriffserklärung


Funktion	Untermenü	Erklärung
RCD (FI-Test)	RCD AUTO	Automatische FI-Prüfung nach Auslösezeit. Es werden verschiedene Prüfströme durchgefahren ( $x\frac{1}{2}$ , $x1$ , $x5$ ) und die Zeit bis zur Auslösung des Fehlerstromschutzschalters gemessen.
	RCD TIME	FI-Prüfung der Auslösezeit nach manuell ausgewähltem Prüfstromverhältnis ( $x\frac{1}{2}$ , $x1$ , $x2$ , $x5$ )
	RCD RAMP	Automatische FI-Prüfung nach dem Auslösestrom. Dieser wird solange gesteigert, bis der FI auslöst.
	Trip Current	(Nenn-)Auslösestrom des FI (10mA, 30mA, 100mA etc.)
	Type of RCD	Auswahl der FI-Art (Normal, Selektiv) und des Prüfstroms (Sinus).
	0°/180°	Phasenwendung bei der FI-Prüfung. Kann die Polarität bei der FI-Prüfung ändern.
	$U_F$	Die Fehlerspannung $U_F$ ist eine Spannung, die bei einem Isolationsfehler an Körpern oder fremden, leitfähigen Teilen in einer elektrischen Anlage gegen die Bezugserde auftritt. Sie wird zwischen Neutralleiter und Erde gemessen.
	$U_L$	Die maximale Berührungsspannung ( $U_L=U_{Limit}$ ) legt die maximal zulässige Spannung fest, welche für den Menschen ungefährlich ist. Bei Erwachsenen ist dieser Wert auf 50V AC, bei Kindern und Tieren auf 25V AC festgelegt.

LOOP/PFC (Schleifenimpedanz)	LOOP	Die Schleifenimpedanz gibt die Summe aller Widerstandskomponenten einer Stromschleife an, welche bei einem Fehler vom Fehlerstrom durchflossen wird. Dieser Widerstand muss möglichst gering sein bis die Schutzmaßnahmen ausgelöst haben und den Stromkreis unterbrechen, damit bei hohen Fehlerströmen keine Hitze in den Leitungen entsteht, wodurch ein Brand entstehen kann.
	PFC	Der unbeeinflusste Fehlerstrom (Prospective Failure Current) gibt den im Fehlerfall über die Erdung fließenden Strom an, welcher aus der Schleifenimpedanz ermittelt wird. Der PFC sollte genutzt werden, um die verwendeten Schutzeinrichtungen entsprechend zu dimensionieren, so dass eine Auslösung der Überstromschutzeinrichtungen stattfinden kann.
	PSC	Der zu erwartende Kurzschluss-Strom (PSC) ist der im Fehlerfall fließende Strom zwischen Phase und Neutralleiter. Dieser wird von der Schleifenimpedanz L-N bestimmt und muss groß genug sein, damit die installierten Überstromschutzeinrichtungen auslösen können.
	Current No Trip	Die Schleifenimpedanzmessung erzeugt einen Prüfstrom gegen die Erdung. Sollten sich Fehlerstromschutzschalter im Prüfstromkreis befinden, können diese ausgelöst werden. Da bei ausgelöstem FI die Prüfung nicht abgeschlossen werden kann, muss bei Schleifenprüfungen mit FI die Option „No Trip“ (nicht auslösen) genutzt werden.
	Current Hi Amp	Bei einer Schleifenimpedanzmessung in Prüfstromkreisen ohne FI sollte die „Hi Amp“-Option genutzt werden, welche den vollen Prüfstrom (High Amperage) gegen die Erdung nutzt.
	Zero	Die Zero-Funktion (Nullung) misst den Eigenwiderstand der Prüflitungen und subtrahiert diesen Wert von der Schleifenimpedanz, um ein möglichst genaues Messergebnis zu erhalten.
V/Phase	V (Spannungsmessung)	Zeigt die gemessene Spannung (V) und die Netzfrequenz (Hz) zwischen den ausgewählten Leitern (L-N, N-PE oder L-PE) an.
		Die Phasenfolgeanzeige wird genutzt, um den korrekten Anschluss von 3-phasigen Systemen zu prüfen. Bei korrekter Phasensequenz (L1, L2, L3) erscheint „123“ (Drehfeld rechtsdrehend) in der Anzeige und bei einem vertauschten Phasenpaar „213“ (Drehfeld linksdrehend).

Low Ohm	Continuity (Durchgang)	Eine Durchgangsprüfung dient zur Überprüfung von intakten Verbindungen in einem nicht aktiven Stromkreis. Sind alle Klemmen korrekt angeschlossen, sollte der Widerstand möglichst gering sein. Bei korrodierten, verschmorten oder schlecht verschraubten Verbindungen ist der Widerstand höher (Übergangswiderstand), was zu einer Erhitzung der Klemmen- und schließlich zu einem Brand führen kann. Es können verschiedene Grenzwerte (0,5, 1, 2,5 und 10 Ohm) eingestellt werden.
	mA (Prüfstrom)	Die Stromanzeige des Durchgangsprüfmodus zeigt den genutzten Prüfstrom an.
	Beeper	Der Beeper (Summer) gibt ein akustisches Signal aus, wenn der gemessene Widerstand unter dem eingestellten Grenzwert liegt.
	Zero	Die Zero-Funktion (Nullung) misst den Eigenwiderstand der Prüflösungen und subtrahiert diesen Wert vom absoluten Messwert, um ein möglichst genaues Messergebnis zu erhalten. Dies sollte unbedingt vor der Durchgangsmessung ausgeführt werden.
RE	Erdungswiderstand (RE)	Um eine elektrische Anlage zu schützen, wird diese möglichst gut mit dem Erdpotential verbunden. Im Fehlerfall kann ein Strom über die PE-Erdung in den Boden abgeleitet werden, was für den Potentialausgleich oder auch den Blitzschutz wichtig ist. Die Erdwiderstandsmessung erfasst die Leitfähigkeit des Bodens, welche zur Bestimmung der verwendeten Erdungsmaterialien (Tiefenerder, Fundamenteerder etc.) hilft.
	Zero	Die Zero-Funktion (Nullung) misst den Eigenwiderstand der Prüflösungen und subtrahiert diesen Wert vom absoluten Messwert, um ein möglichst genaues Messergebnis zu erhalten. Dies sollte unbedingt vor der Messung ausgeführt werden.
Insulation	Isolationswiderstand	Bei fehlerhafter Isolation eines spannungsführenden Leiters, kann es zu Brandgefahr durch Kriechströme oder durch Gefährdung von Mensch und Tier durch Spannungsüberschläge kommen. Um dies zu verhindern, werden in elektrischen Anlagen Isolationprüfungen durchgeführt.
	Terminal Voltage	Die Prüfspannung für die Isolationprüfung kann auf 125, 250, 500 oder 1000V eingestellt werden und sollte nach der Netzspannung des Prüfobjektes ausgewählt werden.
	Beeper	Der Beeper (Summer) gibt ein akustisches Warnsignal aus, während die Isolationprüfung ausgeführt wird.
	Lock	Die Isolationprüfung wird nur ausgeführt, während die TEST-Taste gedrückt gehalten wird. Ist die LOCK (Verriegelung) aktiviert, wird die Prüfung nach einmaligen Tastendruck jedoch solange ausgeführt, bis die TEST-Taste nochmals gedrückt wird.
	Reference	Der Referenzwert für die Isolationmessung lässt sich auf 0.125, 0.25, 0.5 und 1.0 M Ohm einstellen.


## 4. Vorbereitung

### 4.1. Funktionstasten

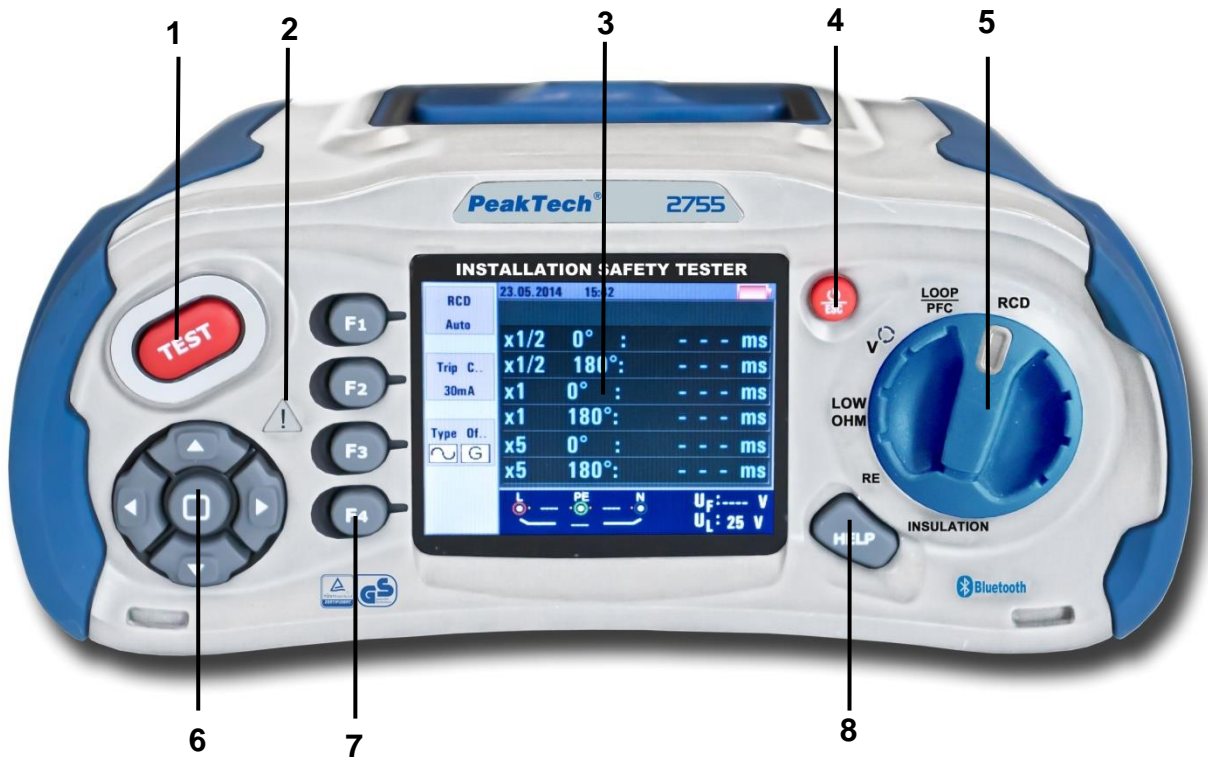

Nummer	Beschreibung
1	Startet den ausgewählten Test. Die Test-Taste wird durch ein "Touch-Pad" umgeben. Das Touchpad erfasst das Potential zwischen dem Anwender und der PE-Klemme. Wenn Sie eine 100-V-Schwelle überschreiten, wird das Warnsymbol (2) am Touchpad beleuchtet.
2	Warnleuchte
3	320 x 240 Pixel Farbdisplay
4	Drücken und halten Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten. Kurzes Drücken zeigt den aktuellen Status.
5	Drehwahlschalter für Messfunktionen
6	Navigationstasten (Enter, ▲▶▼◀)
7	Tasten F1,F2,F3,F4 wählen die auf der Anzeige dargestellten Untermenüs an
8	Zugriff auf Hilfe-Menüs

## 4.2. Anschlüsse

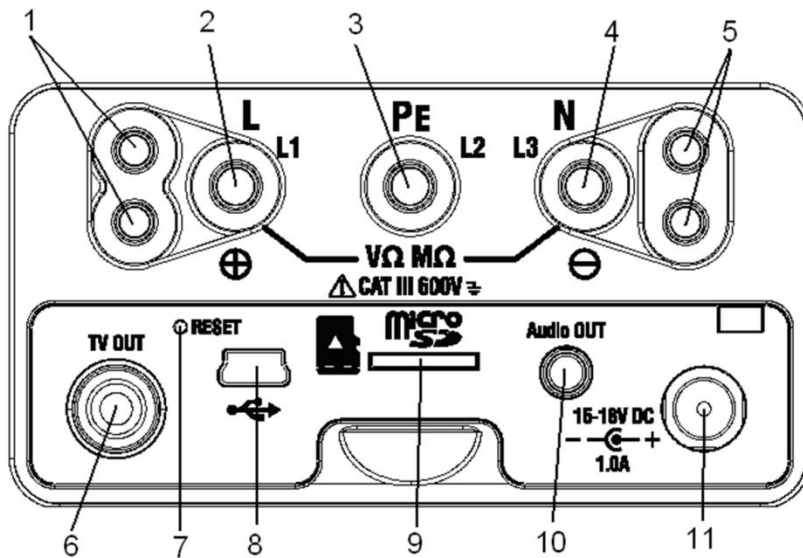


Nummer	Beschreibung
1	Zusatzeingangsbuchsen für Hochspannungstastkopf
2	L – Eingang Phase
3	PE – Eingang Erdung
4	N – Eingang Neutralleiter
5	Zusatzeingangsbuchsen für Hochspannungstastkopf
6	TV OUT -Buchse
7	System Reset
8	USB Anschluss
9	SD-Kartenslot
10	Audio Out Buchse
11	Buchse zur Spannungsversorgung mit AC-Adapter / Akkuladung

### Achtung Wichtiger Hinweis !!!

Der AC-Adapter darf **NUR** zusammen mit wieder aufladbaren 1,2V AA Ni-Mh Akkus (2500mAh) verwendet werden.




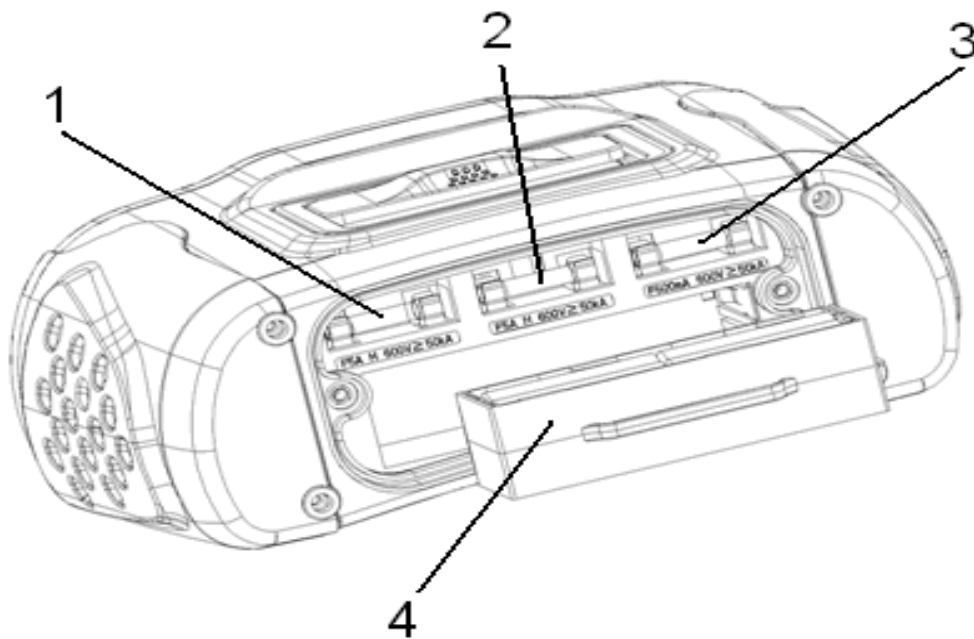

Das P 2755 darf **KEINESFALLS** gleichzeitig mit herkömmlichen Batterien und dem AC-Adapter verwendet werden, da andernfalls Beschädigungen auftreten könnten.



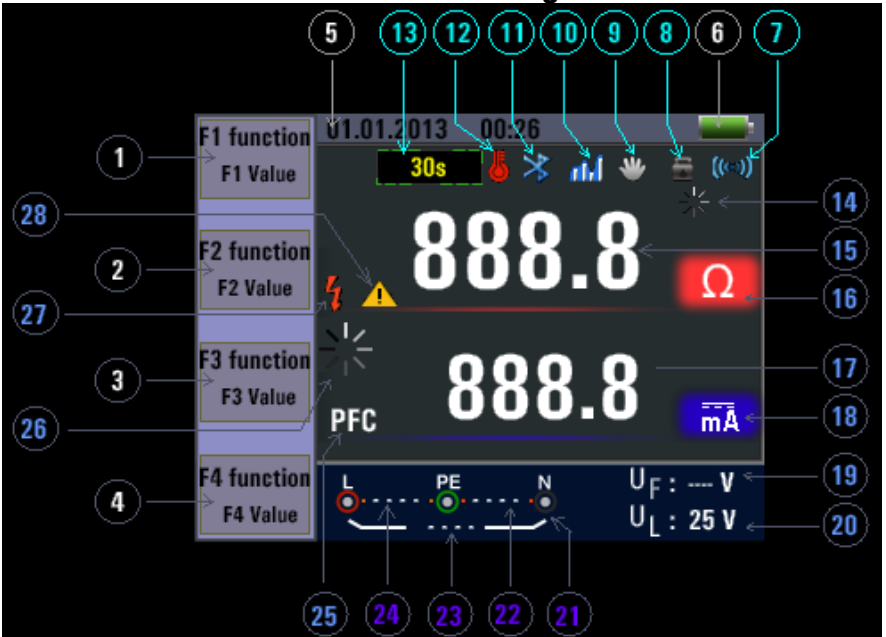


### 4.3. Akku/Batterien und Sicherungen





Nummer	Beschreibung
1	Sicherung 5A/600V; 6x32mm
2	Sicherung 5A/600V; 6x32mm
3	Sicherung 500mA/600V; 6x32mm
4	8 x 1,2V AA Ni-Mh Akku (2500mAh) oder 1,5V AA Batterien

#### 4.4. Anzeige / Symbole

Nummer	Funktion / Symbol	Wert / Bedeutung	
			
1	RCD (FI-Test)		AUTO
			x1/2 x1 x2 x5
			RAMP
	Loop/PFC (Schleifenimpedanz)	L-PE L-N	
	V/Phase (Spannung / Phasendrehung)	L-PE 	
	Continuity (Durchgangsprüfung)	0.5Ω 1.0Ω 2.0Ω 5.0Ω 10.0Ω 20.0Ω 50.0Ω	
	Terminal Voltage (Anschlussspannung)	125V 250V 500V 1000V	


Nummer	Funktion / Symbol	Wert / Bedeutung
2	Trip Current (Auslösestrom)	30mA 100mA 300mA 500mA 650mA 1000mA 10mA
	Current (Auslöseverhalten)	NO Trip Hi Amp
	Beeper (Summer)	OFF ON
3	Type of RCD (Art des FI)	 Normaler FI- sinusförmiger Prüfstrom
		 Selektiver FI- sinusförmiger Prüfstrom
	Lock (Sperr)	OFF ON
4	0°/180°	0° 180°
	ZERO (Nullung)	
	Referenz	0.125MΩ 0.25MΩ 0.5MΩ 1MΩ 2MΩ 5MΩ 10MΩ 20MΩ 50MΩ 100MΩ 200MΩ
5	Datum / Uhrzeit	Zeigt aktuelles Datum und Uhrzeit, wie in den Systemeinstellungen festgelegt
6		<b>Batteriesymbol</b>  Anzeige des Batteriestatus 100% 80% 50% 30% Fast leer Hohe Temperatur- es können keine Messungen durchgeführt werden

Nummer	Funktion / Symbol	Wert / Bedeutung
7		Summer
8		Sperre für fortlaufende Prüfung aktiv
9		Haltefunktion
10		Datenlogger
11		Bluetooth Verbindung aktiviert
12		Wird bei Überhitzung angezeigt
13		Anzeige bei zeitverzögerten FI's (30 Sekunden)
14		Test wird aktuell ausgeführt
15		Primäre Anzeige mit aktuellem Messwert
16		Einheit des aktuellen Messwertes
17		Sekundäre Anzeige mit aktuellem Messwert
18		Einheit des aktuellen Messwertes
19		Fehlerspannung
20		Zeigt das aktuelle Limit für die Fehlerspannung
21		Pfeile ober- oder unterhalb des Anschluss-Anzeigesymbols weisen auf umgekehrte Polarität hin. Überprüfen Sie die Verbindung oder die Verkabelung, um sie zu korrigieren.

Nummer	Funktion / Symbol	Wert / Bedeutung
22	N-PE	N-PE Wert (Neutralleiter zu Erdung)
23	L-N	L-N Wert (Phase zu Neutralleiter)
24	L-PE	L-PE Wert (Phase zu Erdung)
25	PFC	Erdschlussstrom. Berechnet die Spannung und Schleifenimpedanz, die von Phase zu Schutzleiter gemessen wird.
	PSC	Voraussichtlicher Kurzschlussstrom, welcher fließen kann, wenn Phase gegen Phase oder Neutralleiter kurzgeschlossen wird.
26		Test wird aktuell ausgeführt.
27		Spannungswarnsymbol. Achtung: Berühren Sie niemals unter Spannung stehende Leiter.
28		Warnsymbol. Achten Sie auf eine Bedienung nur nach den Sicherheitsregeln unter Beachtung der Bedienungsanleitung.

## 5. Bedienung




### 5.1. Wichtige Symbole während der Messung

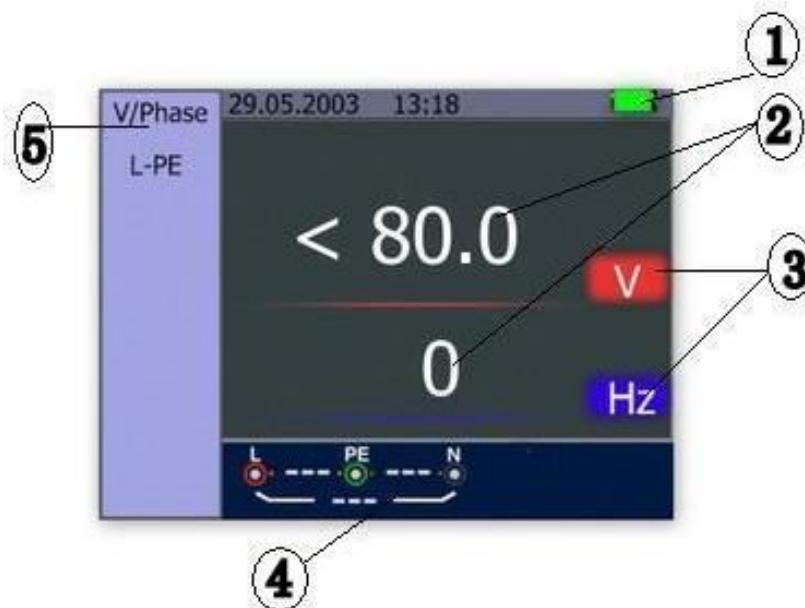

#### Beschreibung:

- (1) Batterie-Status
- (2) Angezeigter Messwert
- (3) Die Einheit des Messwertes
- (4) Anzeige des richtigen Eingangsklemmenanschluss
- (5) Aktuelles Menü

### 5.1.1 Symbole und Meldungen in der Spannungsfunktion

	Zeigt die richtigen Eingangsverbindungen an. Der Benutzer sollte die Messleitungen an die entsprechenden Klemmen anschließen.
	Zeigt an, dass keine Verbindung auf dem PE-Eingangsanschluss ist.
	Zeigt an, dass die L-Verbindung auf dem N-Eingangsanschluss liegt und umgekehrt (Verpolung)




Wenn die Verdrahtungsbedingungen anders als üblich sind (also L, N und PE ohne korrekte Verbindung), kann das Prüfgerät die vorgesehene Messfunktion nur eingeschränkt durchführen.

Hinweise:

Das Gerät wird:

- 1) ...keine zwei spannungsführenden Drähte in einer Schaltung erkennen.
- 2) ...keine Kombination von Fehlern erkennen.
- 3) ...nicht die Umkehrung der geerdeten und Erdungsleiter erkennen.

### 5.1.2. Symbole und Meldungen in der LOOP/PFC Funktion

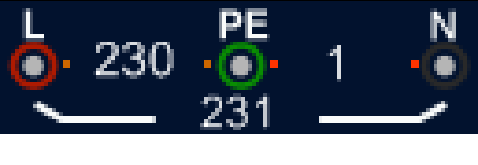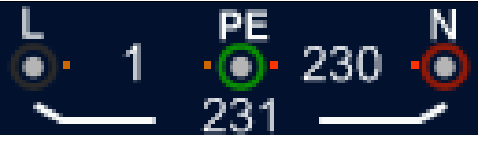	Zeigt die richtigen Eingangsverbindungen an. Der Benutzer sollte die Messleitungen an die entsprechenden Klemmen anschließen.
	Zeigt an, dass die L-Verbindung auf dem N-Eingangsanschluss liegt und umgekehrt (Verpolung)
	Zeigt an, dass keine Verbindung auf dem PE-Eingangsanschluss ist.

Wenn die Verdrahtungsbedingungen anders als vorgegeben sind, also nicht L, N und PE verbunden sind, wird der Tester in seinen Messfunktionen nur eingeschränkt arbeiten können.

Hinweise:



Das Gerät wird:

- 1) ...keine zwei spannungsführenden Drähte in einer Schaltung erkennen.
- 2) ...keine Kombination von Fehlern erkennen.
- 3) ...nicht die Umkehrung der geerdeten und Erdungsleiter erkennen.

### Fehlermeldungen:

- Mess... : Funktion in Betrieb – Messung wird durchgeführt
- RCD Trip: Während der Messung wurde der RCD (FI-Schutzschalter) ausgelöst, daher wurde kein Testergebnis erhalten
- Noise: Erscheint während der „No Trip“-Schleifenmessung und deutet an, dass der angezeigte Wert wegen "Netzinterferenzen" nicht genau ermittelt werden konnte. – Der Test muss wiederholt werden.

### 5.1.3 Symbole und Meldungen in der FI (RCD) Funktion

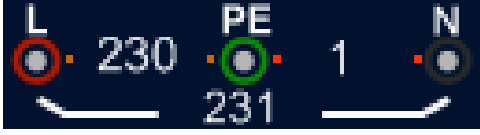	Zeigt die richtigen Eingangsverbindungen an. Der Benutzer sollte die Messleitungen an die entsprechenden Klemmen anschließen.
	Zeigt an, dass die L-Verbindung auf dem N-Eingangsanschluss liegt und umgekehrt (Verpolung)
	Zeigt an, dass keine Verbindung auf dem PE-Eingangsanschluss ist.

Wenn die Verdrahtungsbedingung anders als normal sind, also nicht L, N und PE verbunden sind, wird der Tester in seinen Messfunktionen nur eingeschränkt arbeiten können.

#### Hinweise:

Das Gerät wird:

- 1) ...keine zwei spannungsführenden Drähte in einer Schaltung erkennen.
- 2) ...keine Kombination von Fehlern erkennen.
- 3) ...nicht die Umkehrung der geerdeten und Erdungsleiter erkennen.





### Fehlermeldungen:

**Half:** Erscheint während dem Autotest wenn der FI (RCD) auf dem x ½ Test betrieben wird.





**Half Trip:** Erscheint während dem manuellen Test, wenn der FI (RCD) auf dem x ½ Test betrieben wird.

**UL OVER:** Erscheint, wenn UF Spannung die zuvor eingestellten UL Spannung übersteigt. (Die UL Spannung kann auf 25V eingestellt werden oder 50V). Der Benutzer muss die Impedanz zwischen L-PE überprüfen.




#### 5.1.4 Symbole und Meldungen in der LOW OHM- oder Durchgangsfunktion

	<p>Zeigt die korrekten Eingangsverbindungen an: Der Nutzer sollte die Prüfleitungen nach der Farbkodierung richtig anschließen.</p>
	<p>Batteriespannung ist ungenügend. Das Symbol blinkt und ein Warngeräusch ertönt.</p>
	<p>Der Eigenwiderstand der Prüfleitungen ist Bestandteil der Messung.</p>
	<p>Der Eigenwiderstand der Prüfleitungen ist nicht Bestandteil der Messung.</p>


#### 5.1.5 Symbole und Meldungen in der RE-Funktion

	<p>Zeigt die korrekten Eingangsverbindungen an: Der Nutzer sollte die Prüfleitungen nach der Farbkodierung richtig anschließen.</p>
	<p>Batteriespannung ist ungenügend. Das Symbol blinkt und ein Warngeräusch ertönt.</p>
	<p>Der Eigenwiderstand der Prüfleitungen ist Bestandteil der Messung.</p>
	<p>Der Eigenwiderstand der Prüfleitungen ist nicht Bestandteil der Messung.</p>

#### 5.1.6 Symbole und Meldungen in der ISOLATION- Funktion

	<p>Zeigt die korrekten Eingangsverbindungen an: Der Nutzer sollte die Prüfleitungen nach der Farbkodierung richtig anschließen.</p>
	<p>Batteriespannung ist ungenügend. Das Symbol blinkt und ein Warngeräusch ertönt.</p>
	<p>Warnt vor Hochspannung an den Prüfspitzen (125V, 250V, 500V oder 1000V) <b>Achtung!</b> Niemals während der Isolationsmessung die Prüfspitzen berühren!</p>


## 5.2 Anwendung der LOOP / PFC-Funktion

1. Bevor Sie eine Schleifenimpedanz-Messung machen, verwenden Sie die „Zero“ Funktion, um die verwendeten Messleitungen oder das Netzkabel zu „nullen“. Zuvor müssen alle drei Messleitungsenden (zu Tester-Eingängen „L“, „N“, „PE“ führend) miteinander kurzgeschlossen werden. Wird ein (Schuko-)Netzstecker verwendet, benutzen Sie den mitgelieferten Nullungsadapter wie unten abgebildet. Drücken und halten Sie danach die F4-Taste für mehr als zwei Sekunden, bis das -Symbol erscheint.

Der Tester speichert den Eigenwiderstandswert der Leitungen im Speicher und subtrahiert diesen vom absoluten Messwert. Der Eigenwiderstandswert wird auch gespeichert, wenn der Tester ausgeschaltet und später wieder eingeschaltet wird. Hierdurch ist es unnötig, diese Funktion jedes Mal zu wiederholen, wenn Sie den Tester mit denselben Messleitungen oder demselben Netzkabel nutzen.



Nullungsadapter am Schukostecker

Soll der Nullungs-Wert zurückgesetzt werden, drücken Sie die F4-Taste erneut. Das Symbol  wird daraufhin erlöschen.


### **Anmerkung:**

Stellen Sie sicher, dass die Batterien in gutem Ladezustand sind, bevor Sie Messleitungen „nullen“.



2. Sie können UL Spannung durch Drücken und Halten der Taste F3 (für mehr als zwei Sekunden) verändern (25V oder 50V).

### 5.2.1 „No Trip“ Schleifenmessung (Loop Messung)

Die „No Trip“ Schleifenmessung (LOOP Messung) sollte gewählt werden, wenn der zu messende Stromzweig durch einen FI-Schutzschalter (RCD) geschützt wird, dessen Auslösewert bei 30mA oder höher liegt.

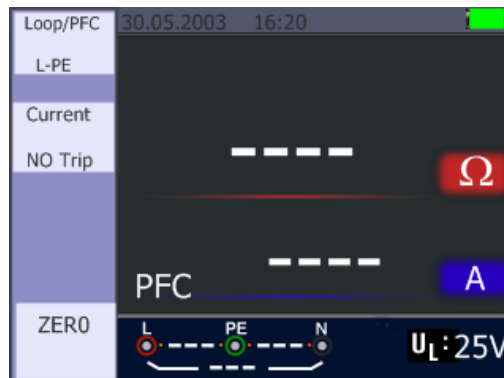


1. Drehen Sie den Drehschalter in die LOOP / PFC Position.
2. Verbinden Sie die Messleitungen wie in der Abbildung unten dargestellt.
3. Sobald das Gerät eine Spannung an seinen Klemmen erkennt, kann die Messung durch Drücken der Taste „Test“ durchgeführt werden.
4. NOISE: Wenn während der Messung die Meldung „Noise“ angezeigt wird, konnte der Messwert – durch Netzinterferenzen verursacht – nicht genau ermittelt werden und der Test muss wiederholt werden.
5. Err 1: Achten Sie auf die richtige Polung, insbesondere bei Verwendung des Schuko-Netzsteckers. Evtl. muss der Stecker umgedreht eingesteckt werden, um die Phase an L-Eingang und Neutralleiter an den N-Eingang des Testers zu legen. Bei Nichtbeachtung der richtigen Polarität wird statt dem Messwert „Err 1“ angezeigt.

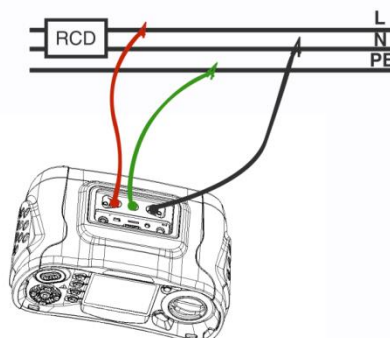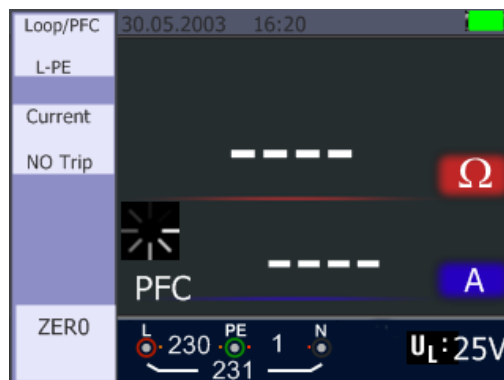

## 5.2.2 LOOP / PFC Funktionsmenü

Hauptanzeige

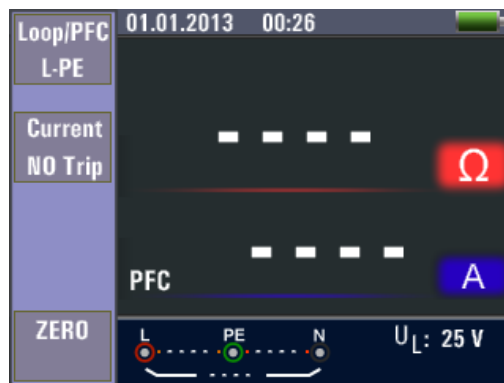

Menüanzeige



F1 Taste	Pop-Up Menü für Loop / PFC-Menü wird aktiviert.
F2 Taste	Pop-Up Menü für das Strommenü wird aktiviert.
F3 Taste	Keine Menüfunktion vorhanden
F4 Taste	Drücken Sie die Taste F4 für die Nullungsfunktion.
▲ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
▼ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
Enter Taste	Bestätigen Sie die Benutzerauswahl.

- Wenn die Messung abgeschlossen ist, wird die Impedanz der L-PE-Schleife und der PFC ( $I_F$ )-Wert auf dem Bildschirm angezeigt:



- Drücken Sie die Test-Taste, wenn eine Wiederholung der Messung notwendig ist.
- Wenn eines der folgenden Symbole angezeigt wird, kann die Messung nicht durchgeführt werden:





### 5.2.3 Hi Amp LOOP/PFC Messung

Es sollte die Hi Amp LOOP Messung ausgewählt werden, wenn der Stromkreis nicht durch Einbeziehung eines FI (RCD) geschützt wird.



1. Drehen Sie den Drehschalter in die LOOP / PFC Position.
2. Drücken Sie F2-Taste, um von „No Trip“ auf „Hi Amp“ umzuschalten.
3. Schließen Sie die Messleitungen wie in der Abbildung gezeigt an.
4. Sobald das Gerät eine Spannung an seinen Klemmen erkennt, kann die Messung durch Drücken der Taste „Test“ durchgeführt werden.

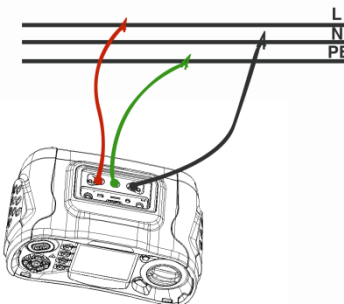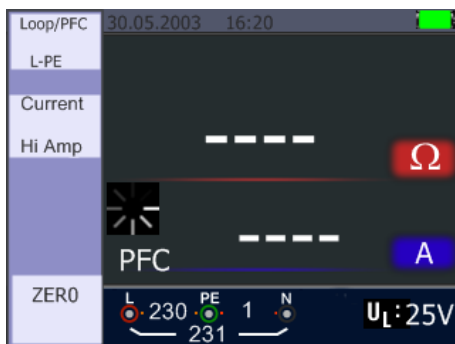

5. Wenn die Messung abgeschlossen ist, werden die Impedanz der L-PE-Schleife und der PFC (I<sub>F</sub>)-Wert auf dem Bildschirm angezeigt:




- Drücken Sie die Test-Taste wenn eine Wiederholung der Messung notwendig ist.



- Wenn eines der folgenden Symbole angezeigt wird, kann die Messung nicht durchgeführt werden:



#### 5.2.4. L-N Impedanz Messung

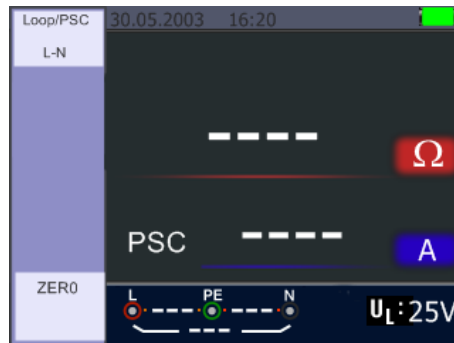

1. Drehen Sie den Drehschalter in die LOOP/PSC - Position.
2. Drücken Sie die F1-Taste, um von L-PE auf L-N umzuschalten.
3. Schließen Sie die Messleitungen wie in der folgenden Abbildung dargestellt an.
4. Sobald das Gerät eine Spannung an seinen Klemmen erkennt, kann die Messung durch Drücken der Taste „Test“ durchgeführt werden.

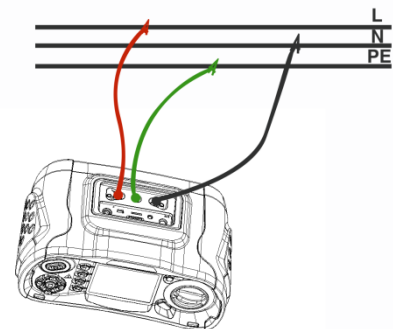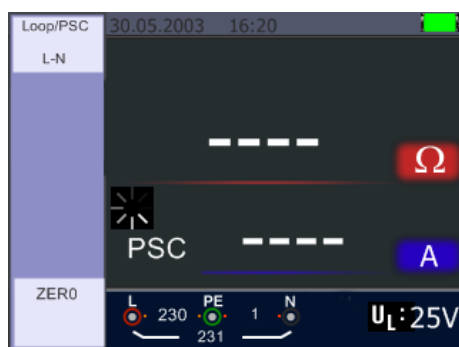

Wenn die Messung erfolgreich war, erscheinen Impedanz der L-N-Schleife und PSC Wert in der Anzeige:



- Drücken Sie die Test-Taste, wenn eine Wiederholung der Prüfung notwendig ist.
- Wenn eines der folgenden Symbole angezeigt wird, kann die Messung nicht durchgeführt werden:



### 5.2.5 FI (RCD)-Test Funktion

Sie können durch Drücken und Halten der F3-Taste (länger als 2 Sekunden) die U<sub>L</sub>-Spannung wählen (25 V oder 50 V). Der angezeigte U<sub>F</sub>-Wert, ist die Berührungsspannung.



#### Funktionstastenbeschreibung:

Taste	1	2	3	4	5	6	7
F1	AUTO	RCD t $\Delta$					
F2	30mA	100mA	650mA	1A	10mA		
F3	AC G	AC S					
F4	0	180					

G ..... Allgemein: FI-Schutzschalter ohne Verzögerung

S ..... Selektiv: FI-Schutzschalter mit Zeitverzögerung

#### Mögliche Einstellungen in Abhängigkeit des Auslösestroms des FI-Schutzschalters

	10mA	30mA	100mA	300mA	500mA	650mA	1A
X1/2	O	O	O	O	O	O	O
X1	O	O	O	O	O	O	O
X2	O	O	O	O	O	X	X
X5	O	O	O	X	X	X	X
AUTO	O	O	O	X	X	X	X
RAMP	O	O	O	O	O	O	X

#### Maximal gemessene Auslösezeit des FI-Schutzschalters (nach Norm EN 61008 und 61009)

	1/2 x I $\Delta$ N	I $\Delta$ N	2 x I $\Delta$ N	5 x I $\Delta$ N
Nicht verzögerter FI	t $\Delta$ = Max.1999ms	t $\Delta$ = Max.500ms	t $\Delta$ = Max.150ms	t $\Delta$ = Max.40ms
Zeitverzögerter FI	t $\Delta$ = Max.1999ms	t $\Delta$ = Max.500ms	t $\Delta$ = Max.150ms	t $\Delta$ = Max.40ms


I $\Delta$ N..... Auslösestrom

t $\Delta$ ..... Auslösezeit




: Zeigt an, dass der Übertemperaturschutz ausgelöst hat und keine Messung durchgeführt werden kann. Warten Sie einige Zeit, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

### 5.2.5.1 Anwendung der FI-Messfunktionen über die F1-Taste

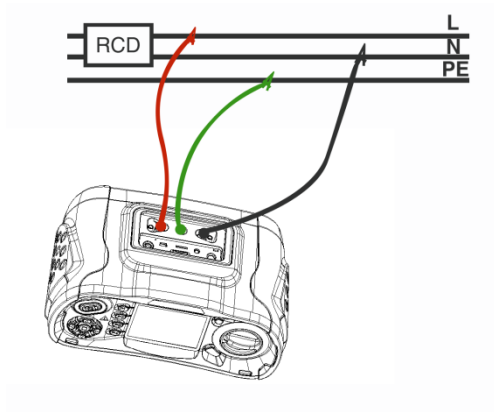

Anschluss bei der FI-Messung

### 5.2.5.2 Anwendung des AUTO Modus

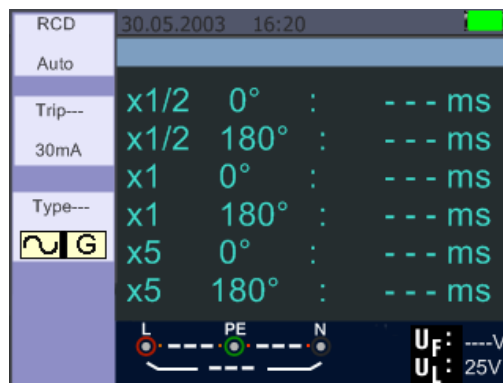

Anzeige des AUTO Modus

1. Drehen Sie den Drehschalter in die Position RCD
2. Der Einstiegsbildschirm ist das Setup des AUTO-Modus
3. Mit der F2- und F3-Taste, wählen Sie die Bewertung und den Typ des FIs aus
4. Messleitungen anschließen, wie in der Abbildung gezeigt.
5. Wenn „---“, von der rechten unteren Ecke verschwindet und die Spannung des L-PE auf der unteren linken erscheint, ist das Gerät bereit, den Test durchzuführen (Wenn N und PE-Messleitungen vertauscht sind, wird das Gerät immer noch den Test durchführen)
6. Drücken Sie die TEST-Taste, wenn Sie bereit sind
7. Während die Prüfung stattfindet, sollte der FI nicht im  $x\frac{1}{2}$  Modus auslösen (halber Auslösestrom) wird aber bei der  $x1$  (ganzer Auslösestrom)  $0^\circ$ -Modus auslösen und Ihnen die Auslösezeit anzeigen
8. Setzen Sie den FI zurück und das Gerät wird die Auslösezeit beim  $x1$   $180^\circ$ -Modus messen
9. Wiederholen dies sowohl für die  $x5$   $0^\circ$  und  $x5$   $180^\circ$  Messung und setzen Sie den FI jedes Mal zurück
10. Der Test ist nun abgeschlossen - siehe Anzeige für die Ergebnisse


### 5.2.5.3 Anwendung des x $\frac{1}{2}$ , x1, x2 und x5 Modus in manueller Auswahl



1. Drehen Sie den Drehschalter in die Position RCD
2. Drücken Sie F1-Taste, um aus dem AUTO x $\frac{1}{2}$ , x1, x2 und x5 Modus zu wählen
3. Mit der F2- und F3-Taste wählen Sie den Auslösestrom und die Art des FIs. (G=Allgemein / S=Selektiv)
4. Verbinden Sie die Messleitungen wie in der Abbildung gezeigt
5. Wenn „---“, von der rechten unteren Ecke verschwindet und die Spannung des L-PE auf der unteren linken erscheint, ist das Gerät für den Test bereit (Wenn N und PE-Messleitungen vertauscht sind, wird das Gerät den Test trotzdem durchführen)
6. Verwendung des selektiven FI-Schutzschalters mit der F3-Taste  
S: Selective (zeitverzögert) FI-Schutzschalter. Beim zeitverzögerten FI-Schalter wird die Messung 30 Sekunden verzögert durchgeführt und die Zeit im Display angezeigt.  
AC RCD überträgt Strom in Echteffektivwerte, die Sinuswellenformen besitzen.  
Verwenden Sie die „Selective“ 0° und 180° mit der Taste F4
7. Drücken Sie die TEST-Taste, wenn Sie bereit sind.
8. Die langsamste Auslösezeit wird angezeigt.

### 5.2.5.4 Anwenden der „Ramp“-Funktion



Bei unbekannter Auslösegröße des Fehlerstroms kann die Ramp-Funktion genutzt werden, um einen stetig steigenden Prüfstrom auszugeben. Wenn dieser den Auslösestrom des FI erreicht und damit ausgelöst hat, kann der Messwert als Bemessungsgrundlage für den FI verwendet werden.

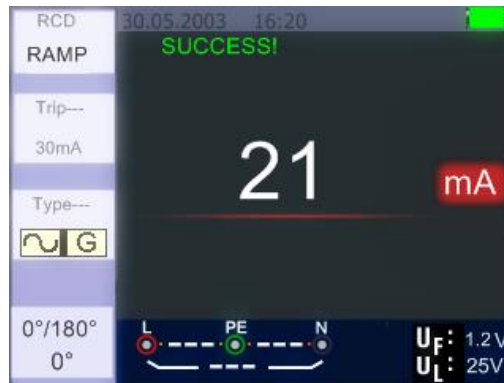

1. Drehen Sie den Drehschalter auf die RCD-Position
2. Drücken Sie die F1-Taste um von AUTO auf RAMP umzuschalten
3. Drücken Sie F2 und F3 um Nenngröße und Art des FI-Schutzschalters festzulegen
4. Mit der Taste F4 schalten Sie die Prüfpolarität um (0° oder 180°)
5. Drücken Sie die TEST-Taste um die Prüfung auszuführen
6. Das Gerät gibt einen in 3mA ansteigenden Prüfstrom bis ca. 33mA ab (je nach Auswahl)
7. Der FI-Schutzschalter sollte bereits bei ca. 21mA auslösen

### 5.2.6 RCD/FI Funktionsmenü

Hauptanzeige

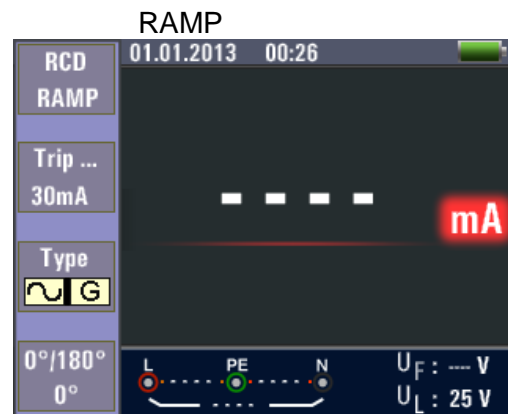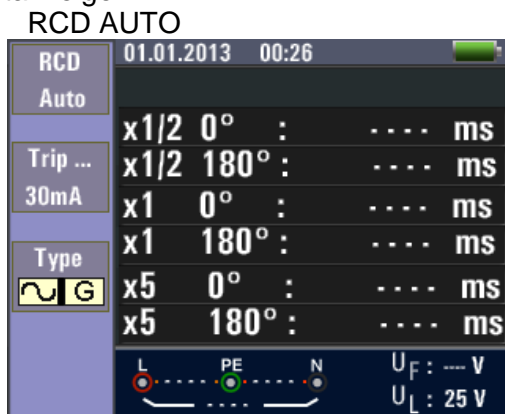

## Menüanzeige



F1 Taste	Pop-Up Menü für Messart (Auto, Time, Ramp) wird geöffnet.
F2 Taste	Pop-Up Menü für Nenn-Auslösestrom (10mA bis 650mA) wird geöffnet.
F3 Taste	Pop-Up Menü für FI-Art und Form des Prüfstroms (Allgemein, Selektiv / Sinus) wird geöffnet.
F4 Taste	Pop-Up Menü für die Prüfungspolarität (0° oder 180°) wird geöffnet.
▲ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
▼ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
Enter Taste	Bestätigen Sie die Benutzerauswahl.

### 5.2.7 Anwendung der Spannungsfunktion


**Achtung!**

**Keine Spannungsmessung in Netzen über 500V AC.**



Standby Anzeige der Spannungsmessung (< 80V)

1. Schließen Sie die Verbindungsleitungen an die Eingangsklemmen an.
2. Drehen Sie den Drehschalter in die V-Position

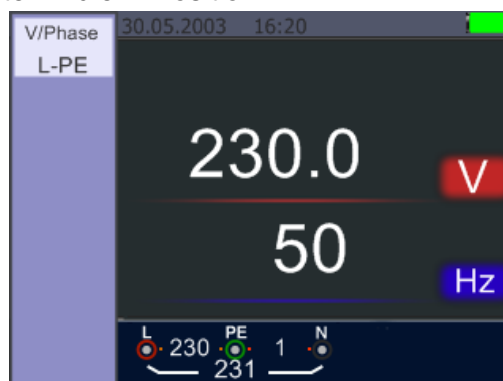


3. Der mittig angezeigte Messwert entspricht dem gemessenen Spannungswert.
4. Der unterhalb angezeigte Wert gibt die gemessene Netzfrequenz wieder.
5. Diese Messung kann ohne gedrückte TEST-Taste ausgeführt werden.

## 5.2.8 Anwendung der Phasensequenzfunktion (Drehrichtungsanzeige)



Startbild der Phasensequenzmessung

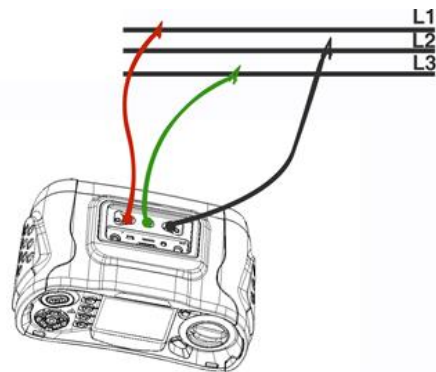

Anschluss der Phasensequenzmessung

1. Drehen Sie den Drehschalter in die Position V
2. Drücken Sie F1, um auf Phasensequenz umzuschalten
3. Schließen Sie die Messleitungen an L1, L2, L3 an, wie im Bild dargestellt
4. Die Phasensequenz wird bei anliegenden Phasen (L1, L2, L3) automatisch angezeigt



Richtige Phasensequenz L1, L2, L3 (rechtsdrehendes Drehfeld)

5. Bei einem vertauschten Phasenpaar wird die Phasensequenz als „2 1 3“ angezeigt (L2, L1, L3)




Zwei Phasen vertauscht (linksdrehendes Drehfeld)

### 5.2.9. Voltage/Phase Funktionsmenüs

Hauptanzeige



Menüanzeige

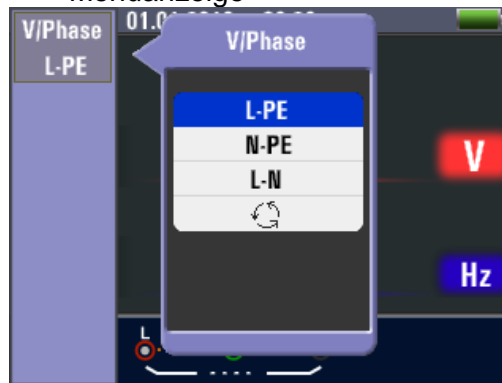


F1 Taste	Pop-up Menü für Spannungsmessung (L-PE, L-N, N-PE) oder Phasensequenz wird aktiviert
F2 Taste	Keine
F3 Taste	Keine
F4 Taste	Keine
▲ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
▼ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
Enter Taste	Bestätigen Sie die Benutzerauswahl.


### 5.3. Isolationswiderstandsmessung

#### 5.3.1 Funktionsmenüs der Isoaltionsprüfung

Hauptanzeige

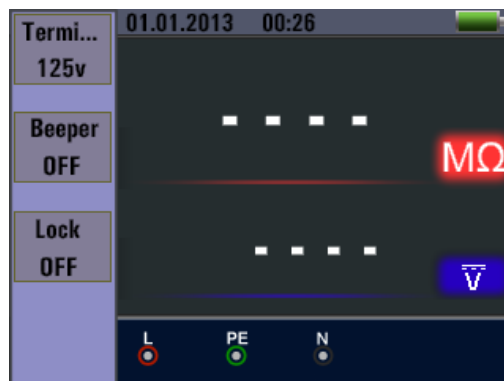

Menüanzeige

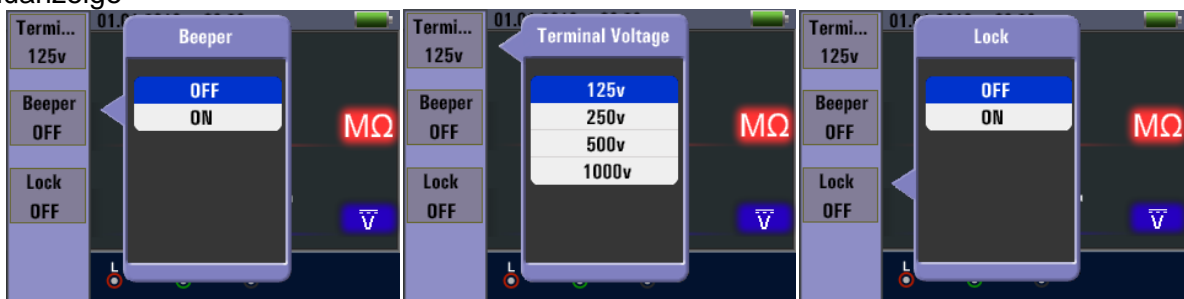

F1 Taste	Pop-Up Menü für die Prüfspannung wird aktiviert.
F2 Taste	Pop-Up Menü für den Warnsummer wird aktiviert.
F3 Taste	Pop-Up Menü für den Warnsummer wird aktiviert.
F4 Taste	Pop-Up Menü für den Referenzwert wird aktiviert.
▲ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
▼ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
Enter Taste	Bestätigen Sie die Benutzerauswahl.

### 5.3.2 Messung des Isolationswiderstands

#### Isolationswiderstand / Schalter und Anschlusseinstellungen



Messungen dürfen nur an spannungsfreien Stromkreisen durchgeführt werden.

1. Schalten Sie den Drehschalter in die „INSULATION“-Position.
2. Verwenden Sie die Klemmen L und N (rot und schwarz) für diesen Test.
3. Verwenden Sie die F1 Taste, um die Testspannung zu wählen. Die meisten Isolationsprüfungen werden bei 500 V durchgeführt, beachten Sie aber die vorgeschriebenen Testanforderungen.
4. Drücken und halten Sie TEST-Taste, bis sich der Messwert stabilisiert.

#### **Hinweis:**


Wenn eine Spannung in der Leitung erkannt wird, kann keine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Die Primäranzeige (obere Anzeige) zeigt den Isolationswiderstand. Die Sekundäranzeige (untere Anzeige) zeigt die aktuelle Testspannung.

#### **Hinweis:**

Für normale Isolation mit hohem Widerstand sollte die aktuelle Testspannung (UN) immer gleich hoch oder höher sein als die programmierte Spannung. Wenn der Isolationswiderstand zu gering ist, wird die Testspannung automatisch reduziert, um den Teststrom zu begrenzen.


### 5.4. Anwendung der RE-Funktion (Erdungswiderstand)

Die Erdungswiderstandsprüfung (Schalterstellung RE) ist eine 3-Leiter-Prüfung, bestehend aus zwei Erdspeissen und einer Erdungsklemme. Die Messung beruht auf dem Prinzip des Spannungsfalls zwischen **RE** und **S**, während durch **RE** und **H** ein AC-Prüfstrom im mA-Bereich fließt. Dieser Test erfordert das im Lieferumfang beiliegende Zubehör-Set, welches wie in der folgenden Abbildung dargestellt verbunden werden muss:

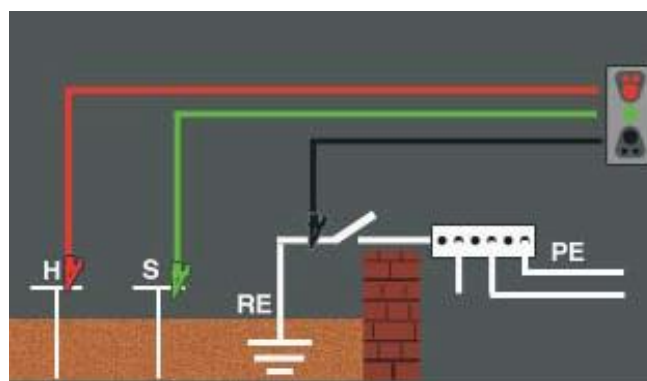

Richtige Verbindung der Leitungen für die RE-Messung


Die beste Genauigkeit wird erzielt, wenn der Abstand des mittleren Erdspießes ca. 62% der Strecke der Entfernung zum am weitesten entfernten Erdspieß erreicht, wie im folgenden Bild dargestellt:

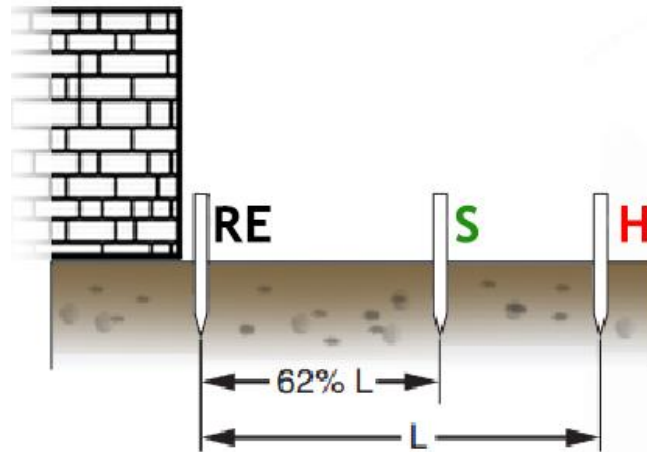

Die Erdspeisse sollten hierbei in einer geraden Linie aufgestellt und die Leitungen getrennt werden, um eine gegenseitige Kopplung zu vermeiden.

Die getestete Erdungselektrode (z.B. Fundamenterder) sollte beim Test von der elektrischen Anlage getrennt werden. Erdungswiderstandstests sollten nie an einem spannungsführenden System durchgeführt werden.

Messung des Erdungswiderstandes:

1. Drehen Sie den Drehschalter in die Position RE.
2. Führen Sie erst eine Nullung der mit dem Gerät verbundenen Messleitungen durch, indem Sie alle drei Leitungsenden kurzschließen und die F4-Taste gedrückt halten. Das Symbol  kennzeichnet eine erfolgte Nullung.
3. Verbinden Sie nun die Messleitungen mit den Erdspeissen und Anschlussklemmen am Gerät, wie im Bild dargestellt.
4. Drücken Sie TEST. Warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist.


Die Primäranzeige (obere Anzeige) zeigt den Erdungswiderstand.  
Der Teststrom wird in der Sekundäranzeige angezeigt.

**Hinweis:**

Wenn zwischen den Erdspeissen eine Spannung größer als 10 V festgestellt wird, wird der Test abgebrochen.

### 5.4.1. Erdungswiderstand Funktionsmenü

Hauptanzeige

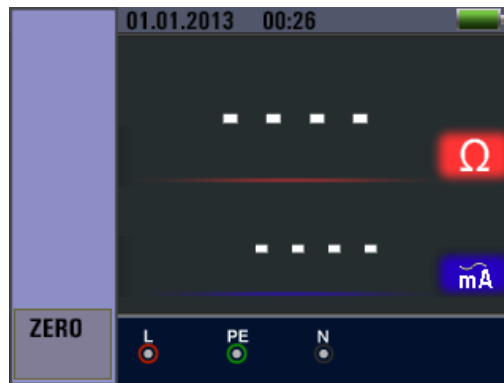


F1 Taste	Keine
F2 Taste	Keine
F3 Taste	Keine
F4 Taste	Nullung der Prüfleitungen
▲ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
▼ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
Enter Taste	Bestätigen Sie die Benutzerauswahl.

### 5.5. Anwendung der Low-Ohm Messfunktion


Eine Durchgangsprüfung wird verwendet, um die Qualität der Verbindungen (Klemmen, Lötstellen etc.) in einem Stromkreis zu prüfen, indem eine hoch auflösende Widerstandsmessung durchgeführt wird. Dies ist besonders für die Kontrolle der Erdungsverbindungen wichtig, damit immer eine gute Ableitung von Fehlerströmen gewährleistet ist.

#### 5.5.1. Funktionsmenü der Low-Ohm Messfunktion

Hauptanzeige

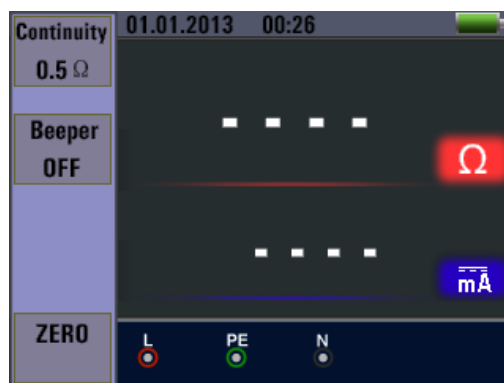



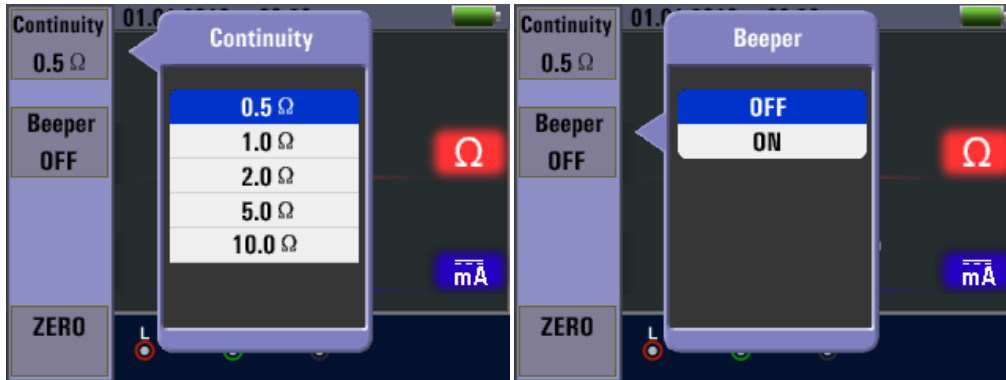

## Menüanzeige



F1 Taste	Pop-Up Menü zur Grenzwerteinstellung der Durchgangsprüfung
F2 Taste	Pop-Up zum Ein/Ausschalten des Summers
F3 Taste	Keine
F4 Taste	Nullung der Prüfleitungen
▲ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
▼ Taste	Drücken um die aktuellen aktiven Optionen auszuwählen.
Enter Taste	Bestätigen Sie die Benutzerauswahl.


## 6. Optionen / Einstellungen







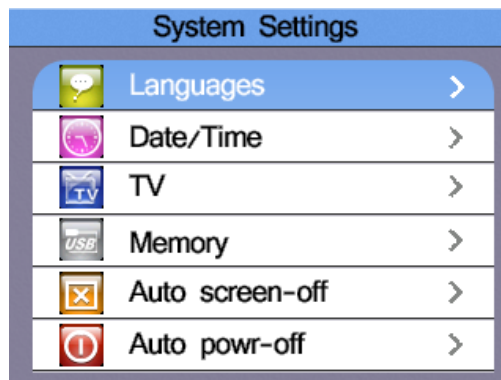

Durch Drücken der -Taste im Pfeiltastenfeld gelangt der Anwender aus jeder Messfunktion in das Optionsmenü. Hier stehen die nachfolgend aufgeführten Funktionen zur Verfügung:

Symbol	Menü
	Systemeinstellungen
	Datenaufzeichnung
	Einstellungen ausführen

Drücken Sie die ◀ oder ▶ Tasten, um durch das Optionsmenü zu navigieren und bestätigen Sie die Auswahl mit der ◻-Taste (Enter).


## 6.1. Systemeinstellungen



Symbol	Menu
	Languages - Spracheinstellungen
	Date/Time - Datum Zeit
	TV – TV Ausgang
	Memory - Datenspeicheroptionen
	Auto screen-off – Automatische Bildschirmabschaltung
	Auto power-off – Automatische Geräteabschaltung
	System default settings – Werkseinstellungen
	System upgrade – Geräte Update

Drücken Sie die ▲ oder ▼ Tasten, um durch das Systemmenü zu navigieren und bestätigen Sie die Auswahl mit der □ -Taste (Enter). Mit der ESC-Taste navigieren Sie aus jedem Untermenü zurück in das übergeordnete.


### 6.1.1. Sprachauswahl

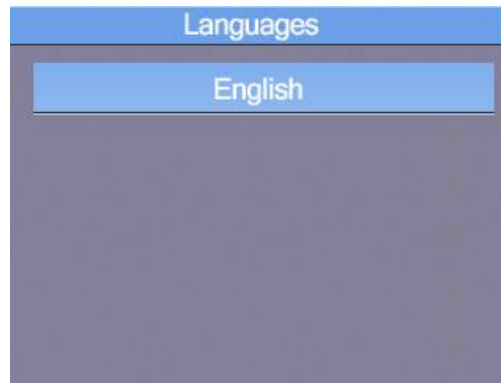


Drücken Sie die ▲ oder ▼ Tasten, um durch das Sprachmenü (Language) zu navigieren und bestätigen Sie die Auswahl mit der □ –Taste (Enter).

**Hinweis:** Die zur Auswahl stehenden Sprachen können sich mit neueren Firmware-Versionen ändern.

### 6.1.2 Datum / Zeit

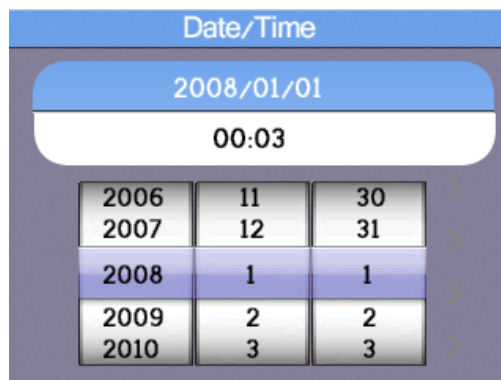


Drücken Sie die ▲ oder ▼ Tasten, um die Einstellung des Datums (obere Zeile) oder der Uhrzeit (untere Zeile) auszuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit der □ –Taste (Enter).

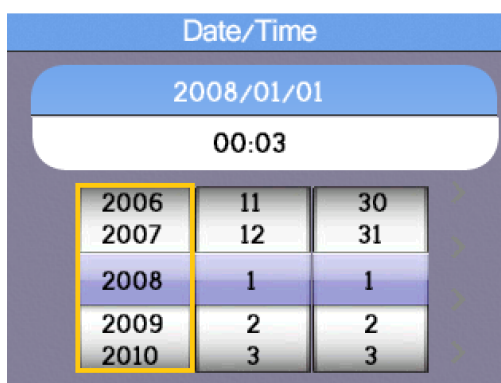

Drücken Sie die ◀ oder ▶ Tasten, um zwischen den Einstellungen Jahr, Monat, Tag (Datum) oder der Stunde, Minute (Uhrzeit) auszuwählen. Ändern Sie die Werte mit den ▲ oder ▼ Tasten und bestätigen Sie die Auswahl mit der □ –Taste (Enter). Nach Abschluss drücken Sie ESC-Taste, um in das vorausgehende Menü zurückzukehren.


### 6.1.3. TV-Ausgabe

Das Gerät verfügt über die Möglichkeit das Anzeigebild als TV-Out Signal an einen Fernseher weiterzuleiten.

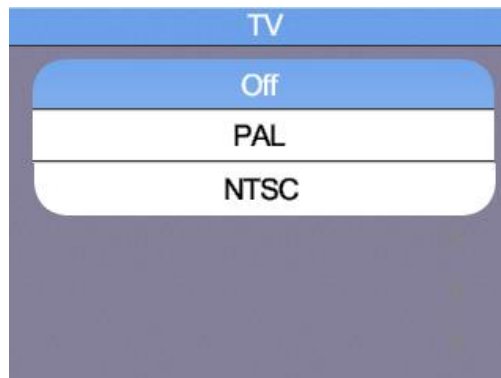

Drücken Sie die ▲ oder ▼ Tasten, um durch das Menü zu navigieren und bestätigen Sie die Auswahl mit der □ -Taste (Enter).


### 6.1.4. Speichermenü (Memory)

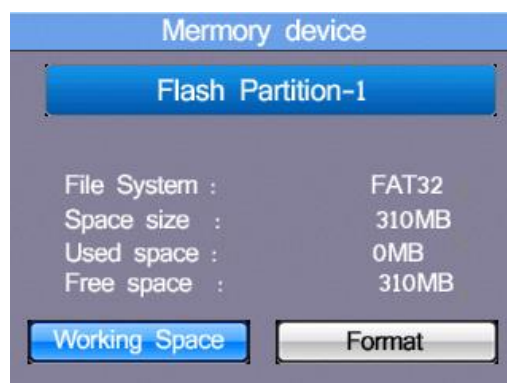

Drücken Sie die ▲ oder ▼, um zwischen dem internen Speicher (Flash) oder einer Speicherkarte (SD-Card) umzuschalten. Bestätigen Sie die Auswahl mit der □ -Taste (Enter). Mit den ◀ oder ▶ Tasten können Sie dann zwischen „Working space“ oder „Format“ (Formatierung des Speichers) umschalten und die Auswahl mit der □ -Taste (Enter) bestätigen.

**Hinweis:** Mit der Option „Format“ formatieren Sie den internen Datenspeicher oder die SD-Karte. Alle im Speicher vorhandenen Informationen werden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden!

### 6.1.5. Automatische Bildschirmabschaltung

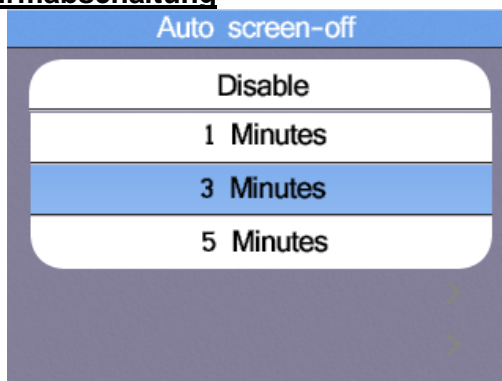

Um die Einsatzdauer der geladenen Akkus zu verlängern, sollte sich der Bildschirm nach einigen Minuten automatisch deaktivieren (Auto Screen Off), da die Hintergrundbeleuchtung der größte Einzelverbraucher im Gerät ist.

Drücken Sie die ▲ oder ▼, um zwischen den verschiedenen Optionen umzuschalten, wobei 3 Minuten der Standard ist. Bestätigen Sie die Auswahl mit der □-Taste (Enter). Die Option „Disable“ schaltet diese Funktion komplett ab.

### 6.1.6 Automatische Geräteabschaltung



Um die Einsatzdauer der geladenen Akkus zu verlängern, sollte sich das Gerät nach einigen Minuten automatisch deaktivieren (Auto Power Off). Hierdurch wird ein vollständige Entladen des Akkus verhindert, sollte das Gerät versehentlich nicht manuell abgeschaltet worden sein.

Drücken Sie die ▲ oder ▼, um zwischen den verschiedenen Optionen umzuschalten, wobei 10 Minuten der Standard ist. Bestätigen Sie die Auswahl mit der □-Taste (Enter). Die Option „Disable“ schaltet diese Funktion komplett ab und das Gerät bleibt bis zu manueller Abschaltung im Betrieb, bzw. bis der Akku leer ist.

### 6.1.7. Werkseinstellungen



Sollte das Gerät Probleme bei der Anwendung zeigen oder versehentlich Einstellungen verändert worden sein, kann eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen (System Default) helfen. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Tasten, um zwischen YES (JA) oder NO (NEIN) umzuschalten und bestätigen Sie die Auswahl mit der □ -Taste (Enter).


### 6.1.8. Firmware Updates (System Upgrade)



Sollte ein Firmware-Update zur Verfügung stehen, kann dieses auf eine SD-Karte gespeichert werden und als Quelle für ein Update zur Verfügung stehen. Firmware-Updates sollten nur vom Fachpersonal ausgeführt werden, da eine falsche Anwendung das Gerät beschädigen kann.

## 7. Datenspeicher, Schnittstellen und Aufnahmefunktion

### 7.1 Aufnahmefunktion (Run Settings)

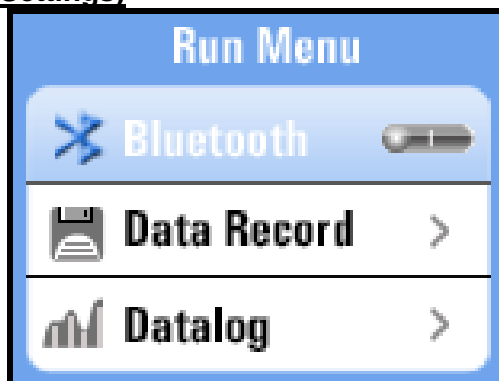

Symbole	Menü
	Bluetooth Ein/Aus
	Datenaufzeichnung (Einzelwert)
	Datenlogger (Messwertaufzeichnung)

### 7.2 Bluetooth




Drücken Sie die ◀ oder ▶ Tasten, um die Bluetooth Datenübertragung am Gerät ein- oder auszuschalten. Bestätigen Sie die Auswahl mit der ESC –Taste, um in das vorausgehende Menü zurückzukehren.

### 7.3 Data Record

Die Option Data Record zeichnet einen einzelnen Messwert als Textdatei auf. Diese kann später auf den PC übertragen oder wieder als Bilddatei am Gerät dargestellt werden.


Sie können den Dateinamen frei wählen, indem Sie mit den Pfeiltasten auf der virtuellen Tastatur navigieren:

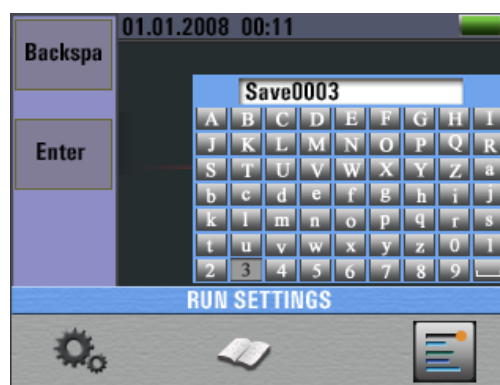




Taste	Funktion
F1 button	Backspace- Buchstaben löschen
F2 button	Enter- Messwert unter gewählter Bezeichnung speichern
◀ ▶ □ ▲ ▼	Buchstaben anwählen und bestätigen

## 7.4 Datalogger

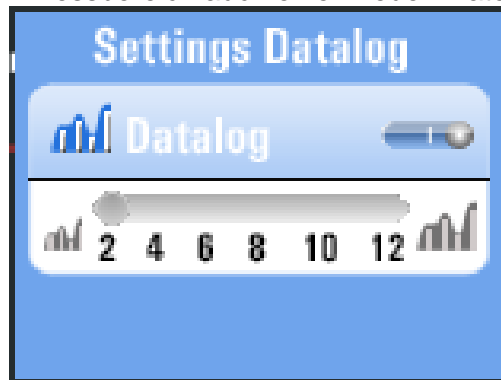
Die Option „Datalogger“ zeichnet nach Aktivierung die Messwerte des ausgewählten Bereiches in tabellarischer Form auf. Diese kann später auf den PC übertragen oder wieder als Bilddatei am Gerät dargestellt werden. Der Dateiname setzt sich automatisch aus dem Datum und der Uhrzeit der Aufnahme zusammen. Wird der Messbereich während der Messung verändert, stoppt die Aufnahme. Starten Sie ggf. in einem neuen Messbereich auch einen neuen Datenlogger.



Symbol	Funktion
	Datenlogger ein- oder ausschalten
 2,4,5,8,10,12 	Datenloggerintervall einstellen (in Sekunden)


Drücken Sie die ◀ oder ▶ Tasten, um den Datalogger zu aktivieren oder die Intervallzeit einzustellen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der □-Taste oder drücken Sie ESC, um in das vorausgehende Menü zurückzukehren.

Beispiel: Textdatei Datenlogger (Durchgangsprüfung) am PC

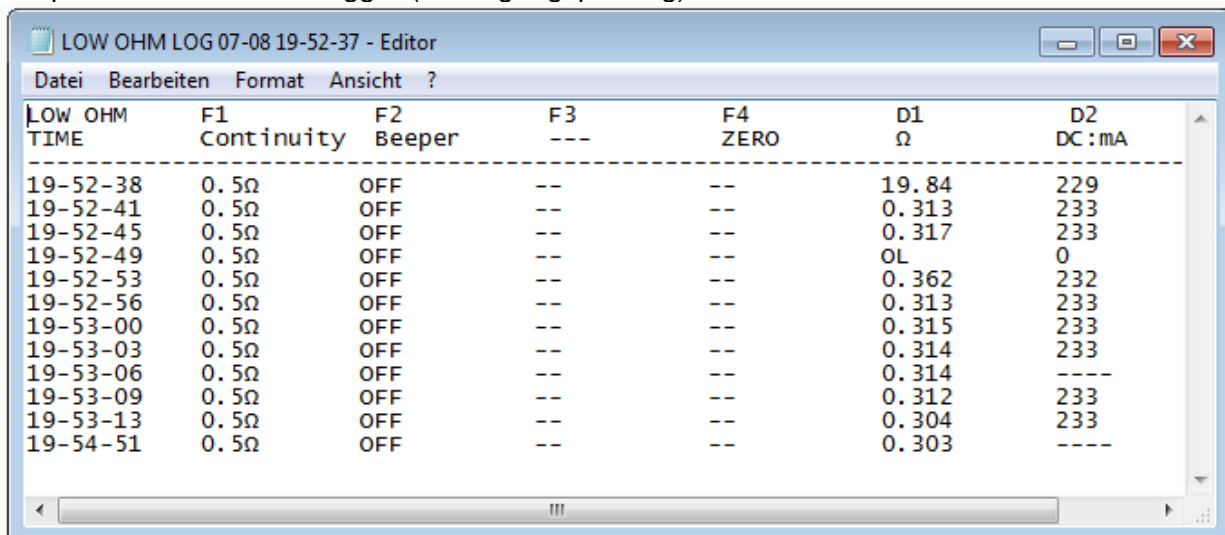


LOW OHM TIME	F1 Continuity	F2 Beeper	F3 ---	F4 ZERO	D1 Ω	D2 DC :mA
19-52-38	0.5Ω	OFF	--	--	19.84	229
19-52-41	0.5Ω	OFF	--	--	0.313	233
19-52-45	0.5Ω	OFF	--	--	0.317	233
19-52-49	0.5Ω	OFF	--	--	OL	0
19-52-53	0.5Ω	OFF	--	--	0.362	232
19-52-56	0.5Ω	OFF	--	--	0.313	233
19-53-00	0.5Ω	OFF	--	--	0.315	233
19-53-03	0.5Ω	OFF	--	--	0.314	233
19-53-06	0.5Ω	OFF	--	--	0.314	----
19-53-09	0.5Ω	OFF	--	--	0.312	233
19-53-13	0.5Ω	OFF	--	--	0.304	233
19-54-51	0.5Ω	OFF	--	--	0.303	----

## 7.5 Datenspeicher (Data Record)

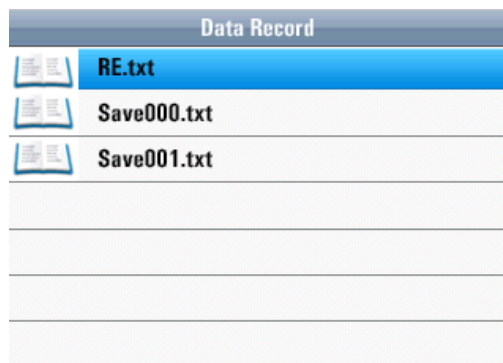

Im Menü Data Record sehen Sie eine Übersicht der zuvor abgespeicherten Messwerte als Textdatei für Einzelwerte oder Datalogger-Dateien. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Tasten, um durch das Menü zu navigieren und bestätigen Sie die Auswahl mit der □ –Taste (Enter). Folgende Ansicht erscheint nach Auswahl einer gespeicherten Datei:

### Ansicht einer aufgerufenen Datei

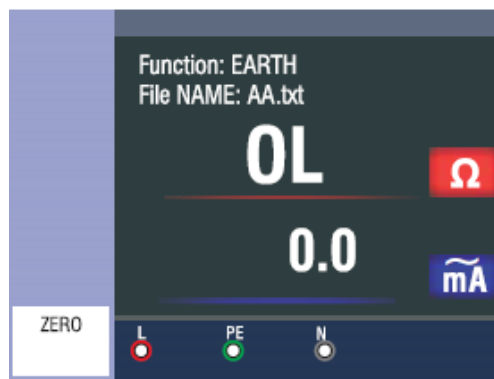

Taste	Funktion
◀ ▶	Gespeicherte Dateien durchschalten
▲ ▼	Bei aufgerufener Datenloggerdatei: Einzelne Messpunkte durchschalten
□ (Enter)	Öffnet Zusatzoptionen zur Datenübertragung: <b>Bluetooth</b> (Übertragung) EIN/AUS <b>Drawing</b> (Zeitliniendarstellung) EIN/AUS <b>Datalog Color</b> (Farbe der Zeitlinie im Datalogger)

Drücken Sie die ESC-Taste, um wieder zur Auswahl der gespeicherten Textdateien zurückzukehren.


Wenn Sie eine aufgenommene Datei aus dem internen Speicher oder von der SD-Karte löschen wollen, wählen Sie die Datei mit den ▲ oder ▼ Tasten aus und betätigen die HELP-Taste. Es erscheint das nachfolgende Pop-Up Fenster:



Nutzen Sie die ▲ oder ▼ Tasten zur Auswahl von YES (JA) oder NO (NEIN) und bestätigen Sie den Löschvorgang mit der □-Taste (Enter)


### 7.6 Zusatzoptionen im Data Record Menü

Wenn Sie im Data Record-Menü eine Einzelbildaufnahme geöffnet haben, drücken Sie die □-Taste (Enter), um die Datei per Bluetooth zu übertragen:

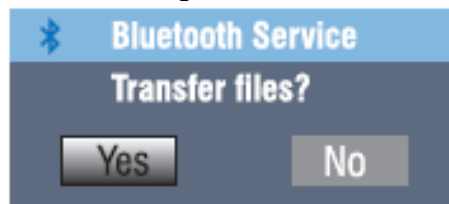


Haben Sie eine Datenlogger-Datei geöffnet, drücken Sie die □-Taste (Enter), um folgende Zusatzoptionen zu öffnen:

#### **Pop-Up Menü**

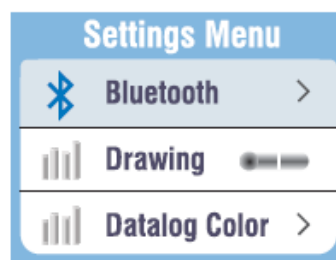


Taste	Funktion
◀ ▶	Nur Drawing: Zwischen Messwert und gezeichneter Zeitlinie umschalten.
▲ ▼	Auswahl zwischen Bluetooth, Drawing und Drawing Color umschalten.
□ (Enter)	Bluetooth Übertragung der aktuellen Datei

## 7.7. Zeitliniendarstellung (Drawing)

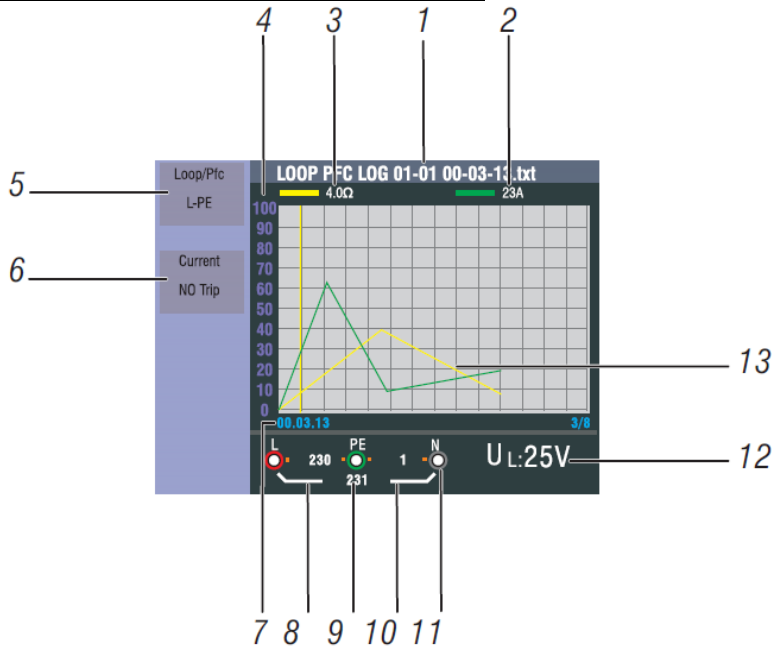

Nummer	Anzeige	Bedeutung
1	Dateiname	Der Dateiname der angezeigten Datenloggerdatei setzt sich zusammen aus: Funktion, Monat/Tag, Uhrzeit, Dateart  <div style="text-align: center;"> <p>Morth/day File type</p> <p><b>LOOP PFC LOG 01-01 00-03-13.txt</b></p> <p>Function Hours/minutes/seconds</p> </div>
2	Primäranzeige und Messeinheit	Messwert am Cursor (gelbe Linie) mit zugehöriger Messeinheit (im Beispiel Schleifenstrom)
3	Sekundäranzeige und Messeinheit	Messwert am Cursor (gelbe Linie) mit zugehöriger Messeinheit (im Beispiel Schleifenimpedanz)
4	Skala	Zeigt eine Messwertskala zur Orientierung der Verlaufskurve
5	Funktion 1	Zeigt die während der Messung aktiven Funktionen
6	Funktion 2	Zeigt die während der Messung aktiven Funktionen
7	Std/Min/Sek	Zeitpunkt der Messwertaufnahme am Cursor (gelbe Linie)
8	L-PE Wert	Während der Messung erfasster Wert zwischen Phase und Erdung
9	L-N Wert	Während der Messung erfasster Wert zwischen Phase und Neutralleiter
10	PE-N Wert	Während der Messung erfasster Wert zwischen Neutralleiter und Erdung
11	Markierung über/unter Anschluss-Symbol	Markierungen über/unter dem Anschluss-Symbol zeigen eine umgekehrte Polarität während der Messung an.
12	UF/UL Wert	Während der Messung aktive Limitierung für die maximale Berührungsspannung UL oder Fehlerspannung UF.
13	Kurve	Die Zeitverlaufskurve zeigt die Entwicklung der Messwerte über den aufgenommenen Zeitraum an.

**7.8 Kurvenfarbe (Drawing Color)  
Pop-Up Menü**

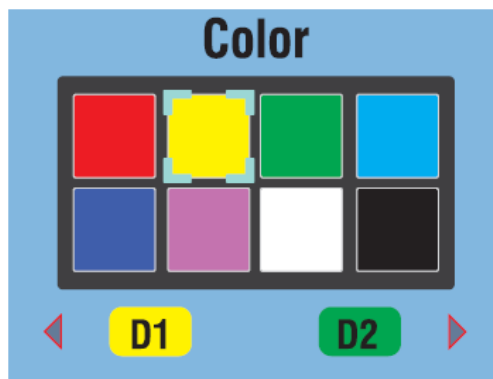

Taste	Funktion
◀ ▶	Umschalten zwischen D1 (Kurve 1) und D2 (Kurve 2)
▲ ▼	Farbauswahl für die angewählte Kurve umschalten.
ESC-Taste	Einstellungen speichern und in das Menü zurückkehren.

## **8. Software**


### **8.1 PC Software**

Öffnen Sie die "PeakTech Safety-Tester.exe" von der beiliegenden Software CD und installieren Sie das Programm auf Ihrem PC.

Sie können die beiliegende Software nutzen, um im Gerät abgespeicherte Messungen per USB auf Ihren PC zu übertragen oder die Daten in Echtzeit per Bluetooth Adapter in der Software aufzuzeichnen.

Bei einer USB-Verbindung wird das Gerät als Wechselspeichermedium von Windows-Systemen erkannt, wodurch keine Treiberinstallation notwendig ist.

Nutzen Sie eine Bluetooth-Verbindung benötigen Sie ggf. einen marktüblichen Bluetooth-Adapter für Ihren PC, welche im Handel erhältlich sind. Die meisten modernen Notebooks verfügen bereits über eine integrierte Bluetooth Schnittstelle zur Datenverbindung mit mobilen Geräten. Nach Einrichtung der Datenverbindung wird dem Bluetooth Gerät eine virtuelle COM-Port Schnittstelle zugewiesen, welche Sie in der Software auswählen können.

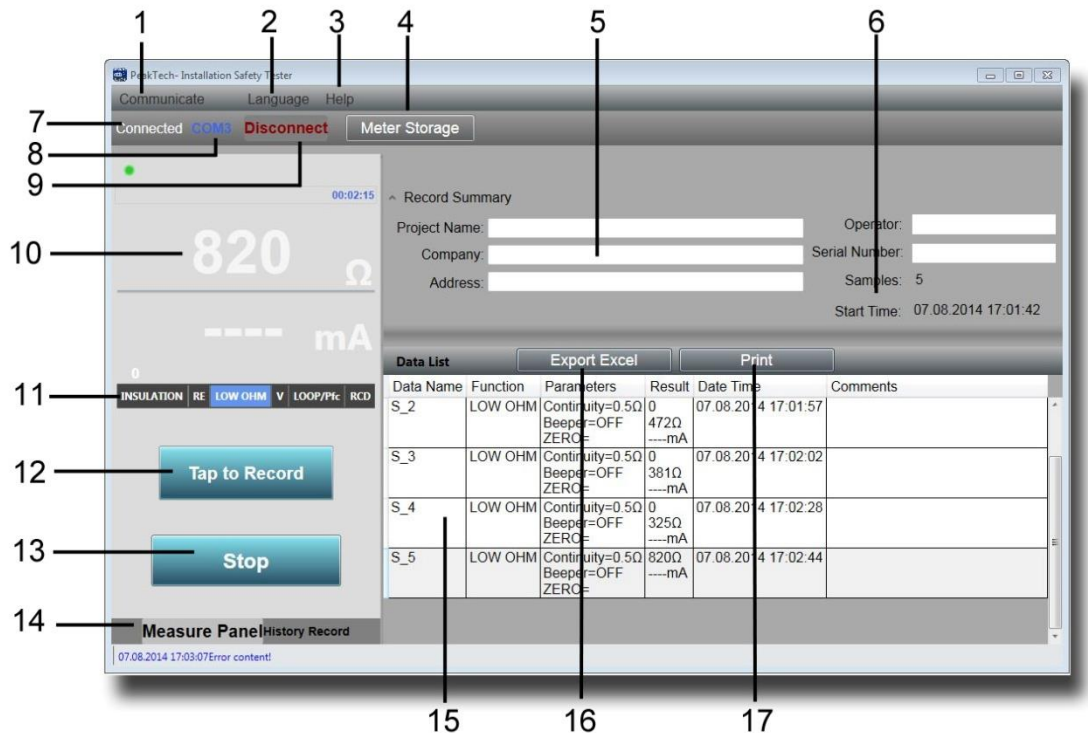

Nummer	Funktion	Bedeutung
1	Communicate	Auswahl der Kommunikationsbedingungen COM-Port: Bluetooth Verbindung über einen virtuellen COM-Port Meter Storage: Auslesen des internen Speichers über USB
2	Language	Auswahl der Sprache
3	Help	Öffnet die Hilfe-Funktion
4	Meter Storage	Zeigt bei angeschlossener USB-Verbindung den Inhalt des internen Speichers
5	Protokolldaten	Eingabe von Auftragsdaten zur Erstellung eines Messprotokolls
6	Start-Time / Samples	Zeigt Zeit und Datum, sowie den Intervall einer Messung an.
7	Connected	Zeigt den Verbindungsstatus des Gerätes an
8	COM	Zeigt die aktive COM-Port Verbindung über Bluetooth
9	Disconnect	Beendet die Datenverbindung
10	Messwertanzeige	Zeigt die aktuell übertragenen Messwerte und Einheiten
11	Function	Zeigt die aktive Messfunktion des Gerätes
12	Tap to Record	Messwert in die Tabelle übertragen
13	Stop	Beendet eine Aufnahme
14	Measure Panel/ History Record	Schaltet zwischen aktiver Datenübertragung und vorausgehenden Messungen um
15	Messwerttabelle	Zeigt eine ausführliche Darstellung aller übertragenen Messwerte in tabellarischer Form, wie diese auch gespeichert oder gedruckt werden kann.
16	Export Excel	Speichert die Messwerttabelle im Excel-Format zur weiteren Verarbeitung
17	Print	Messwerttabelle direkt drucken


## 8.2. App für Smartphones

Laden Sie die App „PeakTech Safety Tester“ kostenfrei aus dem App-Store oder installieren Sie die apk-Datei von der CD manuell (nur Android).

Öffnen Sie die Applikation und stellen Sie eine Bluetooth-Datenverbindung her. Beachten Sie dabei, dass sowohl am Installationstester, als auch an Ihrem Smartphone die Bluetooth Schnittstelle aktiviert ist.

Die Applikation für Smartphones kann Daten aus dem Messgerät auf Tastendruck in die Messwerttabelle übertragen bzw. speichern und ist in der Lage Messdaten per E-Mail weiterzuleiten.



Taste	Funktion
(i)	Informationen und Hilfe-Funktion
	Speichert die Messwerte
Record	Messwert in Tabelle übertragen

# EU - Konformitätserklärung

## PeakTech 2755

Hiermit erklärt PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH, dass der Funkanlagentyp [P 2755 - Tester mit Bluetooth-Schnittstelle] der Richtlinie 2014/53/EU, elektromagnetische Kompatibilität der Richtlinie 2014/30/EU und Gerätesicherheit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU entspricht.



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[https://www.peaktech.de/media/45/24/f1/1627376631/PeakTech\\_2755\\_Declaration%20of%20Conformity.pdf](https://www.peaktech.de/media/45/24/f1/1627376631/PeakTech_2755_Declaration%20of%20Conformity.pdf)

*Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus, vorbehalten.*

*Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.*

*Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.*

*Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.*

*Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte, die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden. Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von 1 Jahr wird empfohlen.*

© PeakTech®



## 1. Introduction

This product complies with the requirements of the following European Community Directives: 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) and 2014/35/EU (Low Voltage) as amended by 2014/32/EU (CE-Marking). Declaration of conformity on page 101.  
Overvoltage category CAT III 600V ; pollution degree 2.

## 2. Safety Precautions

To ensure safe operation of the equipment and eliminate the danger of serious injury due to short-circuits (arcing), the following safety precautions must be observed. Damages resulting from failure to observe these safety precautions are exempt from any legal claims whatever.

- Read these operating instructions and make them accessible to subsequent users.
- Use of test equipment for high-energy circuits only by trained specialist personnel.
- Work on dangerous voltages may only be carried out by qualified electricians. It is essential that you observe the all safety rules.
- Wear suitable protective equipment when working on dangerous voltages.
- Voltages above 25 VAC or 60 VDC are generally considered dangerous voltages.
- Do not carry out measurements in potentially explosive or corrosive environments.
- Pay attention to the IP protection class of your measuring device. If no degree of protection is specified, only carry out measurements in dry rooms and dust-free areas.
- Make sure that no liquid gets into the measuring device or the live measuring object and do not carry out measurements in the rain or comparable surroundings.
- When transporting cold to warm environments and vice versa, allow the device to acclimatize for approx. 25 min before taking a measurement. Large temperature differences can have a negative impact on the measured values and condensation in the device can lead to dangerous short circuits.
- Use the measuring device only for its purpose and pay particular attention to warnings on the device and information on the maximum input values.
- Pay attention to the use of the measuring device only in its suitable overvoltage category. Check the measuring device and accessories for damage before use and do not use the device if the housing or the test leads are damaged.
- Before taking a measurement, make absolutely sure that the measuring device is in the correct measuring mode and the test leads are in the correct measuring sockets. Errors can destroy the device.
- Remove the test leads from the measurement object before changing the measurement function. Take special care not to turn the rotary chute when voltage is applied.
- Charge the battery when a battery icon is displayed to avoid incorrect readings.
- Switch off the device before changing batteries or fuses and also remove all test leads.
- Avoid working in environments with high radio frequencies or high-energy circuits, as these can negatively influence the measuring device.
- Only have maintenance and repair work on the measuring device carried out by qualified specialist personnel.
- Do not make any technical changes to the device.
- The AC adapter may ONLY be used with rechargeable 1.2V AA Ni-Mh batteries (2500mAh).

## 2.1. Safety Symbols



### **Attention!**

Risk of electric shock! Do not open the case during a measuring process!



### **Attention!**

Do not apply over-voltage to the input jacks! Remove the test set cords before opening the battery compartment! Cleaning - Use a dry cloth to clean the housing! Observe all safety notes in the operating instructions!




Earthing



Double isolation



Fuse



Don't use in live systems which exceed 550V



TÜV/GS-approved, TÜV Rheinland

## 2.2. Used standards

This instrument has been tested according to the below regulations:

### **EN 61326:**

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use.

### **EN 61010-1:**

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use  
Part 1: General requirements.

### **EN61557:**

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000V AC and 1500V DC equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures.

Part 1: General requirements

Part 2: Insulation resistance

Part 3: Loop resistance

Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

Part 6: Residual current devices (RCDs) in TT and TN systems

Part 7: Phase sequence

Part 10: Combined measuring equipment

### 3. Specifications

#### LOOP Resistance

##### L- PE (Hi-Amp)

Range ( $\Omega$ )	Resolution( $\Omega$ )	Accuracy
0.23 – 9.99	0.01	±(4% of reading+ 6digits)
10.0 – 99.9	0.1	
100 – 999	1	

Measuring Current ..... 8.0 A ~ 25 A  
 Range of the Voltage Used .....195V AC – 260V AC (50,60Hz)

##### L- PE (No Trip)

Range ( $\Omega$ )	Resolution( $\Omega$ )	Accuracy
0.23 – 9.99	0.01	±(5% of reading+ 6 digits)
10.0 – 99.9	0.1	
100 – 999	1	

Measuring Current ..... < 15mA  
 Range of the Voltage Used .....195V AC– 260V AC (50,60Hz)

#### LINE Resistance

##### L- N

Range ( $\Omega$ )	Resolution( $\Omega$ )	Accuracy
0.23 – 9.99	0.01	±(4% of reading+ 6digits)
10.0 – 99.9	0.1	
100 – 999	1	

Measuring Current ..... 4.0 A  
 Range of the Voltage Used .....195V AC – 260V AC (50,60Hz)

##### RCD (EN 61557-6)

Rcd Rating ( $I_n$ ) .....10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA and 1A.  
 Test current .....x1/2, x1, x2 and x5

### Accuracy at applied test current

Test current	Accuracy of test time	Accuracy of test current
x1/2	± (1 % of reading + 1 ms)	- (10 % of reading + 1 mA)
x1	± (1 % of reading + 1 ms)	± (10 % of reading + 1 mA)
x2	± (1 % of reading + 1 ms)	± (10 % of reading + 1 mA)
X5	± (1 % of reading + 1 ms)	± (10 % of reading + 1 mA)

Form of the Test Current	Sine waveform (AC)
RCD Form	General (G - non-delayed), Selective (S - time-delayed)
Initial Polarity of the Test Current	0°, 180°.
Voltage Range	195V AC - 260V AC (50Hz,60Hz)
Accuracy of the RCD Test Current	± (5% of reading + 1 digits)
Resolution of the RCD Timing	0.1ms

### Voltage and Frequency

Measurement Range	Resolution	Accuracy
80 – 500 V AC	1 V	±(2% of reading + 2digits)
45 – 65 Hz	1 Hz	±2Hz

### Low Ohm

Range	Resolution	Accuracy	Max. open Circuit Voltage	Overload Protection
0.000~2.000Ω	0.001Ω	±(1.5% + 30 dgt)	5.0 V ± 1 VDC	250 Vrms
2.00~20.00Ω	0.01Ω	±(1.5% + 3 dgt)		
20.0~200.0Ω	0.1Ω	±(1.5% + 3 dgt)		
200 ~2000Ω	1Ω	±(1.5% + 5 dgt)		

### Earth Resistance

Range	Resolution	Accuracy
0.00~99.99Ω	0.01Ω	±(2% of reading + 30 digits)
100.0~999.9Ω	0.1Ω	±(2% of reading + 6 digits)
1000~2000Ω	1Ω	

### PSC (prospective short-circuit current)

The P 2755 can measure a maximum PSC (prospective short-circuit current) of up to 20 kA.

### Insulation


Terminal Voltage	Range	Resolution	Accuracy	Test Current	Short circuit current
125V (0%~+10%)	0.125~4.000 MΩ	0.001MΩ	±(2%+10dgt)	1mA @load125kΩ	≥ 1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01MΩ	±(2%+10dgt)		
	40.01~400.0 MΩ	0.1MΩ	±(4%+5dgt)		
	400.1~1000 MΩ	1MΩ	±(5%+5dgt)		
250V (0%~+10%)	0.250~4.000 MΩ	0.001MΩ	±(2%+10dgt)	1mA @load250kΩ	≥ 1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01MΩ	±(2%+10dgt)		
	40.01~400.0 MΩ	0.1MΩ	±(3%+5dgt)		
	400.1~1000 MΩ	1MΩ	±(4%+5dgt)		
500V (0%~+10%)	0.500~4.000 MΩ	0.001MΩ	±(2%+10dgt)	1mA @load500kΩ	≥ 1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01MΩ	±(2%+10dgt)		
	40.01~400.0 MΩ	0.1MΩ	±(2%+5dgt)		
	400.1~1000 MΩ	1MΩ	±(4%+5dgt)		
1000V (0%~+10%)	1.000~4.000 MΩ	0.001MΩ	±(3%+10dgt)	1mA @load1MΩ	≥ 1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01MΩ	±(2%+10dgt)		
	40.01~400.0 MΩ	0.1MΩ	±(2%+5dgt)		
	400.1~1000 MΩ	1MΩ	±(4%+5dgt)		

### 3.1 General Specifications

Power Source	12V DC (8 x 1.5V AA Size Alkaline batteries)
Battery Life	Average of 15hours
CAT Rating	CAT III 600V
Protection Classification	Double Insulation
Protection Rating	IP65
LCD Display	320x240 dots matrix
Operating Temp	0°C~ 45°C
Relative Humidity	<95% at 10°C~ 30°C: Non-condensing <75% at 30°C~ 40°C
Storing Temp	-10°C~ 60°C
Operating Altitude	max. 2000m
Protective device	1x 500mA Fast response BS 88 Fuse, 2x 5A Fuse
Dimensions (LxWxH)	105 x 225 x 130 mm
Weight	1,6kg

### 3.2. Explanation of therms


Function	Submenu	Explanation
RCD	RCD AUTO	Automatic RCD test for the tripping time. It will be tested by different test currents (x1 / 2, x1, x5) and the time taken to trip the residual current circuit breaker.
	RCD TIME	FI-testing of the trip time by manually selected test current ratio (x½, x1, x2, x5)
	RCD RAMP	Automatic RCD testing after the release current. The current will be increased until the RCD trips.
	Trip Current	(Nominal) tripping current of the RCD (10mA, 30mA, 100mA etc.)
	Type of RCD	Selection of RCD-type (normal, selective) and the test current (sine).
	0°/180°	Phase twist at the RCD testing. Can change polarity in the RCD-testing.
	UF	The error voltage UF is a voltage that occurs against the reference earth at an insulation fault on bodies or extraneous conductive parts in an electrical system. It is measured between neutral and ground.
	UL	The maximum contact voltage (UL = U limit) specifies the maximum allowable voltage, which is tested and is safe for humans. With adults, this value is set to 50V AC, with children and animals, this value is set to 25V AC.

LOOP/PFC	LOOP	The loop impedance is the sum of all the resistance components of a current loop, which is traversed in an error from the error stream. The resistance should be as low as possible, so that at high fault currents no heat is generated in the lines and thereby no fire may result.
	PFC	The prospective fault current indicates the error in the case flowing through the grounding current, which is determined from the loop impedance. The PFC should be used to dimension the protective devices used in accordance with that tripping the over current protection devices can take place.
	PSC	The prospective short-circuit current (PSC) is the current flowing in the event of a fault current between phase and neutral. This is determined by the LN loop impedance and must be large enough so that the installed over-current protection devices can trigger.
	Current No Trip	The loop impedance measurement generates a test current against the ground. Should a leakage circuit breaker be part of the test system, it can be triggered. When the RCD is triggered, testing cannot be completed, therefore the tests should be used as "No Trip" (not trigger), so the RCD won't trigger.
	Current Hi Amp	In a loop impedance measurement in test circuits without a RCD "Hi Amp" function should be used, which uses a full test (high amps) to the ground.
	Zero	The zero function (zeroing) measures the inherent resistance of the test leads and subtracted to obtain this value from the loop impedance for precise measurement results.
V/Phase	V	Shows the measured voltage (V) and the frequency (Hz) between the selected lines (LN, L-N-PE or PE).
		The phase sequence indicator is used to check the correct connection of three-phase systems. With the correct phase sequence (L1, L2, L3) it shows "123" in the display and reversed phase is shown as "213".

Low Ohm	Continuity	A continuity test is used for checking of intact compounds in a non-active circuit. If all modules are connected correctly, the resistance should be as low as possible. When the connections are corroded, charred or badly screwed, the resistance is higher (contact resistance), which can ultimately lead to fire. Various limits (0.5, 1, 2.5 and 10 $\Omega$ ) can be set.
	mA	The current display of "Continuity" shows the used test current.
	Beeper	The beeper (buzzer) gives an audible signal when the measured resistance is below the set limit.
	Zero	The zero function (zeroing) measures the inherent resistance of the test leads that will be subtracted from the absolute value to obtain more precise measurement results.
RE	(RE)	In order to protect an electrical system, it should be properly connected to the earth ground potential. In the event of a fault current via the PE grounding can be derived in the ground, which is important for the bonding or lightning protection. The earth resistance testing detects the conductivity of the soil, which helps for the determination of the ground materials used (earth rods, foundation earth electrode etc.).
	Zero	The zero function (zeroing) measures the inherent resistance of the test leads that will be subtracted from the absolute value to obtain more precise measurement results.
Insulation	Isolation resistance	In case of faulty insulation of a live conductor can result in risk of fire due to leakage or danger to humans and animals through voltage flashovers. To prevent this, isolation tests are carried out in the electrical equipment.
	Terminal Voltage	The test voltage for the insulation test can be set to 125, 250, 500 or 1000V, and should be selected according to the mains voltage of the test object.
	Beeper	The beeper (buzzer) gives an audible warning, while the insulation test is performed.
	Lock	The insulation test is performed only while the TEST button is held down. If the LOCK is activated, the test however continues to be performed by a single button hit, until the TEST button is pressed again.
	Reference	The reference value for the insulation measurement can be set to 0.125, 0.25, 0.5 and 1.0 M ohms.


## 4. Control

### 4.1. Function keys

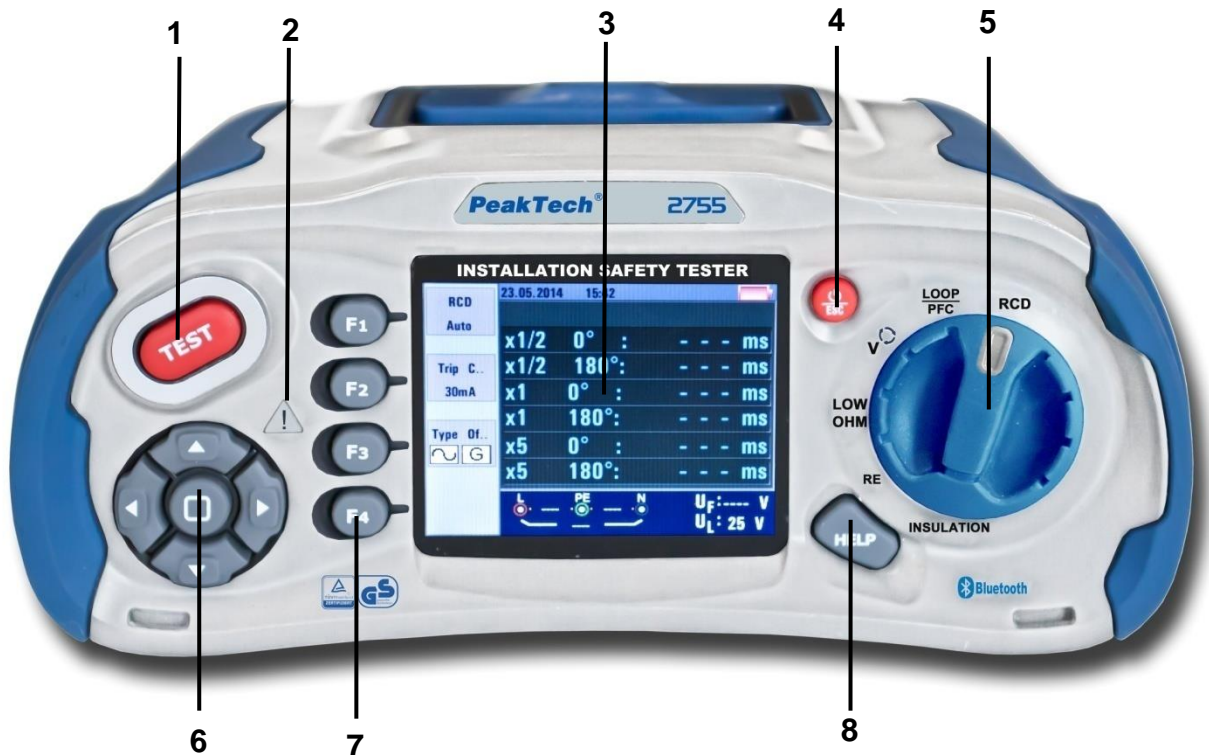


No.	Description
1	Starts the selected test. The T key is surrounded by a “touch pad”. The touch pad measures the potential between the operator and the tester’s PE terminal. If you exceed a 100 V threshold, the symbol (2) above the touch pad is illuminated.
2	Warning lamp
3	320X(RGB)X240 color active matrix
4	Press and hold Turns the tester on and off. Short Press return the latest status
5	Function selector switch
6	Navigation keys: Enter, Up, Down, Left, Right
7	Selects the sub-menus from the Test Mode selected by the rotary switch: F1 F2 F3 F4
8	Accesses help menus

#### 4.2. Connections

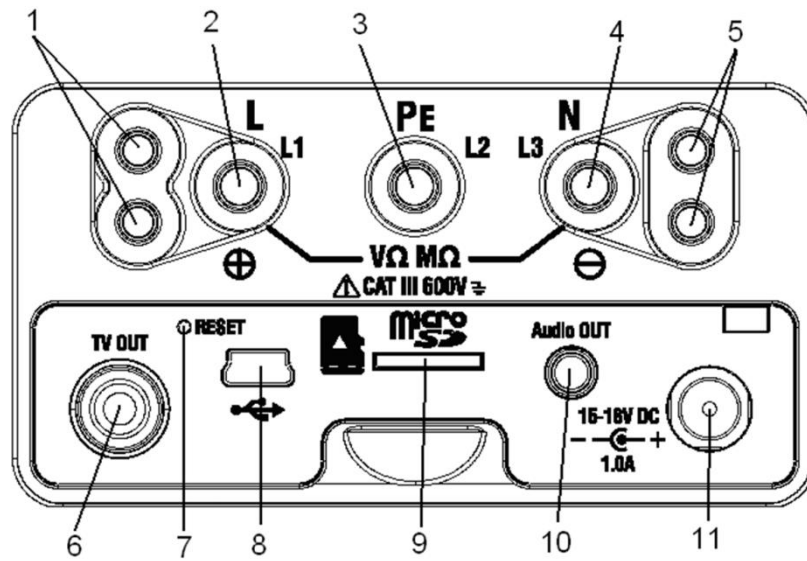

No.	Description
1	Input Terminal to operate the switched probe
2	L - Line Input
3	PE - Protective Earth Input
4	N - Neutral Input
5	Input Terminal to operate the switched probe
6	TV OUT
7	System-Reset
8	USB-connection socket
9	SD-card slot
10	Audio out
11	Input for power supply

### 4.3. Batteries and Fuses

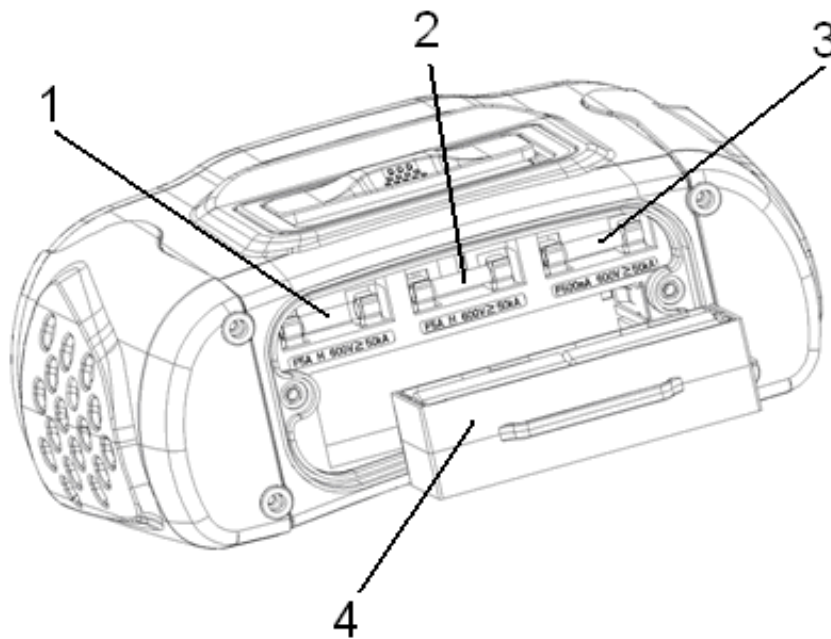






No.	Description
1	Fuse 5A/600V; 6x32mm
2	Fuse 5A/600V; 6x32mm
3	Fuse 500mA/600V; 6x32mm
4	8 x 1,2V AA Ni-Mh Akku (2500mAh) or 1,5V AA battery cells





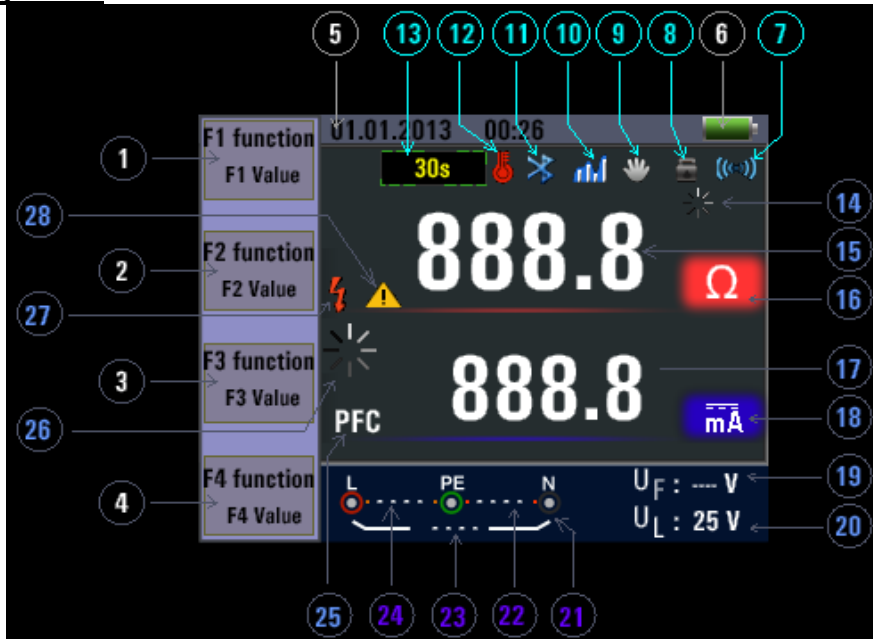









#### **Attention Important note!!!**













- The AC adapter may ONLY be used with rechargeable 1.2V AA Ni-Mh batteries (2500mAh).
- The P2755 must NEVER be used with conventional batteries and the AC adapter at the same time, otherwise damage may occur.

#### 4.4. Display / Symbols




Number	Function	Value/Meaning	
1	RCD		AUTO
			x $\frac{1}{2}$
			x1
			x2
	Loop/PFC		x5
			RAMP
	V/Phase	L-PE	
	Continuity		L-N
			L-PE
			0.5Ω
			1.0Ω
			2.0Ω
			5.0Ω
			10.0Ω
	Terminal Voltage		20.0Ω
			50.0Ω
		125V	
		250V	
	500V		
	1000V		

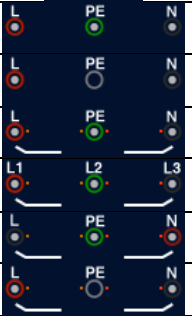Number	Function	Value/Meaning
2	Trip Current	30mA
		100mA
		300mA
		500mA
		650mA
		1000mA
	10mA	
Current	No Trip	
	Hi Amp	
Beeper	OFF	
	ON	
3	Type of RCD	
		
Lock	OFF	
	ON	
4	0°/180°	0°
		180°
	ZERO	
	Reference	0.125MΩ
		0.25MΩ
		0.5MΩ
		1MΩ
		2MΩ
		5MΩ
		10MΩ
20MΩ		
50MΩ		
100MΩ		
200MΩ		
5	Date / Time	Shows current date and Time
6		<p>Low battery icon. See</p> <p> : Indicates the battery status.</p> <p> : 100%</p> <p> : 80%</p> <p> : 50%</p> <p> : 20%</p> <p> : Low Battery</p> <p>for additional information on batteries and power management.</p>
7		Beeper
8		Lock
9		Hold
10		Datalogger

Number	Symbol	Value/Meaning
11		Bluetooth connection activated
12		Overheat warning
13		Display 30 seconds (time-delayed) RCDs
14		Measurement active
15		Primary display and measurement units.
16		
17		Secondary display and measurement units.
18		
19		Fault voltage. Measures neutral to earth.
20		Indicates the preset fault voltage limit.
21		Arrows above or below the terminal indicator symbol indicate reversed polarity. Check the connection or the wiring to correct it.
22	N-PE	N-PE Value (Neutral to Ground)
23	L-N	L-N Value (Phase to Neutral)
24	L-PE	L-PE Value(Phase to Ground)
25	PFC	Prospective Earth Fault Current
	PSC	Calculated from voltage and loop impedance which is measured
26		Measurement active
27		High Voltage Warning, Do not touch test leads or live wires in system under test!
28		Warning. Read manual before use!

## 5. How to use the Tester

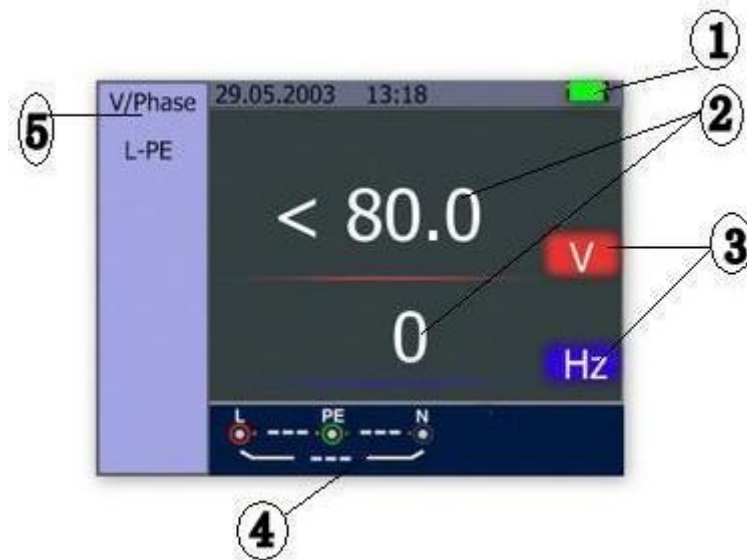


### 5.1. Important symbols and messages during the measurement



Description:

1. Battery status
2. Displayed measured value
3. The measurement unit of the measured value
4. The indication of the correct input terminal connection
5. Displayed menu







**5.1.1 Displayed icons (symbols) and messages in VOLTAGE function**

	<p>Indicates the correct input terminal connectivity. The user should connect the test leads to the appropriate terminals.</p>
	<p>Indicates L connection is connected on the N input terminal and vice-versa</p>
	<p>Indicates no connection on the PE input terminal</p>

If the wiring condition is other than normal, the Tester is limited on its measurements that can be performed.

Notes:

- 1) Will not detect two hot wires in a circuit.
- 2) Will not detect a combination of defects.
- 3) Will not detect reversal of grounded and grounding conductors.

	<p>Indicates the battery status</p>
	<p>100%</p>
	<p>80%</p>
	<p>50%</p>
	<p>30%</p>
	<p>Low Battery</p>

**5.1.2. Displayed icons (symbols) and messages in LOOP/PFC function**

	Indicates the correct input terminal connectivity. The user should connect the test leads to the appropriate terminals.
	Indicates L connection is connected on the N input terminal and vice-versa
	Indicates no connection on the PE input terminal




If the wiring condition is other than normal, the Tester is limited on its measurements that can be performed.

Notes:

- 1) Will not detect two hot wires in a circuit.
- 2) Will not detect a combination of defects.
- 3) Will not detect reversal of grounded and grounding conductors.

	Indicates the battery status
	100%
	80%
	50%
	30%
	Low Battery
	Indicates high temperature and therefore cannot make any measurements
Measuring	Function in use - measurement being carried out
RCD Trip	During the measurement, the RCD has tripped therefore no test result obtained
-Noise-	Appears during the No Trip Loop Measurement, and indicates that the displayed value may not be accurate due to "mains" interference - test to be repeated








**5.1.3. Displayed icons (symbols) and messages in RCD function**

	Indicates the correct input terminal connectivity . The user should connect the test leads to the appropriate terminals.
	Indicates L connection is connected on the N input terminal and vice-versa
	Indicates no connection on the PE input terminal





If the wiring condition is other than normal, the Tester is limited on its measurements that can be performed.

Notes:





- 1) Will not detect two hot wires in a circuit.
- 2) Will not detect a combination of defects.
- 3) Will not detect reversal of grounded and grounding conductors.

	Indicates the battery status
	100%
	80%
	50%
	30%
	Low Battery
	Indicates high temperature and therefore cannot make any measurements
<p><b>Half</b></p>	Appears during the auto test when rcd has operated on the x ½ test
<p><b>Half Trip</b></p>	Appears during the manual test when rcd has operated on the x ½ test
<p><b>UL OVER</b></p>	Appears when UF voltage exceeds the previously set UL voltage. (UL voltage can be set to 25V or 50V) The user must check the impedance between L-PE




**5.1.4. Displayed icons (symbols) and messages when using the LOW OHM and CONTINUITY functions**

Symbol	
	Indicates correct input terminal connectivity. The user should connect the test leads to the appropriate terminals indicated by color coding.
	Low Battery (The icon will be flashing along with the beep sound)
	The resistance of the test leads are included in the test measurement
	The resistance of the test leads are not included in the test measurement


**5.1.5. Displayed icons (symbols) and messages when using the RE functions**

	Indicates correct input terminal connectivity. The user should connect the test leads to the appropriate terminals indicated by color coding.
	Low Battery (The icon will be flashing along with the beep sound)
	The resistance of the test leads are included in the test measurement
	The resistance of the test leads are not included in the test measurement

**5.1.6. Displayed icons (symbols) and messages in INSULATION function**

	Indicates correct input terminal connectivity. The user should connect the test leads to the appropriate terminals indicated by color coding.
	Low Battery (The icon will be flashing along with the beep sound).
	Indicates high voltage (125V, 250V, 500V or 1000V) at probe terminals, Use caution


## **5.2 USING THE LOOP / PFC FUNCTION**

1. Before you do a loop impedance test, use the zero adapter from the accessories set to short the test leads or the mains cord as shown below. Then press and hold the F4 button for more than two seconds until the  annunciator appears.

The tester measures the lead resistance, stores the reading in memory, and subtracts it from the subsequent measurements. The resistance of the test leads will be saved even when the power is turned off and on later, so it is unnecessary to repeat the operation each time you use the tester with the same test leads or mains cord.



Zero Adapter used on a Schuko® plug

If you wish to reset the zeroed value, press F4 again until the  symbol disappears.


### **Note:**

Be sure the batteries are in good charge condition before you zero the test leads.

2. You can select UL Voltage by Pressing and hold F3 button for more than two seconds (25V or 50V).

### 5.2.1 Using the No Trip LOOP Measurement


The No Trip LOOP Measurement is to be selected when the circuit is protected by an RCD whose rating is 30mA or above.

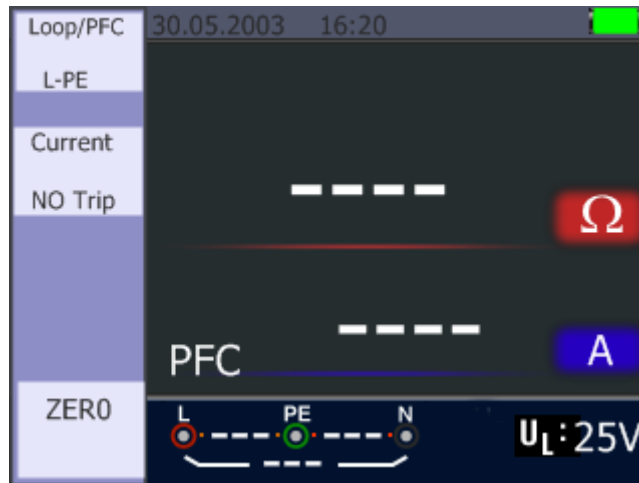


No Trip LOOP – Standby Screen

1. Turn the rotary switch to the LOOP/PFC position
2. Connect the test leads as Figure above
3. As soon as the instrument senses the presence of voltage at its terminals it will operate automatically and record the measurement taken
4. If NOISE appears during the No Trip Loop Measurement, the displayed value may not be accurate due to “mains” interference and the test should be repeated
5. Err 1: Consider the correct polarity (Phase, Neutral and PE), otherwise the “Err 1” message will appear.

#### No Trip Loop

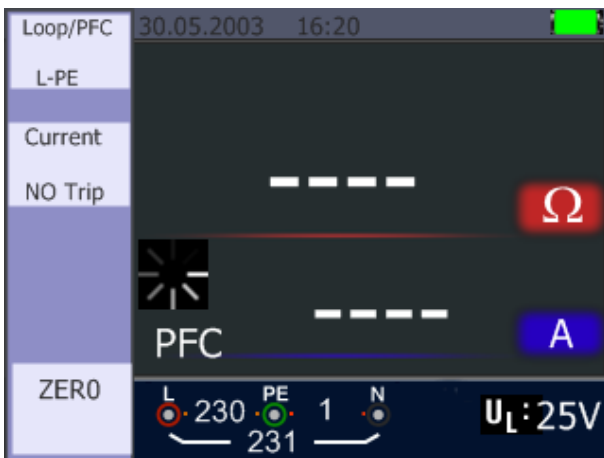


#### No Trip LOOP – Test lead connection

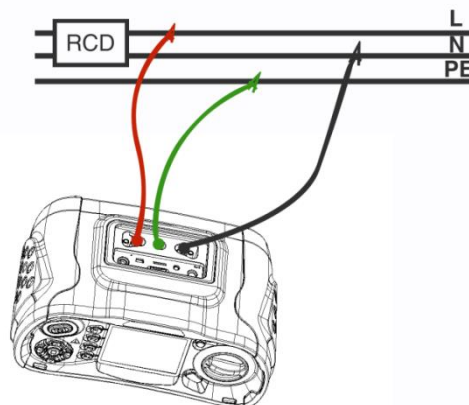


**5.2.2 LOOP / PFC Function Menu Operation**

Main Display

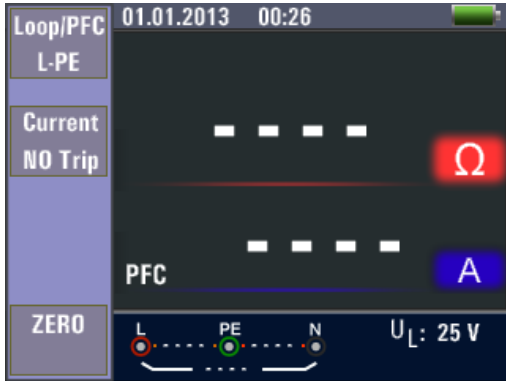


Menu Display

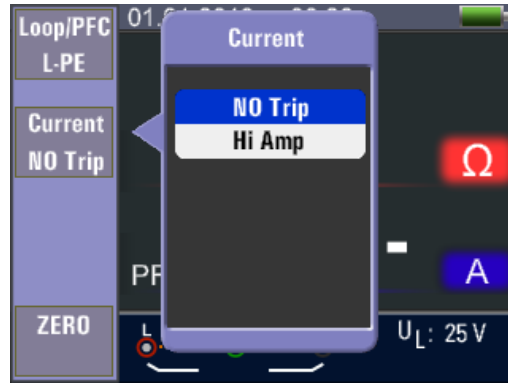

F1 Button	Pop-up and shutdown Loop/PFC menu
F2 Button	Pop-up and shutdown Current menu
F3 Button	None
F4 Button	Press F4 button for zeroing.
Up Button	Up menu to select the current active sub-options.
Down Button	Down menu to select the current active sub-options.
Enter Button	Confirm the user select mode.

- When measuring is completed, impedance of L-PE and PFC (If) value appear on the screen

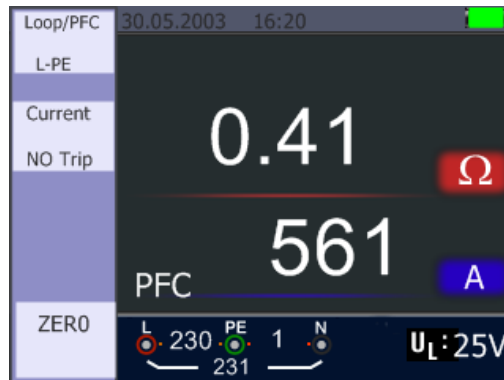

**No Trip – Measurement completed**


- Press TEST button if re-test is necessary.



If at least one of the symbols , , , , , ,  appears, or if the voltage exceeds 260V, the measurement will not take place.

### **5.2.3 Using the Hi Amp LOOP Measurement**


The Hi Amp LOOP Measurement is to be selected when the circuit is NOT protected by the an RCD.

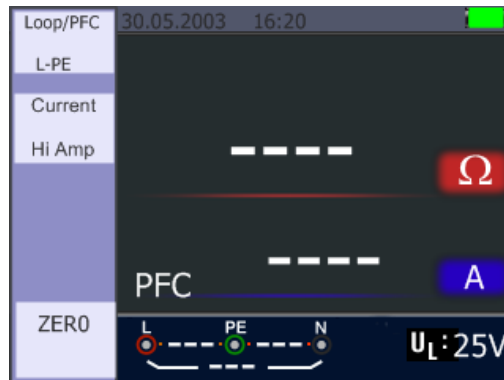


**Hi Amp Loop – Standby screen**

1. Turn the rotary switch to the LOOP / PFC position
2. Press F2 button to change from No Trip to Hi Amp
3. Connect the test leads as shown in the figure below
4. As soon as the instrument senses the presence of a voltage at its terminals, it will operate by pressing the TEST button and display the measured value.

**Hi Amp LOOP –  
To be used where NO RCD is present**

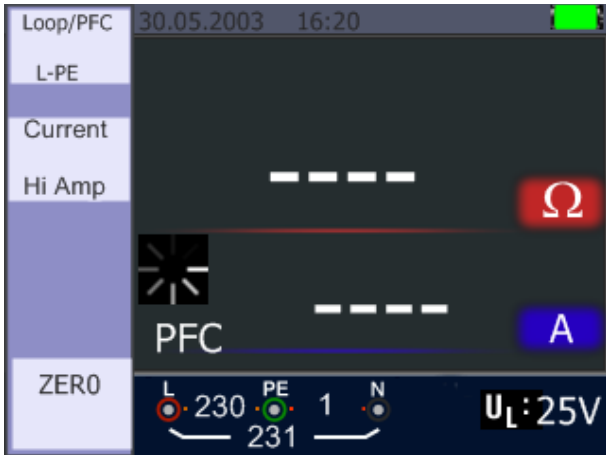

**Hi Amp LOOP –  
Test lead connection**

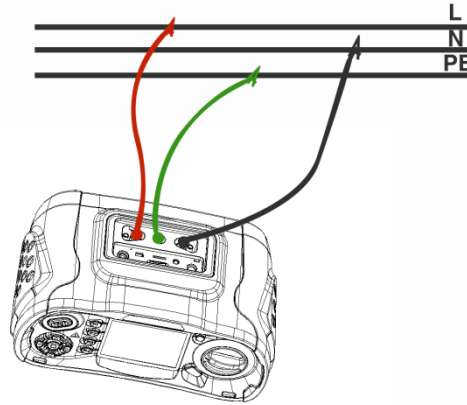




5. When the measurement is complete, the impedance of L-PE and PFC (If) value appear on the screen




**Hi Amp LOOP – Measurement finished**

6. Press TEST button if re-test is necessary


If at least one of the symbols , ,  appears, or if the voltage exceeds 260V, the measurement will not take place.

### 5.2.4 Using the L- N Line Impedance Measurement

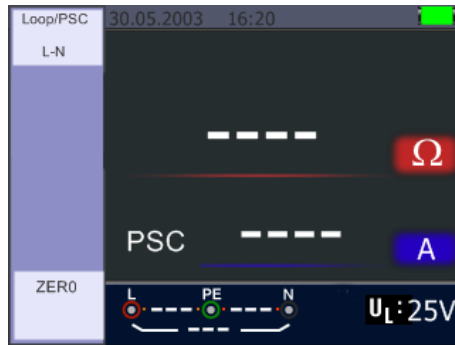


L-N Line – Standby screen

1. Turn the rotary switch to the LOOP / PSC position
2. Press F1 button to change from L - PE to L - N
3. Connect the test leads as shown in figure below
4. As soon as the instrument senses the presence of a voltage at its terminals, it will operate by pressing the TEST button and display the measured value

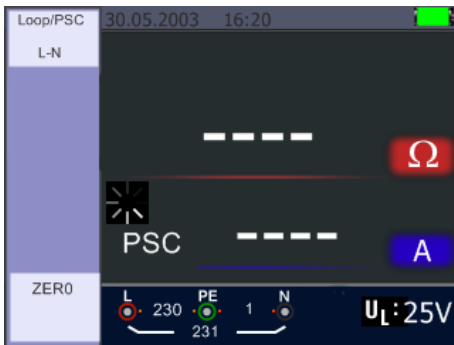


L-N Line Impedance –  
When measuring

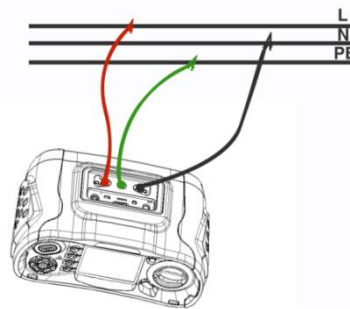




L-N Line Impedance –  
Test leads connection

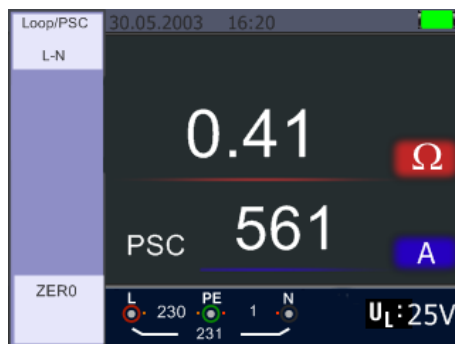5. When the measurement is completed, impedance of L - N and PSC value appear on the screen




L - N Line Impedance – Measurement completed

6. Press TEST button if re-test is necessary

If at least one of the symbols , ,  appears, or if the voltage exceeds 260V, the measurement will not take place.

### 5.2.5 Using the RCD Function

You can select UL Voltage by pressing and hold F3 button for more than two seconds (25V or 50V). Uf value appears is the contact voltage on the screen.

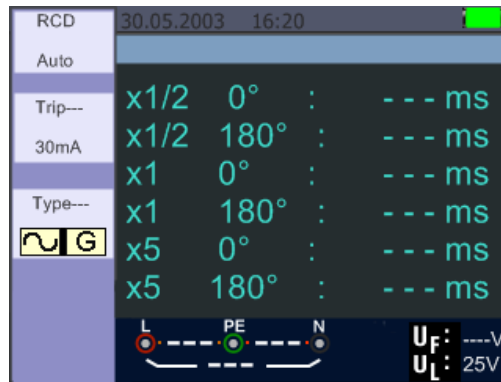

RCD – Standby screen

#### Function Button Description

BUTTON	1	2	3	4	5	6	7
F1	AUTO	RCD t $\Delta$					
F2	30mA	100mA	650mA	1A	10mA		
F3	AC G	AC S					
F4	0	180					

G .....General (non-delayed) RCDs

S .....Selective (time-delayed) RCDs

#### Possible setup ratios depending on the RCD Trip Current

	10mA	30mA	100mA	300mA	500mA	650mA	1A
X1/2	O	O	O	O	O	O	O
X1	O	O	O	O	O	O	O
X2	O	O	O	O	O	X	X
X5	O	O	O	X	X	X	X
AUTO	O	O	O	X	X	X	X
RAMP	O	O	O	O	O	O	X

#### Maximal measurement Trip Time of the RCD (Complying to BS 61008 and 61009)

	1/2 x I $\Delta$ N	I $\Delta$ N	2 x I $\Delta$ N	5 x I $\Delta$ N
General (non-delayed) RCD	t $\Delta$ = Max.1999mS	t $\Delta$ = Max.500mS	t $\Delta$ = Max.150mS	t $\Delta$ = Max.40mS
Selective (time-delayed) RCDs	t $\Delta$ = Max.1999mS	t $\Delta$ = Max.500mS	t $\Delta$ = Max.150mS	t $\Delta$ = Max.40mS


I $\Delta$ N..... Trip-Out Current

t $\Delta$ ..... Trip-Out Time




: Indicates that the thermal protection device prevented the tester from overheating and you therefore cannot make a measurement. Please let the instrument cool down.

### 5.2.5.1 Using the Functions activated by F1 button

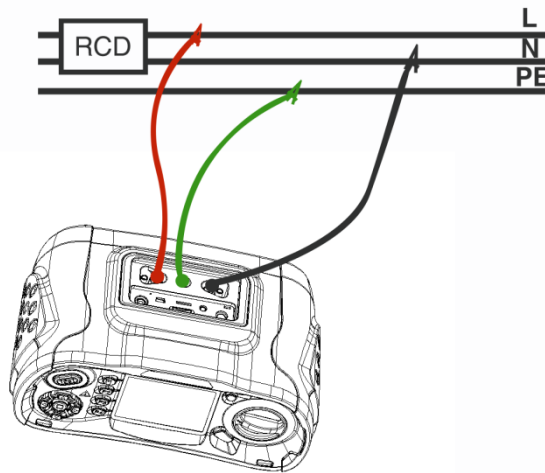

RCD Measurement – Test lead connection

### 5.2.5.2 Using the AUTO Mode

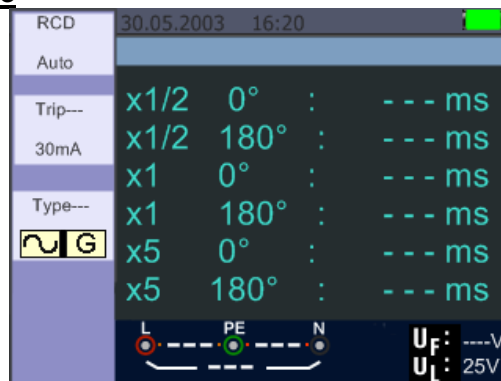

RCD Auto Function Screen

1. Turn the rotary switch to the RCD position
2. Initial screen is setup to the AUTO
3. Using the F2 and F3 button, you select the rating and the type of the RCD
4. Connect test leads as shown in the Figure 5.2.4.1
5. If --- from the lower right corner disappears and voltage of the L- PE on the lower left appears, the unit is ready to TEST  
(If N and PE test leads are reversed, the instrument will still carry out the test)
6. Press the TEST button when ready
7. Test will proceed. The RCD should not trip from x 1/2 mode, but will trip from the x 1 0° mode, and indicate the trip time
8. Reset RCD the unit will measure the Trip Time from the x 1 180° mode
9. Repeat for both x 5 0° and x 5 180° resetting RCD after each test
10. Tests now complete - see display for results


### 5.2.5.3 Using the x1/2, x1, x2 and x5 manual selection



**x1 Mode – Measuring screen**

1. Turn the rotary switch to the RCD position
2. Press F1 and select the a value other than AUTO: x1/2, x1,x2, or x5
3. Using the F2 and F3 button, select the RCD's trip current and type of the RCD. (General/Selective)
4. Connect the test leads as shown in Figure above
5. If --- from the lower right corner disappears and voltage of the L- PE on the lower left appears, the unit is ready to TEST (If N and PE test leads are reversed, the instrument will still carry out the test)
6. Using the Selective RCDs with F3 button  
S : Selective (time-delayed) RCDs  
S (Selective (time-delayed)) RCDs will measure by delaying 30 seconds and then stream the current. (will display 30 seconds during the time of the delay)  
AC RCD streams current in r.m.s. value which has the sine wave form.
7. Using the Selective 0°and 180° with F4 button
8. Press the TEST button when ready
9. Records the slowest trigger time

#### **5.2.5.4 Using the RAMP function**

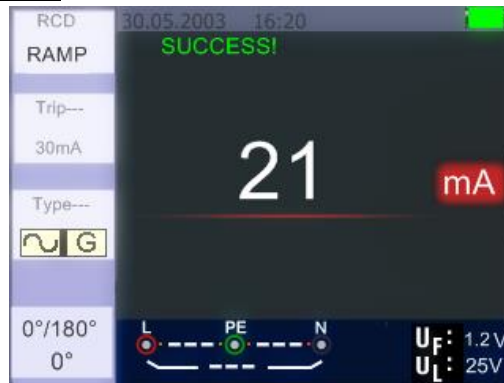


**RCD Ramp – Measuring screen**

1. Turn the rotary switch to the RCD position
2. By pushing the F1 button, select RAMP
3. Using the F2 and F3 button, select the RCD's trip current and type of the RCD
4. Using the Selective 0° and 180° with F4 button
5. Press test button - the test current ramps up from 3mA to 33mA in 3mA stages
6. The RCD should operate approximately 21mA for it to be in Compliance

**5.2.6 RCD Function Menu Operation**

Main Display


RCD AUTO

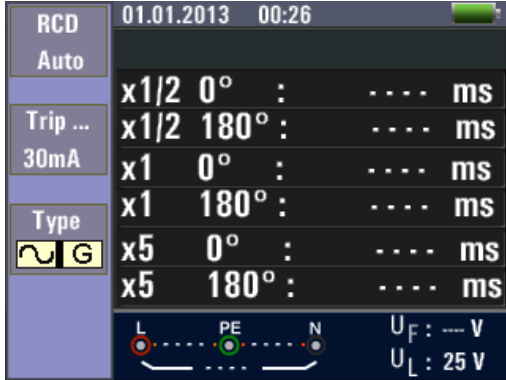

Other



Menu Display

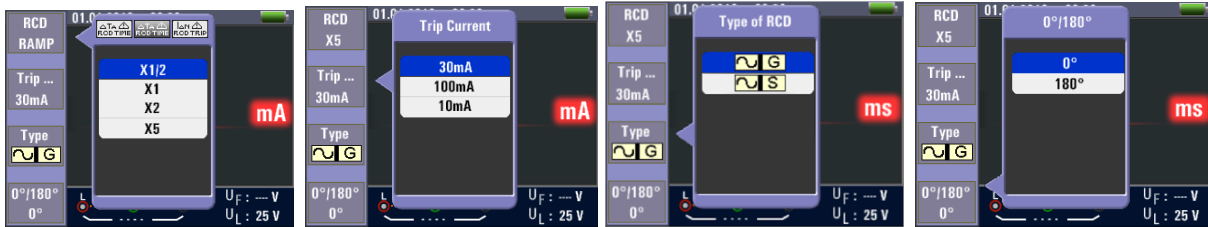

F1 Button	Pop-up and shutdown RCD menu , Shutdown mode is activated when the user selects.
F2 Button	Pop-up and shutdown Trip Current menu , Shutdown mode is activated when the user selects
F3 Button	Pop-up and shutdown Type of RCD menu , Shutdown mode is activated when the user selects
F4 Button	Pop-up and shutdown Type of 0°/180° menu , Shutdown mode is activated when the user selects
Up Button	Up menu to select the current active sub-options.
Down Button	Down menu to select the current active sub-options.
Enter Button	Confirm the user select mode.

### 5.2.7 Using the VOLTAGE Function

#### **WARNING!**

**Do not use on a circuit whose voltage either L-L or L-N exceeds 500V AC**

Measuring the Voltage and Frequency



Standby screen for the Voltage and Frequency

1. Connect the test lead input terminal
2. Turn the rotary switch to the V position



Screen while measuring Voltage and Frequency

Do not attempt to measure when the input voltage is above 500V AC.

Value at the top right hand corner represents the Voltage, and the value below the frequency .

The display will appear without the TEST button operated.


### 5.2.8 Using the Phase Sequence Function

Determining the Phase Sequence

#### Initial screen of the Phase Sequence Measurement



#### Phase Sequence – Test lead connection

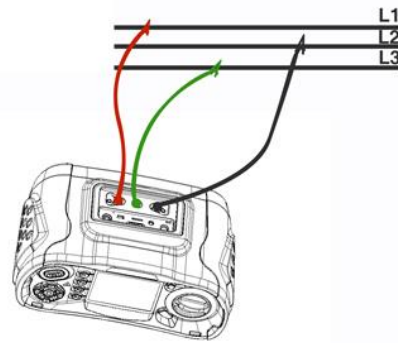

1. Turn the rotary switch to the V position
2. Press F1 to choose the rotation symbol as shown
3. Connect the test leads L1, L2, L3 as shown in figure above
4. When the instrument is energized the sequence will be displayed automatically



**Phase Sequence screen -when connected in clockwise direction.**

When the line conductors are connected in the correct sequence “1 2 3” will appear as shown above. However, connected in the wrong sequence, you will get “2 1 3” on the display:



**Phase Sequence – When connected in counter-clockwise manner**


**5.2.9. Voltage/Phase Function Menu Operation**

Main Display	Menu Display
F1 Button	Pop-up and shutdown RCD menu
F2 Button	None
F3 Button	None
F4 Button	None
▲ Up Button	Up menu to select the current active sub-options.
▼ Down Button	Down menu to select the current active sub-options.
Enter Button	Confirm the user select mode.

### 5.3. Isolation Measurement

#### 5.3.1. Function menus of the isolation measurement

Main Display

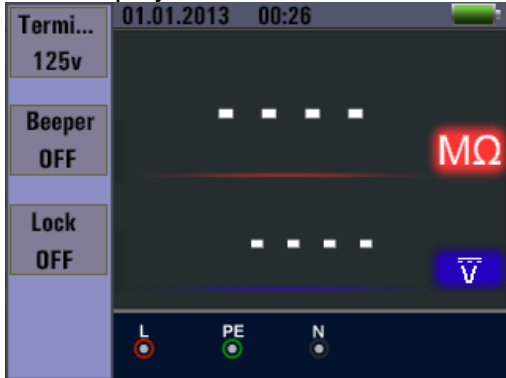

Menu Display



F1 Button	Pop-up and shutdown RCD menu
F2 Button	Pop-up and shutdown RCD menu
F3 Button	Pop-up and shutdown RCD menu
F4 Button	None
▲ Up Button	Up menu to select the current active sub-options.
▼ Down Button	Down menu to select the current active sub-options.
Enter Button	Confirm the user select mode.

Insulation Resistance Display/Switch and Terminal Settings

### **⚠ ⚠ Warning**

**Measurements should only be performed on de-energized circuits.**

### **5.3.2. To measure insulation resistance**

1. Turn the rotary switch to the INSULATION position.
2. Use the L and N (red and black) terminals for this test.
3. Use the F1 to select the test voltage. Most insulation testing is performed at 500 V, but observe local test requirements.
4. Press and hold TEST button until the reading settles and the tester beeps.

#### **Note**

*Testing is inhibited if voltage is detected in the line.*

The primary (upper) display shows the insulation resistance.


The secondary (lower) display shows the actual test voltage.

#### **Note**

*For normal insulation with high resistance, the actual test voltage (UN) should always be equal to or higher than the programmed voltage. If insulation resistance is bad, the test voltage is automatically reduced to limit the test current to safe ranges.*


### **5.4. Using the RE Function**

The earth resistance test is a 3-wire test based on the fall-of-potential method. The two test stakes (**H** for test AC current, **S** for potential measurement) and the earth electrode (**RE**) are used. Connect them as shown in the figure below.

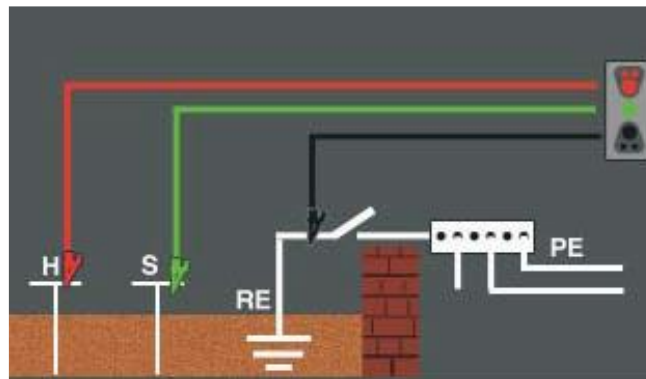


Schematic setup for measuring earth resistance (RE)

Best accuracy is achieved with the middle (S) stake at 62 % of the distance to the farther stake (H). The stakes should be in a straight line and wires separated to avoid mutual coupling.

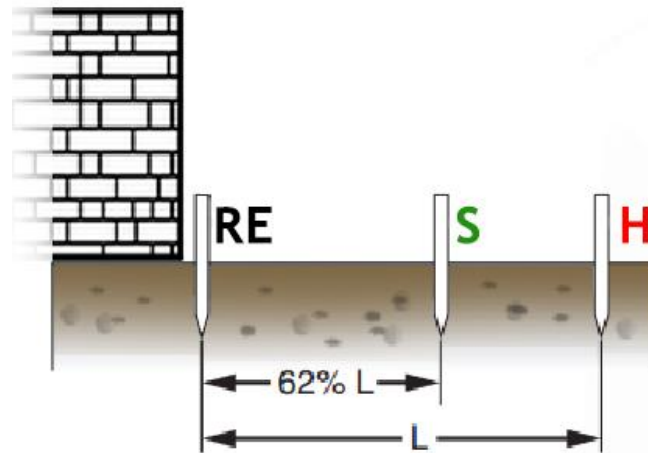


The earth electrode under test should be disconnected from the electrical system when conducting the test. Earth resistance testing should not be performed on a live system.

To measure earth resistance

1. Turn the rotary switch to the RE position.
2. Perform a resistance compensation of the leads by shorting all three ends and pressing F4 afterwards. You will see the symbol  on the display if the compensation was successful.
3. Connect the two wires with stakes driven into the ground and one with the earth electrode as shown above.
4. Press TEST to start. Wait a few seconds until the result is shown.

The primary (upper) display shows the earth resistance reading. The Test Current will be displayed in the secondary display. If a Voltage detected between the test rods greater than 10 V, the test is inhibited.

### RE Function Menu Operation

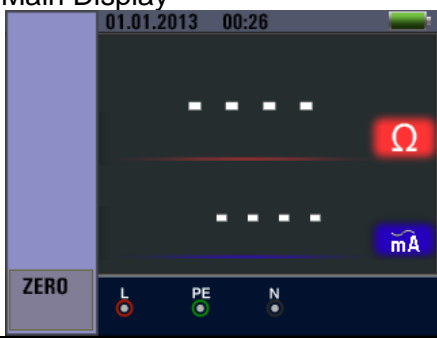
Main Display	
	
F1 Button	None
F2 Button	None
F3 Button	None
F4 Button	Triggering zero function.
Up Button	Up menu to select the current active sub-options.
Down Button	Down menu to select the current active sub-options.
Enter Button	Confirm the user select mode.

## 5.5. Using the LOW-Ohm function


A continuity test is used to verify the integrity of connections by making a high resolution resistance measurement. This is especially important for checking Protective Earth connections.

### 5.5.1. LOW OHM Function Menu Operation

**Main Display**

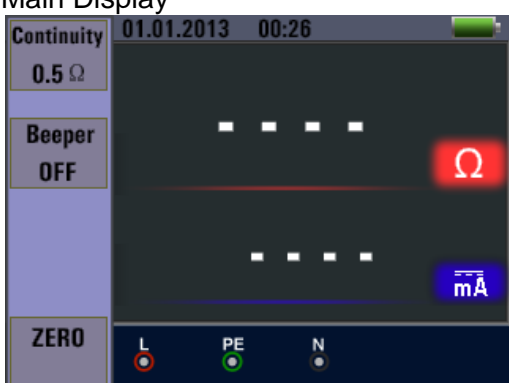



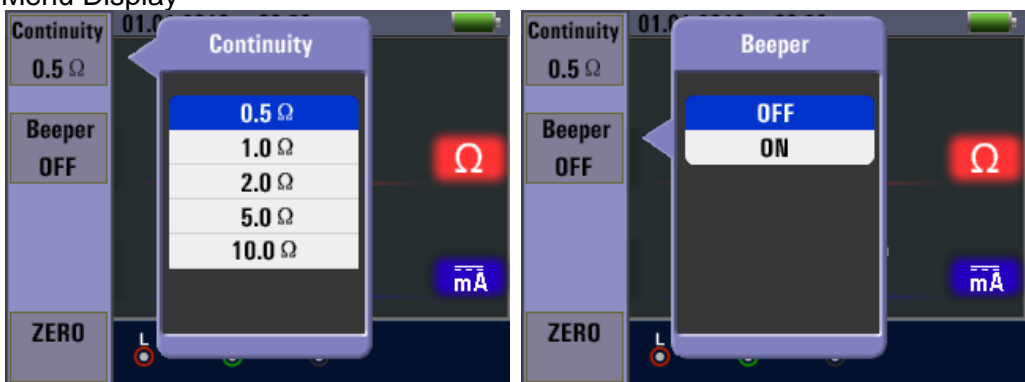

**Menu Display**












F1 Button	Pop-up and shutdown RCD menu , Shutdown mode is activated when the user selects.
F2 Button	Pop-up and shutdown RCD menu , Shutdown mode is activated when the user selects.
F3 Button	None
F4 Button	Triggering zero function.
Up Button	Up menu to select the current active sub-options.
Down Button	Down menu to select the current active sub-options.
Enter Button	Confirm the user select mode.
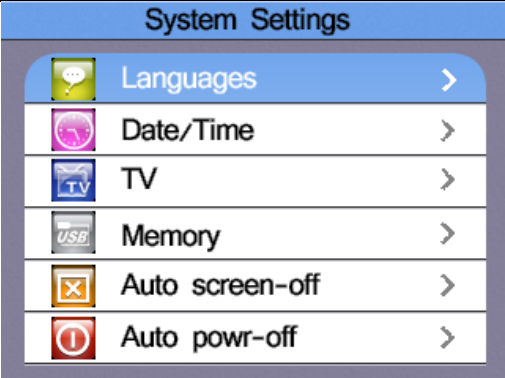
## 6. Options and settings

	
Items	Menu
	System Settings
	Data Record
	Run Settings


Press the ◀ and ▶ button to select the System Settings, Data Record or Run Settings. Then press the □ button to enter.

### 6.1. System Settings

	
Items	Menu
	Languages
	Date/Time
	TV
	Memory
	Auto screen-off
	Auto power-off
	System default settings
	System upgrade

Press the ▲ and ▼ button to select the Items, Then press the □ button to enter


**6.1.1. Language Selection**

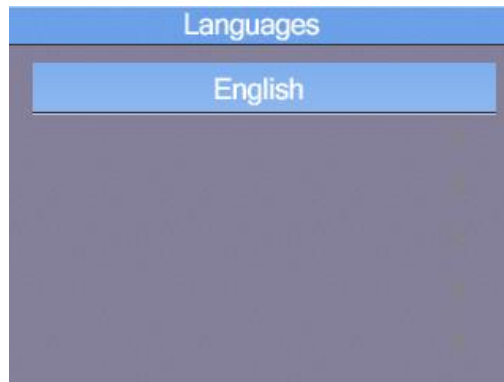


Press the ▲ and ▼ button to select the language, press ESC button to esc and save the select the language.

Note: The available languages may change in newer firmware versions.

**6.1.2. Date and Time**

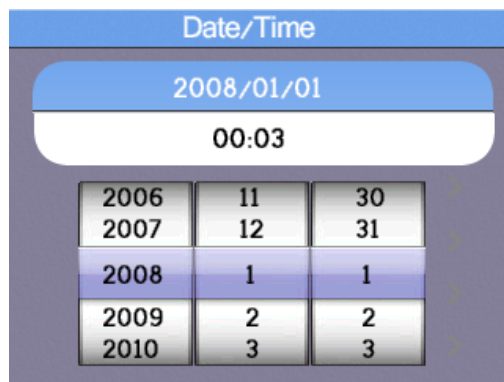


Press the ▲ and ▼ button to select the date or time, then press the □ button to enter, Press the ▲ and ▼ button to adjust the value.

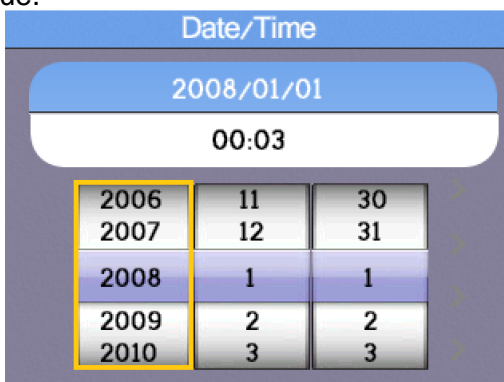


Press the ◀ and ▶ button to select the Items, press the ESC button to esc and save.

### 6.1.3. TV Output

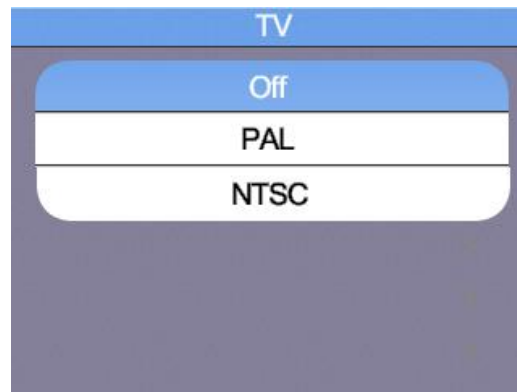

Press the ▲ and ▼ button to select the output format. Then press the □ button to enter.


### 6.1.4. Memory Menu

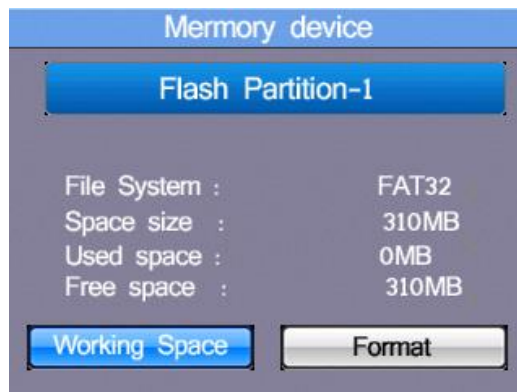

Press the ◀ and ▶ button to select the Working Space or Format. Then press the □ button to enter, press the ESC button to esc and save.

Note: With the "Format" option to format the internal memory or the SD card. All stored in memory are deleted and cannot be restored!


### 6.1.5. Auto screen Off

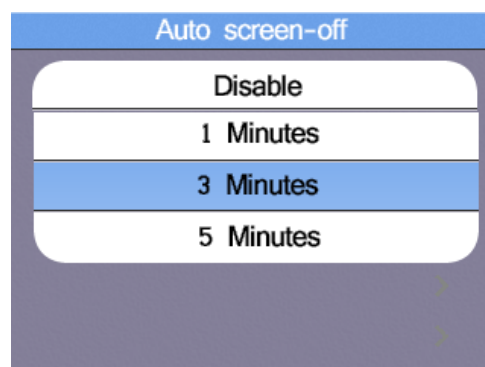

Default 3 Minutes, Press the ▲ and ▼ button to select the Auto screen-off time, press ESC button to esc and save the select the time.

To prolong the operating time of the charged battery, the screen should automatically turn off after a few minutes (Auto Screen Off), since the backlight is the largest single consumer in the device.

### **6.1.6. Auto Power Off**

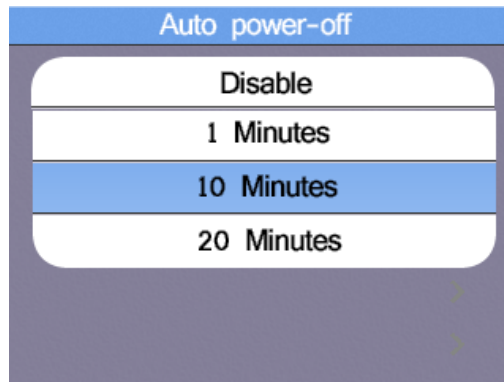

Default 10 Minutes, Press the ▲ and ▼ button to select the Auto power-off time, press ESC button to esc and save the select the time.

To prolong the operating time of the charged batteries, the device should automatically turn off after a few minutes (Auto Power Off). This provides a complete discharge of the battery is prevented; the device should not have been accidentally switched off manually.

### **6.1.7. Factory Reset**



Press the □ button to enter. Then press the ▲ and ▼ button to select whether YES or NO to Reset.





### **6.1.8. System Upgrade**



If a firmware update is available, this can be stored on an SD card and are available as a source for an update is available. Firmware updates should only be performed by qualified personnel as an incorrect application may damage the unit.

## 7. Data storage, interfaces and recording function

### 7.1. Run Settings

	
Items	Menu
	On or off the Bluetooth
	Data Record
	Datalog

Press the ▲ and ▼ button to select the Items. Then press the □ button to enter

### 7.2. Bluetooth




Press the ◀ and ▶ button to select the on or off Bluetooth, press the ESC button to esc and save.

### 7.3. Data Record

The Data Record option records a single reading on a text file. These can then transfer to a PC or are again displayed as image file on the device.

You can select the file name free by navigating with the arrow keys on the virtual keyboard:

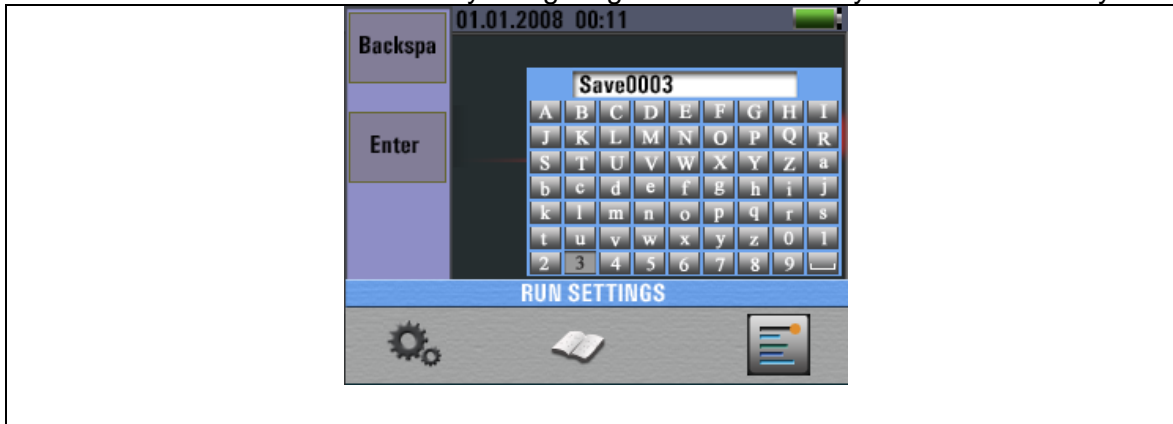


Items	Menu
F1 button	Backspace
F2 button	Enter Data Record
□	Enter characters

Press the ◀ ▶ ▲ ▼ button to select the characters , press the □ button to Enter characters.

### 7.4. Datalogger


The datalog option is characterized by activation of the measured values of the selected region in tabular form. These can then transfer to a PC or are again displayed as image file on the device. The file name automatically is composed of the date and time of the recording. If the measuring range changes during the measurement, recording stops. If necessary, start in a new range and a new data logger.

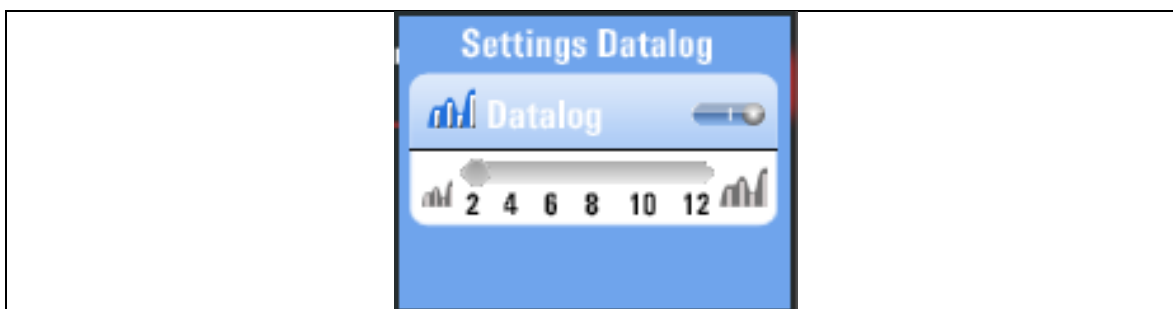

Items	Menu
	On or off the Datalog
	Set Datalog time (Unit : second)

Press the ▲ and ▼ button to select the Items, Press the ◀ and ▶ button to set.

Example of a logged text-file:

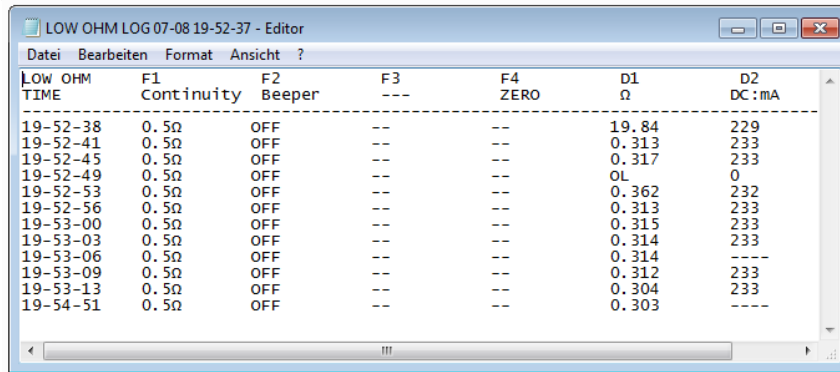

**7.5. Data record**



In the Data Record menu, you see a list of previously stored measurement values to a text file for single values or data logger files. Press the ▲ or ▼ keys to scroll through the menu and confirm your selection by pressing the □ button (Enter). The following screen appears after selecting a stored file:

Key	Function
◀ ▶	Switch through saved files
▲ ▼	While in this data logger file: Switching Individual measurement points
□ (Enter)	Opens additional options for data transmission: <b>Bluetooth</b> (transmission) ON / OFF <b>Drawing</b> (timeline view) ON / OFF <b>Datalog Color</b> (color of the time line in the data logger)

Press the ESC key to return to the selection of the stored text files.


If you want to delete a recorded file from the internal memory or the SD card, select the file with the ▲ or ▼ buttons and press the HELP key. It appears the following pop-up window:



Use the ▲ or ▼ buttons to select YES (YES) or NO (NO) and confirm the deletion by pressing the □ button (Enter)

### 7.6. Additional Functions in Data Record Menu


When you open a single image acquisition in the Data Record menu, press the □ button (Enter) to transfer the file via Bluetooth:

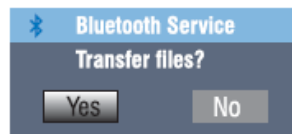

Did you open a data log file, press the □ button (Enter) to open the following additional options:

Pop-Up Menu	
<p>The image shows a 'Settings Menu' with three options: 'Bluetooth' with a right arrow, 'Drawing' with a slider, and 'Datalog Color' with a right arrow.</p>	
Key	Function
◀ ▶	Only Drawing: Switch between reading and drawn timeline.
▲ ▼	Choose between Bluetooth, Drawing and Drawing Color switch.
□ (Enter)	Bluetooth transmission of the current file


## 7.7. Drawing

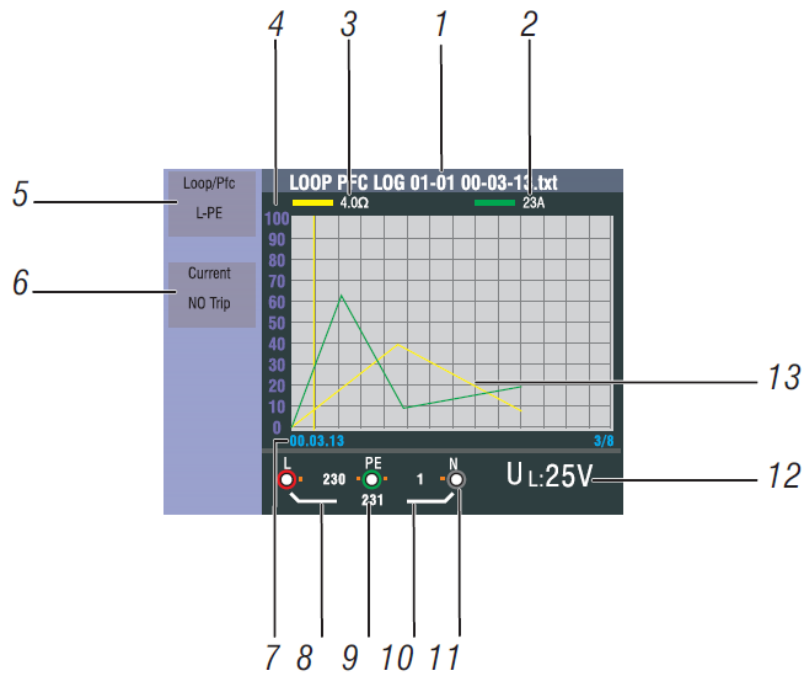

Number	Display	Meaning
1	File Name	The file name of the Data Logger file is composed of: function, month / date, time, file type <div style="text-align: center;"> <span style="color: blue;">Month/day</span>    <span style="color: blue;">File type</span>  <b>LOOP PFC LOG 01-01 00-03-13.txt</b>  <span style="color: blue;">Function</span>    <span style="color: blue;">Hours/minutes/seconds</span> </div>
2	Primary display and measurement units.	Measured value at the cursor (yellow line) with associated listening measurement unit (in the example loop current)
3	Primary display and measurement units.	Measured value at the cursor (yellow line) with associated listening measurement unit (in the example loop impedance)
4	Coordinate	Displays a measurement scale for the orientation of the progress curve
5	Function1	Displays active during the measurement functions
6	Function2	Displays active during the measurement functions
7	hours/minutes/seconds	Displays active during the measurement functions
8	L-PE Value	While the detected value measurement between phase and ground
9	L-N Value	While the detected value measurement between phase and neutral
10	PE-N Value	While the detected value measurement between Neutral and ground
11	Arrows above or below the terminal	Marks above / below the connection icon show reverse polarity during the measurement.
12	indicator symbol indicate reversed polarity.	During the measurement, active limitation for the maximum touch voltage UL or error voltage UF.
13	Check the connection or check the wiring	The time course curve shows the development of the measurements over the recorded period.

## 7.8. Drawing Color

Pop-Up Menu

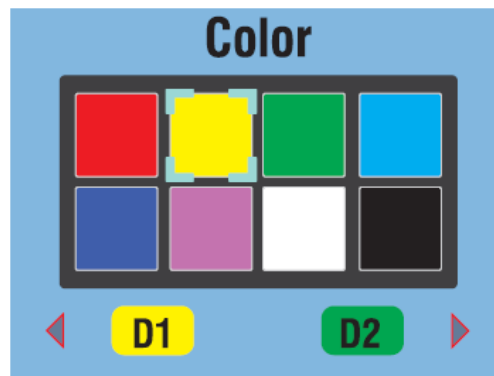

Key	Function
◀ ▶	Switch between D1 (curve 1) and D 2 (curve 2)
▲ ▼	Color selection for the selected curve switch.
ESC-Key	Save settings and return to the menu.

## 8. Software


### 8.1 PC software

Open the "PeakTech Safety Tester.exe" from the included software CD and install the program on your PC.

You can use the included software to transfer stored measurement data via USB to your PC or record the data in real time via Bluetooth adapter in the software.

With a USB connection, the device is found as a removable storage medium in Windows systems, for which no driver installation is necessary.

To use a Bluetooth connection you may need a Bluetooth-Adapter for your PC, which is commercially available. Most modern laptops already have built-in Bluetooth interface for data communication with mobile devices. After setting up the data connection to the Bluetooth device a virtual COM port interface will be assigned, which you can select in the software.

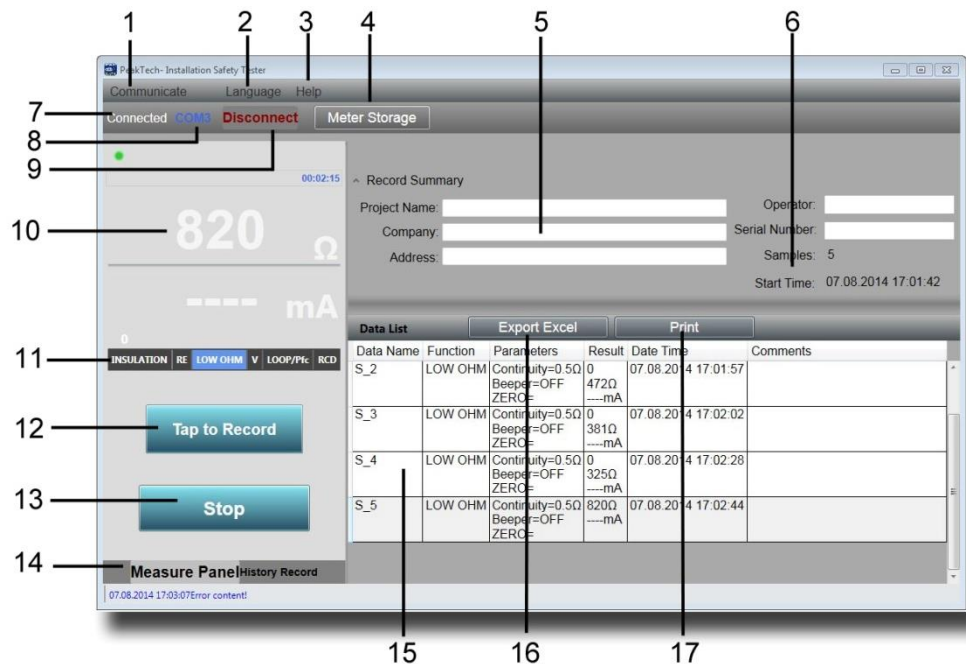


<b>Number</b>	<b>Function</b>	<b>Meaning</b>
1	Communicate	Selecting the communication conditions COM port: Bluetooth connection via a virtual COM port, Meters Storage: reading the internal memory via USB
2	Language	Selecting the language
3	Help	Opens the Help function
4	Meter Storage	Displays when connected to USB connection the contents of the internal memory
5	Protocol Data	Entry of order data to provide a measurement protocol
6	Start-Time / Samples	Displays time and date, as well as the interval of a measurement.
7	Connected	Displays the connection status of the device
8	COM	Displays the active COM port connection via Bluetooth
9	Disconnect	End the data transfer
10	Measured Value	Displays the currently transmitted measurements and units
11	Function	Displays the active measurement function of the device
12	Tap to Record	Transmit measured value in the table
13	Stop	Finishes recording
14	Measure Panel/ History Record	Switches between active data transfer and previous measurements
15	Data List	Displays a detailed description of all transmitted values in tabular form, as these can also be saved or printed.
16	Export Excel	Saves the measurement table in Excel format for further processing
17	Print	Print table of measured values directly


## 8.2. App for mobile phones

Download the app "PeakTech Safety Tester" for free from the App Store or install the apk-file from the CD manually (Android only).

Open the application and start a Bluetooth data connection. Please ensure that on both devices, the installation safety tester and your mobile phone, the Bluetooth interface is enabled and active.

In the application for mobile phones, the data can be transferred from the meter by pressing a button in the measured value table and can be forwarded directly by e-mail.

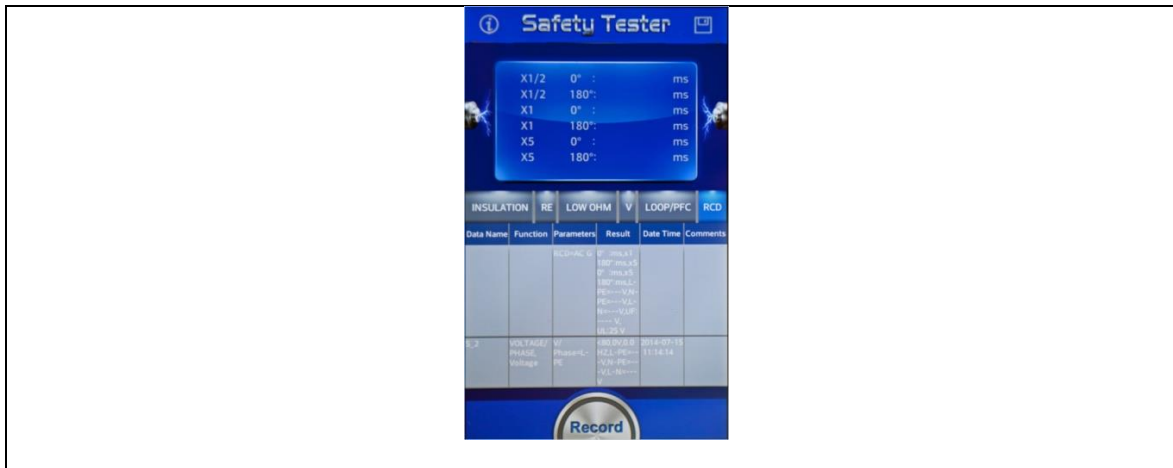

Taste	Funktion
( i )	Information and Help Function
	Stores the measured values
Record	Transmit measured value in Table

## EU Declaration of Conformity

### Peak Tech 2755

Hereby PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH declares that the radio equipment type [P 2755 - Tester with Bluetooth interface] complies with the directive 2014/53/EU, electromagnetic compatibility of Directive 2014/30/EU and equipment safety of the Low Voltage Directive 2014/35/EU.



The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

[https://www.peaktech.de/media/45/24/f1/1627376631/PeakTech\\_2755\\_Declaration%20of%20Conformity.pdf](https://www.peaktech.de/media/45/24/f1/1627376631/PeakTech_2755_Declaration%20of%20Conformity.pdf)

*All rights, also for translation, reprinting and copy of this manual or parts are reserved.*

*Reproduction of all kinds (photocopy, microfilm or other) only by written permission of the publisher.*

*This manual considers the latest technical knowing. Technical changing which are in the interest of progress reserved.*

*Misprints and errors are reserved.*

*We herewith confirm, that the units are calibrated by the factory according to the specifications as per the technical specifications.*

*We recommend to calibrate the unit again, after 1 year.*

© **PeakTech**® 06/2026/MP/SMLIE/PL/EHR

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH – Gerstenstieg 4 –

DE-22926 Ahrensburg / Germany

☎ +49-(0) 4102 - 97398 80 📠 +49-(0) 4102 - 97398 99

✉ [info@peaktech.de](mailto:info@peaktech.de) 🌐 [www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)